

SBT2 서버 보드 빠른 시작 안내서

| | |
|-------------------------------------|----|
| 시작하기 전에 할 일 | 2 |
| 설치 안내 | |
| 설치 절차의 빠른 참조 | 4 |
| 액세스 커버 제거하기 | 5 |
| I/O 실드 설치하기 | 6 |
| 스탠드오프 재정렬하기 | 7 |
| 서버 보드 범퍼 설치하기 | 8 |
| 고정 장치 설치 | 9 |
| 서버 보드 설치하기 | 10 |
| 보조 냉각팬 브래킷 설치하기 | 11 |
| 프로 세서 설치하기 | 12 |
| 프로 세서 터미네이션 카드 설치하기 | 15 |
| 프로 세서 냉각 애팩(epac) 및 보조 팬 설치하기 | 18 |
| 메모리 | 21 |
| 케이블 연결 | 22 |
| 최종 새시 설치하기 | 25 |
| 일반적인 문제점 | 26 |
| 점퍼 | 27 |
| 서버 보드 부품 | 28 |
| 후면 패널 커넥터 | 29 |
| 지원 정보 | 30 |

Translations of this guide are available at:

Übersetzungen dieses Handbuchs sind erhältlich bei:

Versiones traducidas de esta guía se encuentran disponibles en:

Des traductions de ce guide sont disponibles à l'adresse:

Le versioni tradotte di questa Guida sono disponibili presso:

As traduções deste guia estão disponíveis em:

Переводы данного руководства можно найти по адресу:

欲取得本指南的翻譯版本，請造訪下列網址：

이 설명서의 번역본은 다음 주소에서 얻을 수 있습니다.

您可在下列网址上查阅到本指南的译文：

<http://support.intel.com/support/motherboards/server/sbt2/manual.htm>

Copyright © 2000, Intel Corporation. 본사 판권 소유. Intel 의 사전 서면 동의 없이는 본 문서의 어떤 부분도 복사하거나 복제할 수 없습니다.

Intel(Intel Corporation)은 본 장치와 관련하여 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 육시적 보증을 포함한(이에 제한되지는 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. Intel 은 본 설명서의 어떠한 오류에 대해서도 책임을 지지 않으며, 본 설명서에 포함된 정보를 갱신한다거나 내용을 그대로 유지할 것을 약속하지 않습니다.

† 타사의 브랜드와 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

시작하기 전에 할 일

전자기파 방출 거부권

EMC 가 해당 국가의 법규나 규정을 준수함을 보증하기 위해, 사용자 시스템을 최종적으로 구성할 때 추가적인 EMC 준수 테스트가 필요할 수도 있습니다. 추가 정보를 얻으려면 해당 국가의 Intel 담당자에게 문의하십시오.

제품의 안전 및 EMC 규정 준수 정보는 SBT2 서버 보드 제품 안내서를 참조하십시오. 본 장치는 FCC 클래스 A 장치입니다. 본 장치를 클래스 B 케이스에 설치 하더라도 설치된 장치는 클래스 B 장치가 되지 않습니다.

안전 주의사항



주의

전원 단추를 누르더라도 이 보드의 전원은 꺼지지 않습니다. 본 장애에서 출된 절차를 수행하기 전에 컴퓨터의 전원과 모든 통신 라인 네트워크 및 모뎀 라인을 차단하십시오. 이 작업을 하지 않으면 사람이 다치거나 장비가 손상될 수 있습니다. 서버 보드상의 일부 회로는 전면 패널의 전원 단추를 눌러서 끈 후에도 계속 작동할 수 있습니다.

시스템을 완전히 닫아서 원래 배달 받았던 상태로 두십시오. 이렇게 하지 않으면 사람이 다치거나 물건 또는 장비가 손상될 수 있습니다.

이 안내서와 함께 새시, 전원 공급 장치 그리고 액세서리 모듈 안내서에 기록된 모든 경고 및 주의 사항을 자세히 읽고 이를 준수하십시오. 새시와 전원 공급 장치에 대한 설명이 본 안내서나 액세서리 모듈에 대한 설명과 일치하지 않을 때는, 공급 회사에 연락하여 사용자의 컴퓨터가 안전 및 규정 요건을 준수하는데 필요한 조건을 확인하십시오. 정전기 방전(ESD)이 발생하면 서버 보드 부품이 손상될 수 있습니다. 지침에 지시된 내용을 ESD 작업대에서만 작업하십시오. 이러한 작업대가 없는 경우, 정전기 방지 손목띠를 착용하고 컴퓨터 새시의 금속 부위와 연결하면 정전기로부터 어느 정도 보호할 수 있습니다.

부팅용 CD-ROM에 포함된 품목

SBT2 서버 보드 제품 안내서

Intel® SC5000 서버 새시 서브어셈블리 제품 안내서

소프트웨어 드라이버 및 유ти리티

제품 안내서를 보려면, Windows† 95/Windows NT†/Windows 98/

Windows 2000으로 부트한 다음 Adobe† Acrobat†을 사용하십시오.

안전 및 규정 준수

제품의 안전 및 EMC 규정 준수 정보는 SBT2 서버 보드 제품 안내서를 참조하십시오.

용도: 본 제품은 사무실, 가정, 학교, 전산실 및 기타 유사 장소에 설치될 것으로 예상하여 평가되었습니다. 다른 용도로 사용하려면 본 제품의 성능을 추가로 평가해야 합니다.

EMC 테스트: 컴퓨터를 조립하기 전에, 이 서버 보드에 장착된 마이크로프로세서와 동급(또는 상위)의 마이크로프로세서를 장착한 서버 보드를 같은(또는 더 빠른) 속도로 작동시킨 상태에서 새시와 전원 공급 장치 및 다른 모듈이 EMC 테스트에 힘격했는지 확인하십시오.

제공된 서버 보드 다이어그램 레이블: 새시 내부에서 눈에 잘 띠는 곳에 서버 보드와 같은 방향으로 레이블을 부착하십시오.

제공된 I/O 패널 레이블: 레이블을 I/O 실드에 설치하십시오. 구멍은 상단 직렬 포트와 병렬 포트에 맞도록 되어 있습니다.

하드웨어 최소 사양

조립상의 문제점이나 보드의 파손을 방지하려면, 시스템이 아래의 최소 사양을 갖추고 있어야 합니다. 품질이 인증된 메모리와 새시 목록을 보려면 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://support.intel.com/support/motherboards/server/SBT2/compat.htm>

프로세서

최소 한 개의 Intel® Pentium® III Xeon™ 프로세서 및 프로세서

터미네이션(종단) 카드. SBT2 서버 보드는 다음 제품 코드를 가진

프로세서만 지원합니다: BX80526KB866256, BX80526KB001256,

BX80526KB933256

메모리

최소 64 MB, 133 MHz, 3.3 V, PC/133을 준수하며 168 핀 금도금 DIMM에 장착된 SDRAM.

전원 공급 장치

최저 350W 및 +5 V, 0.8 A의 대기 전류(Wake On LAN† (WOL) 지원 목적).

대기 전류를 공급해야 하며, 이 전류를 공급하지 않으면 보드가 부트하지 않습니다.

설치 안내

새시에 SBT2 서버 보드를 설치하기 전에, 프로세서 고정 메커니즘을 설치해야 합니다. SC5000 전면 패널에 있는 NIC LED, HD 작동 LED, NMI 스위치 등은 SBT2 서버 보드에서 작동하지 않습니다.


설치 절차의 빠른 참조

| 단계 | 자세한 설명을 찾아볼 수 있는 곳 |
|--|--------------------------|
| 액세스 커버 제거하기 | 본 안내서 |
| I/O 실드 설치하기 | 본 안내서 |
| 서버 보드 범퍼 설치하기 | 본 안내서 |
| 스탠드오프 재정렬하기 | 본 안내서 |
| 프로세서 고정 장치 설치하기 | 본 안내서 |
| 서버 보드 설치하기 | 본 안내서 |
| 보조 냉각팬 브래킷 설치하기 | 본 안내서 |
| 1 차 프로세서 설치하기 | 본 안내서 |
| 프로세서 터미네이션 카드(또는 2 차 프로세서) 설치하기 | 본 안내서 |
| 프로세서 냉각 에팩(epac) 및 팬 설치하기 | 본 안내서 |
| 메모리 설치하기 | 본 안내서 |
| 서버 보드에 케이블 연결하기 | 본 안내서 및 SC5000 제품 안내서 |
| 새시 구성 마무리 하기 ("디스크 드라이브 설치하기"에서 시작) | SC5000 제품 안내서 |

액세스 커버 제거하기

섀시 전면을 향한 방향에서 액세스 커버는 타워 설치용 서버의 경우에는 오른쪽에 있고 랙 설치용 서버의 경우에는 상단에 있습니다.

- 1 액세스 커버를 고정하는 손잡이 나사를 풁니다.
- 2 커버를 땀출 때까지 뒤쪽으로 약간 밟습니다.
- 3 커버 전체를 바깥 방향으로 당기면서 섀시로부터 똑바로 위로 들어내어, 섀시의 상단 및 하단 가장자리에 있는 노치로부터 텁을 분리합니다. 커버를 옆에 놓습니다.

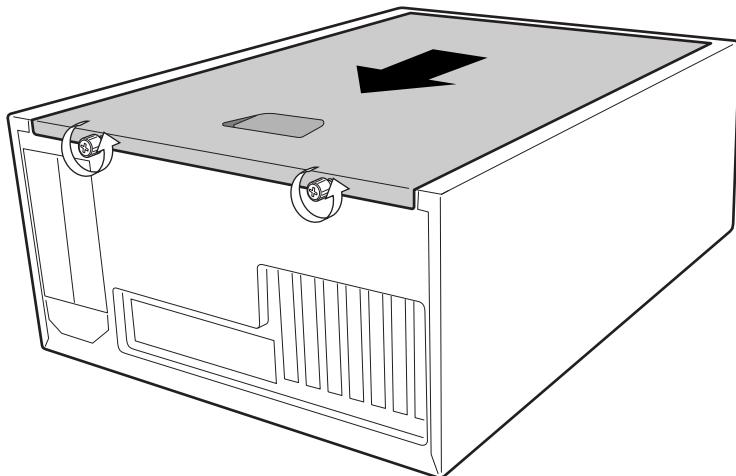

OM09083


I/O 실드 설치하기

주

ATX 2.03 준수 I/O 실드는 서버 보드와 함께 제공됩니다. EMI 규정에서는 EMI 를 최소화하기 위해 실드를 요구합니다. 실드가 새시에 맞지 않으면, 새시 제조 업체에 연락하여 적합한 크기의 실드를 구하십시오.

실드는 새시 뒷면의 전원 공급장치 부근에 있는 직사각형 구멍에 부착됩니다. 실드에는 I/O 포트와 맞는 구멍이 있습니다.

- 1 EMI 개스켓을 I/O 실드에 설치합니다. EMI 개스켓의 접착부에서 종이를 벗겨냅니다. 개스켓을 I/O 실드의 보드쪽(금속 돌출부가 있는 쪽)에 붙입니다. EMI 개스켓의 구멍이 I/O 실드의 구멍과 일치해야 합니다.
- 2 새시의 안쪽에서 실드를 설치합니다. 먼저 커넥터 구멍이 서버 보드의 I/O 커넥터와 일치하도록 실드 위치를 맞춥니다. 금속 돌출부가 새시 내부에 있어야 합니다.
- 3 점선의 흡이 새시의 바깥쪽에 위치하고 실드의 립 부분이 새시의 안쪽에 놓이도록 실드의 한쪽 가장자리를 맞춥니다.
- 4 실드를 제자리에 맞춘 상태에서 구멍쪽으로 눌러서 완전히 장착되도록 합니다. I/O 실드 전체가 새시에 딸깍 소리가 나면서 들어가도록 해야 합니다.

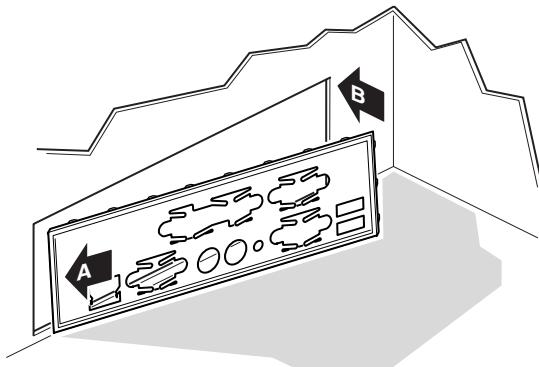



OM10682

- 5 I/O 케이블을 I/O 실드에 설치합니다. 케이블에 있는 구멍은 상단 직렬 포트와 병렬 포트에 맞도록 되어 있습니다.

스탠드오프 재정렬하기

섀시의 스탠드오프는 나사 구멍 1,4,5,6,7,13,17,18,19,20,23,26에 설치되어야 합니다. 홀 구멍 번호는 섀시 판금에 찍혀 있습니다. 2 개의 위치 조정 스탠드오프가 구멍 17 과 19에 있도록 해야 합니다.


금속 스탠드오프를 올바로 정렬하지 않으면 서버 보드가 올바로 작동하지 않아서 서버 보드에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

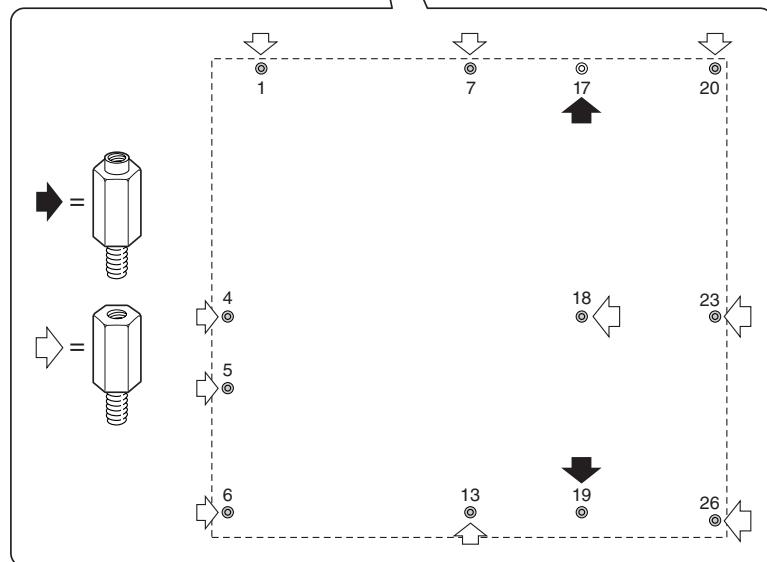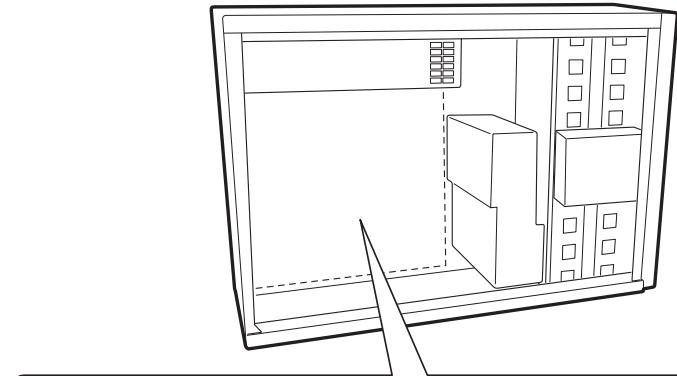

OM10429

서버 보드 범퍼 설치하기

3 개의 고무 범퍼에서 접착 필름을 벗겨낸 다음 범퍼를 새시 벽에 부착합니다.

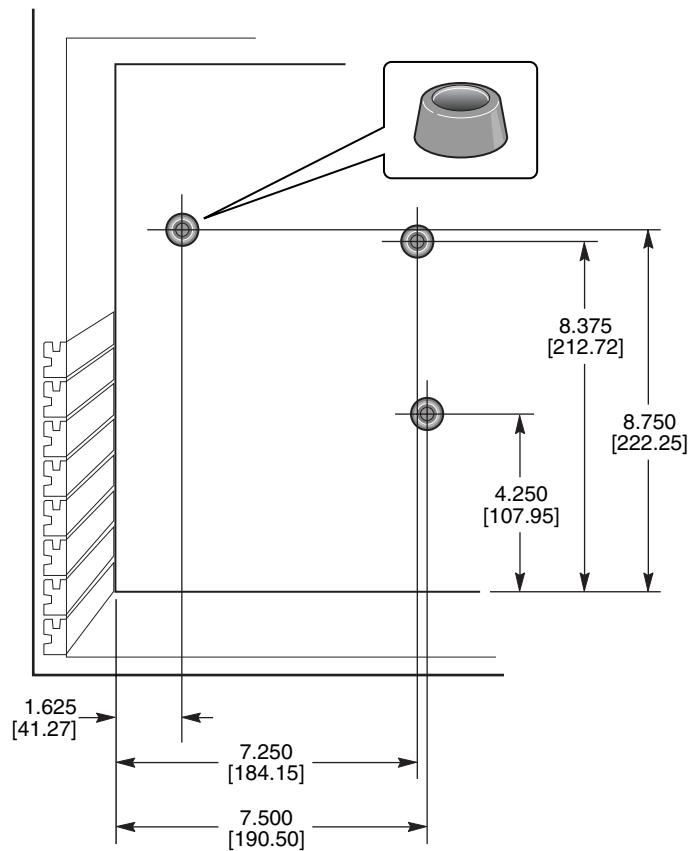


OM10422

고정 장치 설치

고정 장치 메커니즘은 서버 보드의 상단에 설치되는 플라스틱 고정 장치 2 개, 보드 아래에 들어가는 금속 보강재 2 개, 그리고 금속 보강재와 서버 보드 사이에 들어가는 플라스틱 절연재 2 개 등으로 구성됩니다.

보드를 새시에 설치하기 전에 고정 장치를 서버 보드에 설치하십시오.

- 1 하나의 금속 보강재(D)를 작업대 위에 올려 놓습니다. 그 위에 플라스틱 절연재(C)를 놓습니다. 보강재와 절연재 위에 서버 보드(B)를 올려 놓고 서버 보드, 절연재, 보강재 등에 있는 나사 구멍이 일치하도록 정렬합니다.
- 2 서버 보드의 상단에 플라스틱 고정 장치(A)를 올려 놓습니다.

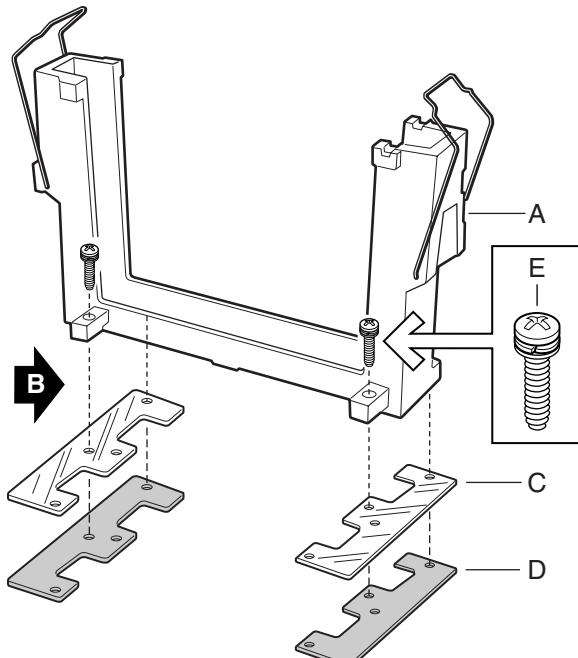


OM10414

- 3 2 개의 나사를 넣고 조여서 모든 부품을 고정합니다.
- 4 다른 보강재와 절연재를 작업대에 올려 놓습니다. 보강재와 절연재 위에 서버 보드를 올려 놓고 나사 구멍이 일치하도록 맞춥니다.
- 5 2 개의 나사를 넣고 조여서 모든 부품을 고정합니다.
- 6 두 번째 플라스틱 고정 장치를 올려 놓습니다. 4 개의 나사를 넣고 조여서 장치를 고정합니다.

서버 보드 설치하기

서버 보드 설치용 나사는 새시와 함께 포장되어 있습니다. 서버 보드를 올바로 설치하기 위해 케이블을 밖으로 꺼내야 할 것입니다.


- 1 시스템 팬에서 포움 에파(foam epac)의 상단에 있는 조각을 제거합니다.
- 2 먼저 보드를 기울여서 새시 I/O 커넥터 끝에 넣습니다. 나사 구멍이 스텐드오프와 일치하도록 보드의 위치를 맞춥니다. 서버 보드의 구멍에 들어가는 2 개의 위치 고정 스텐드오프(D)가 있습니다. 이 스텐트오프는 보드의 위치를 올바로 조정할 수 있도록 합니다. I/O 커넥터는 I/O 실드를 통하여 밖으로 나와야 합니다. I/O 실드의 구멍을 통해 I/O 실드의 금속 탭이 USB 및 NIC 커넥터 내부가 아닌 상단에 있는 것을 확인합니다.
- 3 나사가 보드의 설치 구멍을 통하여 스레드된 스텐드오프로 들어가도록 1 개의 나사를 삽입합니다. 다음 단계를 진행한 후에 나사를 조이십시오.
- 4 나머지 나사를 장착 구멍을 통해 스레드된 스텐드오프에 삽입합니다. 보드가 올바른 위치에 놓여 있는지 확인 한 다음, 보드의 중앙에 있는 나사부터 시작하여 모든 나사를 단단히 조입니다.

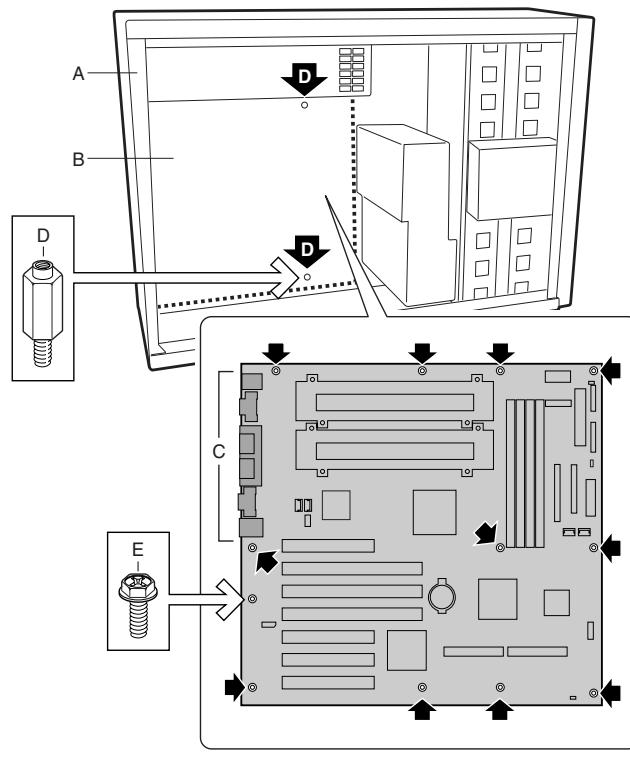

OM10427

보조 냉각팬 브래킷 설치하기

- 1 그림과 같이 1개의 팬 브래킷을 새시에 설치합니다. 브래킷에 있는 나사 구멍이 새시에 있는 나사 구멍과 일치해야 합니다.
- 2 4개의 나사를 삽입하고 조여서 브래킷을 고정합니다.
- 3 두 번째 브래킷에 대해 위의 절차를 반복합니다.

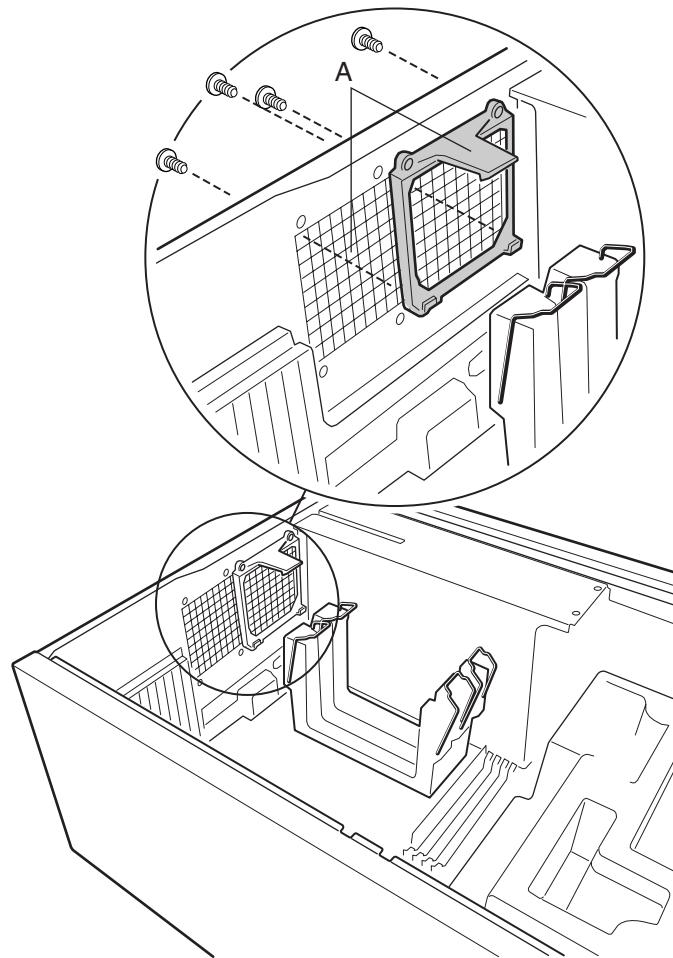

OM10418

프로세서 설치하기


☞ 주

SBT2 서버 보드는 BX80526KB866256, BX80526KB001256, BX80526KB933256 의 주문 번호를 가진 프로세서만 지원합니다.

단 하나의 프로세서만 설치하는 경우, 2차 프로세서 슬롯에 터미네이션 카드를 설치해야 합니다.

1 본 설명서의 시작부에 있는 안전 및 ESD 주의 사항을 준수하십시오.


2 2개의 플라스틱 방출기(A)를 프로세서(B)에 물립니다.

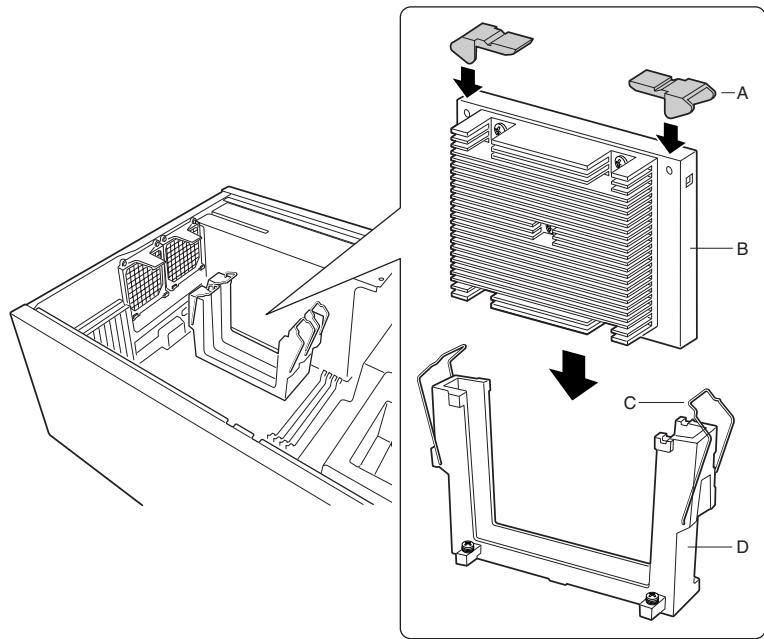

OM10413


3 프로세서를 1차 프로세서 슬롯(전원 공급 장치쪽 슬롯)에 밀어 넣습니다. 프로세서가 서버 보드의 프로세서 커넥터에 장착될 때까지 프로세서 위쪽의 양쪽 가장자리를 잡고 균등한 힘을 주어 아래로 힘껏 누릅니다.

- 4 플라스틱 방출기 위로 고정 와이어를 밀어서 프로세서를 고정합니다.

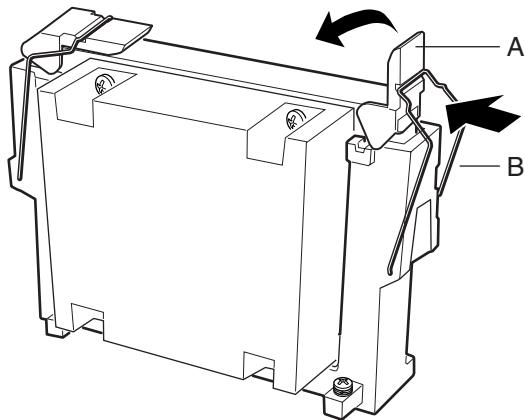

OM10415

- 5 프로세서를 설치했으면, 속도 점퍼를 설정해야 합니다. 아래의 CPU 클럭 속도를 참조하십시오.
- 6 두 번째 프로세서에 대해 위의 절차를 반복합니다. 프로세서를 2 개 설치한 경우에는 “프로세서 터미네이션 카드 설치하기” 절을 건너뛰십시오.

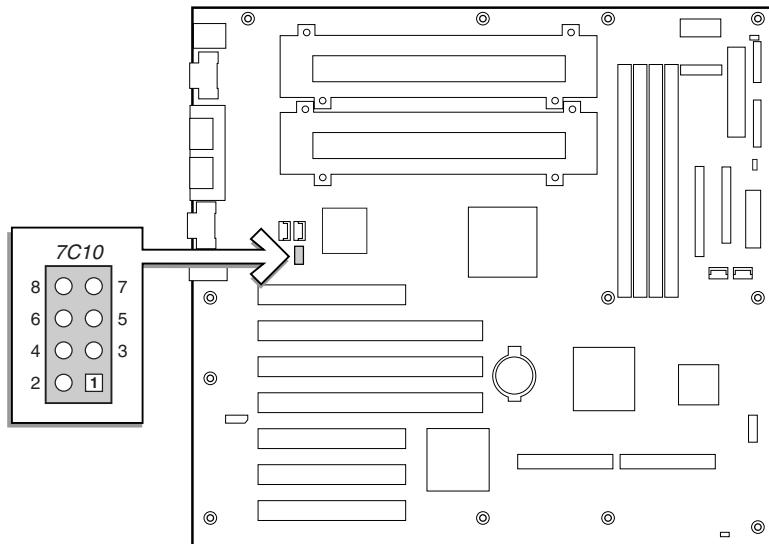

OM10968


CPU 클럭 속도 (7C10)

| CPU 속도 | 핀 1-2 | 핀 3-4 | 핀 5-6 | 핀 7-8 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 866 | ✓ | ✓ | | |
| 933 | ✓ | | | ✓ |
| 1000 | ✓ | | | |

프로세서 터미네이션 카드 설치하기

단 하나의 프로세서만 설치하는 경우, 2차 프로세서 슬롯에 터미네이션 카드를 설치해야 합니다. 적절한 냉각이 이루어질 수 있도록 터미네이션 카드에 에어 배플(air baffle)을 설치해야 합니다.


- 1 에어 배플을 좀 더 쉽게 조립할 수 있도록, 접는 흠이 있는 부분은 미리 접어 놓습니다.

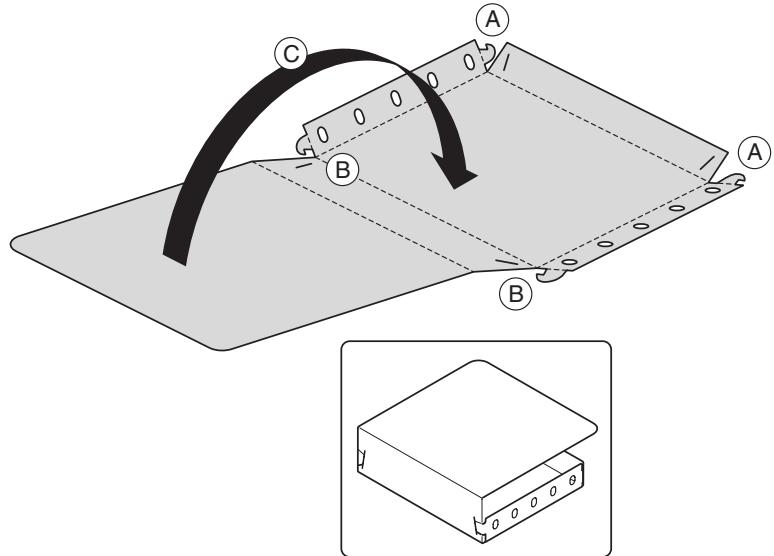

OM10621


- 2 에어 배플의 가장자리를 위로 접습니다. 에어 배플의 바닥을 위로 접습니다. 탭을 바깥에서 슬롯 쪽으로 밀어 넣습니다(A).
- 3 에어 배플의 상단을 위로 접습니다. 탭을 바깥에서 슬롯 쪽으로 밀어 넣습니다(B).
- 4 에어 배플의 뒷면을 위로 접습니다(C).

5 에어 배플을 터미네이션 카드 어셈블리 위로 밀어 넣습니다.

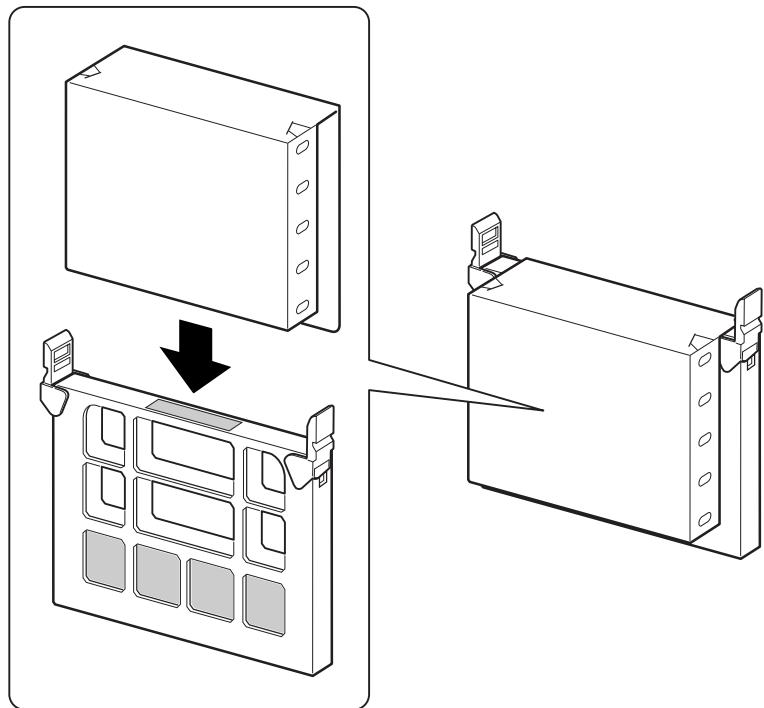


OM10620

- 6 2 차 프로세서 슬롯에 터미네이션 카드를 밀어 넣습니다. 에어 배플이 고정 장치 내부와 맞아야 합니다. 카드가 서버 보드의 프로세서 커넥터에 장착될 때까지 프로세서 위쪽의 양쪽 가장자리를 잡고 균등한 힘을 주어 아래로 힘껏 누릅니다. 2 차 프로세서 슬롯의 위치는 페이지 28의 서버 보드 부품을 참조하십시오.

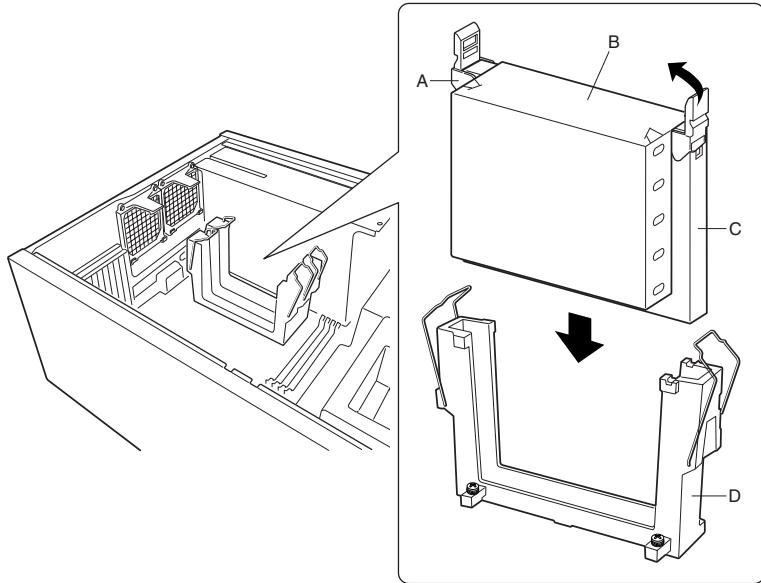

OM10619


- 7 플라스틱 방출기 위로 고정 와이어를 밀어서 프로세서를 고정합니다. 에어 배플은 고정 장치 내부에 있어야 하며 터미네이션 카드와 높이가 같아야 합니다.

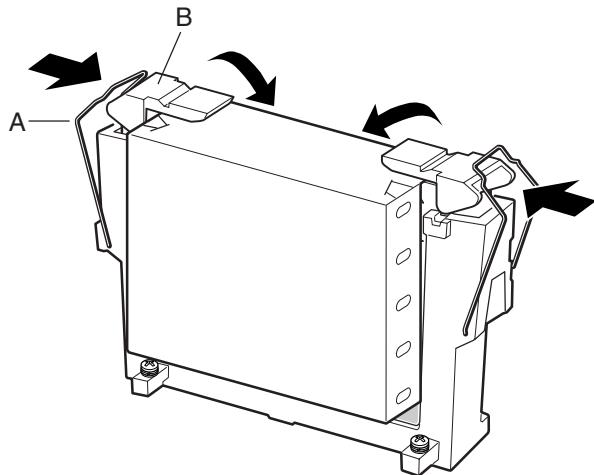

OM10618

프로세서 냉각 에팩(epac) 및 보조 팬 설치하기

- 1 웬 케이블을 서버 보드에 연결합니다. 웬을 브래킷에 설치하지 마십시오. 웬을 PCI 슬롯 위에 놓습니다.

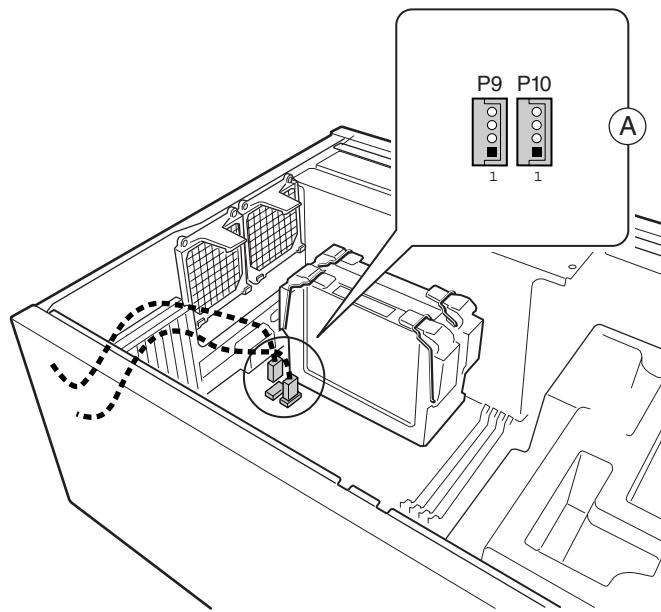


OM10421

- 2 그림과 같이 에팩의 하단부를 새시에 설치합니다. 새시에 완전히 장착되도록 하십시오. 완전히 장착되지 않으면, 커버가 제대로 설치되지 않습니다.




에팩을 똑바로 아래로 내려서 끼우십시오. 에팩을 비스듬히 끼우지 마십시오. 잘못 끼워진 경우, 에팩을 똑바로 세우려고 할 때 깨집니다.

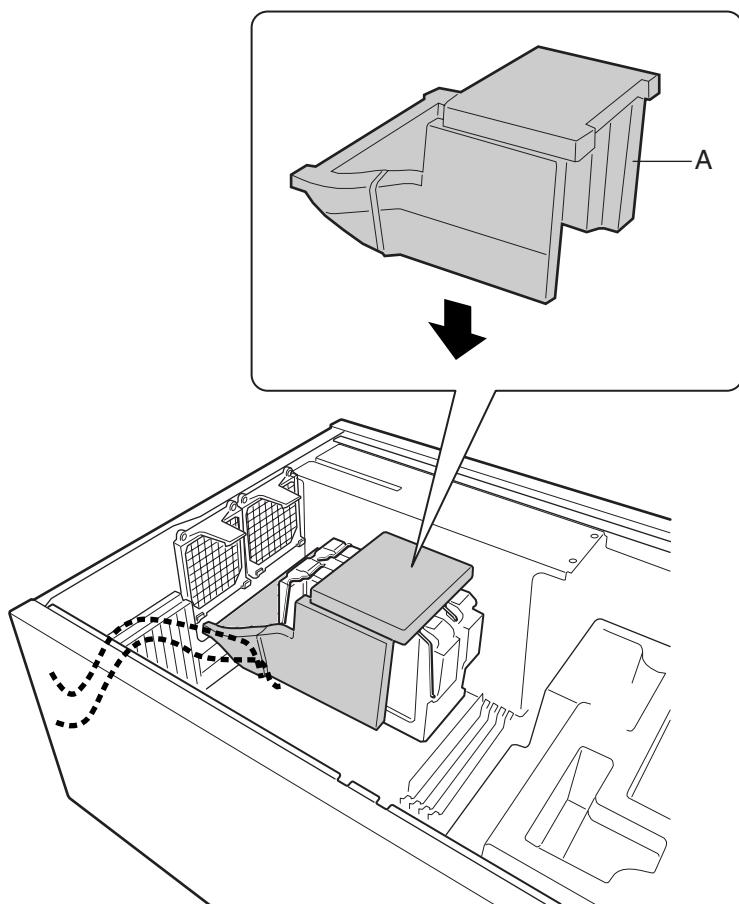

OM10425

- 3 팬을 끼웁니다. 팬에 붙은 레이블이 새시의 공기 구멍(프로세서 반대쪽)을 향해야 합니다.

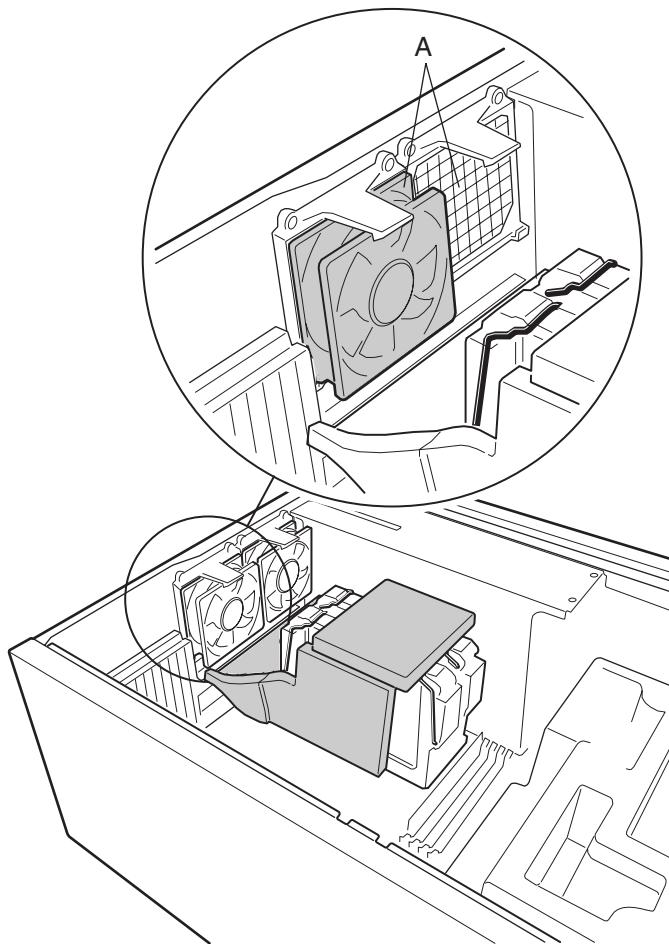

OM10419


메모리

서버 보드는 PC133 준수 SDRAM 만 지원합니다. 최대 4 개의 단일 또는 이중 뱅크 DIMM 을 사용하여 등록된 메모리를 64 MB 에서 4 GB 까지 설치하십시오.

DIMM 은 슬롯 1 부터 차례로 설치되어야 하며, 설치된 DIMM 사이에는 빈 슬롯이 없어야 합니다. 슬롯 1 은 프로세서 반대쪽으로 가장 멀리 떨어져 있는 슬롯입니다.

설치된 DIMM 은 동일한 속도를 가지고 있어야 하며 모두 등록되어 있어야 합니다. 지원되는 메모리의 목록이 필요하면, 서비스 담당자에게 연락하거나 Intel 지원 웹사이트를 방문하십시오.

<http://support.intel.com/support/motherboards/server/SBT2/compat.htm>

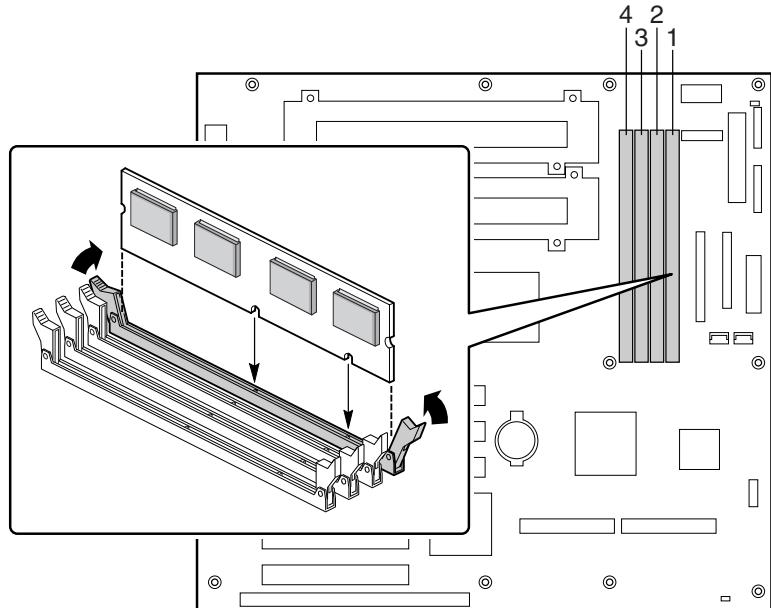


OM10426

케이블 연결


커넥터 위치는 서버 보드 부품을 참조하십시오.

- 1 전면 패널 케이블에 있는 커넥터를 전면 패널에 있는 SSI 커넥터와 서버 보드에 있는 리셋(1M7), P26, P27 등의 커넥터에 연결합니다.
섀시에서 섀시 삽입 스위치를 제거하고 전면 패널 케이블에 연결된 스위치를 설치합니다.

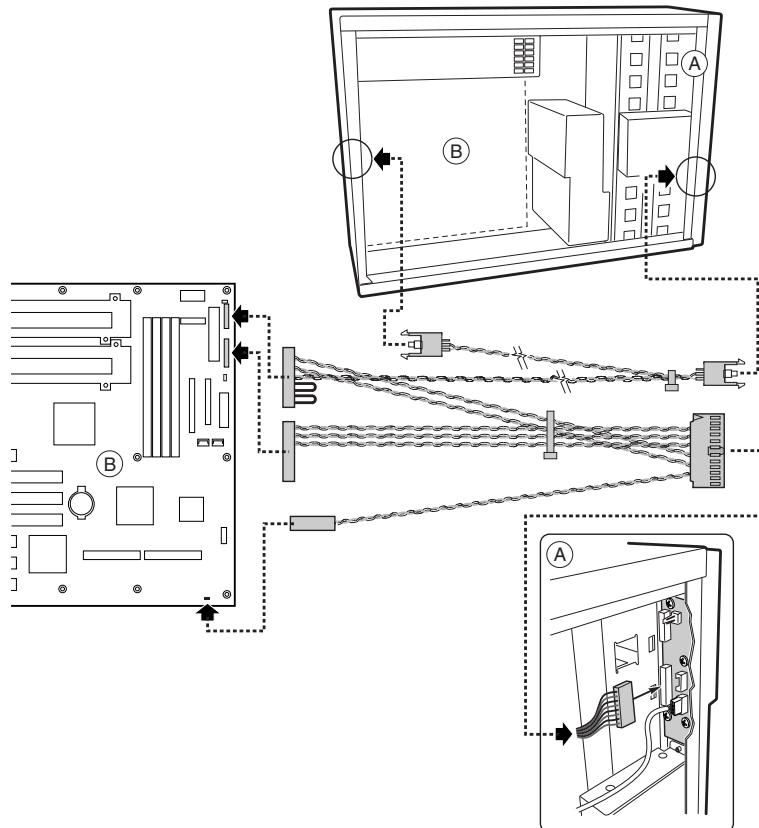


OM10601

- 2 보조 전원(A), 전원 공급 시그널(B), 주 전원(C) 등의 케이블을 서버 보드에 연결합니다.
- 3 디스켓 드라이브를 설치하는 경우, 케이블을 서버 보드(D)에 연결합니다.
- 4 IDE 장치를 설치하는 경우, 케이블을 서버 보드(F)에 연결합니다.
- 5 핫스왑 백플레인과 서버 보드(E) 사이에 SCSI 케이블을 연결합니다.

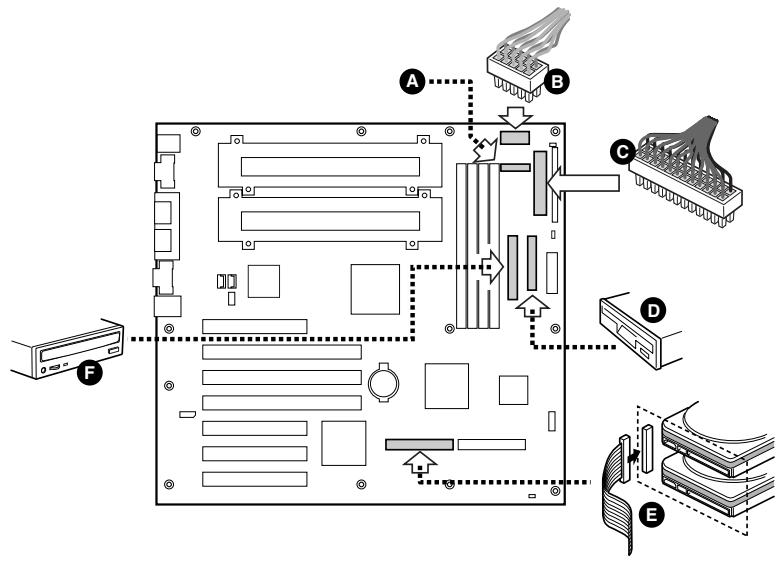


OM10688

6 그림과 같이 포움 에파의 상단부를 새시에 설치합니다.

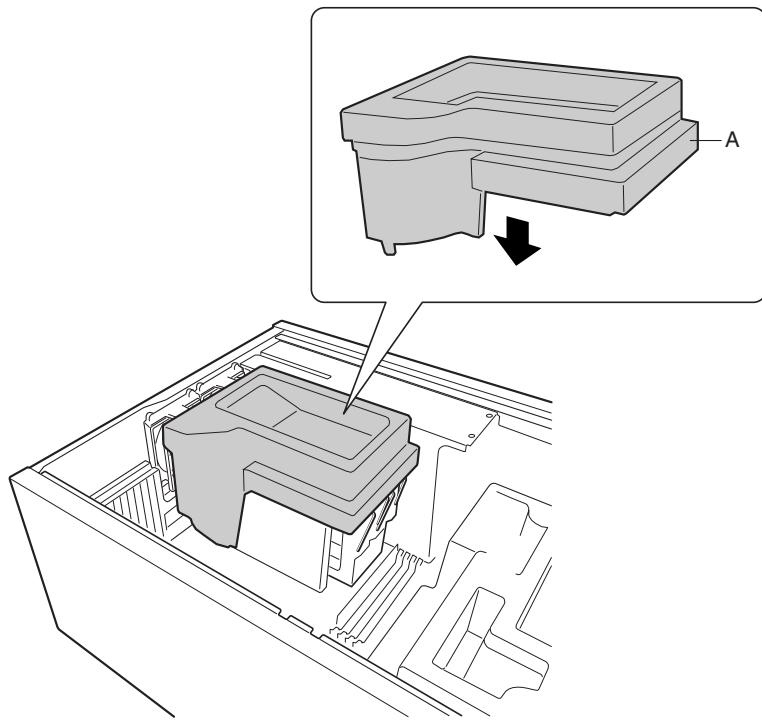

OM10420

- 7 메인 쟁시 팬을 핫스왑 백플레인에 있는 팬 커넥터에 연결합니다. 팬 케이블이 핫스왑 베이의 커넥터까지 연결될 수 있도록 에꽉에서 하단 팬을 제거한 다음 이것을 돌려야 합니다.

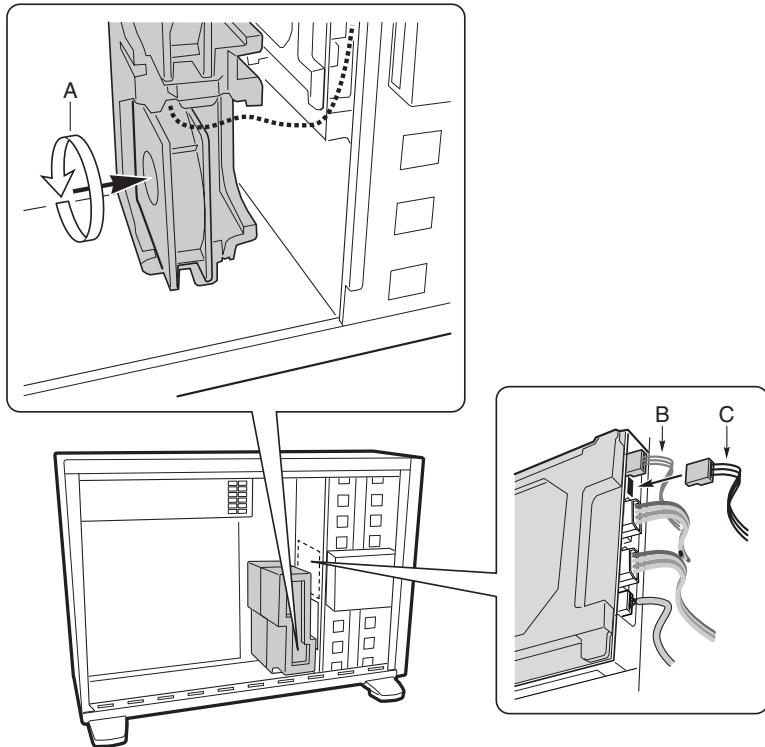

OM10602

- 8 스페커 케이블을 서버 보드에 있는 커넥터(P25)에 연결합니다.
9 핫스왑 SCSI 케이블을 서버 보드에 있는 LVD SCSI 커넥터에
연결합니다.

최종 쟁시 설치하기

이제 드라이브를 쟁시에 설치할 준비가 되었습니다. Intel® SC5000 서버 쟁시 서브어셈블리 제품 안내서의 “디스크 드라이브 설치하기” 절을 참조하십시오. 드라이브를 설치한 후에 드라이브의 데이터 케이블을 서버 보드에 연결하도록 권장합니다. IDE 케이블을 연결하기 전에 플로피 케이블을 서버 보드에 연결하십시오.

SBT2 서버 보드에는 IDE 커넥터가 단 하나만 있기 때문에, 케이블을 상단 드라이브 베이 또는 하단 드라이브 베이를 통과하도록 해야 합니다. 케이블은 양쪽을 통과할 수 있을 만큼 충분히 길지 않습니다. 케이블에 있는 파란색 커넥터를 서버 보드에 연결합니다. 1 번 펈(케이블의 빨강색 선)의 방향은 플로피 커넥터의 방향과 동일합니다. IDE 케이블에는 키가 없기 때문에, 플로피 케이블을 참조하십시오.

일반적인 문제점

전원을 켰는데 시스템이 부트되지 않거나 화면이 나타나지 않습니다

- 단 하나의 프로세서만으로 구성한 경우 프로세서가 1 차 프로세서 슬롯에 있고 터미네이션 카드가 2 차 프로세서 슬롯에 있는지 확인하십시오. (페이지 28의 서버 보드 부품도를 참조하십시오.)
- 경고음 코드가 1-3-3-1 이면 메모리가 인식 불능이거나 불량임을 의미합니다. 한번에 하나씩 DIMM 을 제거하여 문제를 일으키는 DIMM 이 어느 것인지 확인하십시오.
- 전원 공급 시그널 케이블을 연결하지 않으면 시스템이 부트할 수 없습니다.


리셋 버튼이 작동하지 않습니다

- 리셋 케이블을 거꾸로 연결했을 것입니다. 시스템의 전원을 끄고, 서버 보드에서 리셋 케이블을 뽑고, 방향을 바꾼 다음, 다시 꽂으십시오. 시스템의 커버를 닫고 시스템을 켜십시오.

시스템이 작동 상태에서 비정상 현상을 나타내는 경우가 있습니다.

- 일반적으로 이 문제는 전원 공급 장치의 전력이 낮을 때 발생합니다. 최저 350W 의 전원 공급장치를 사용해야 합니다.

점퍼

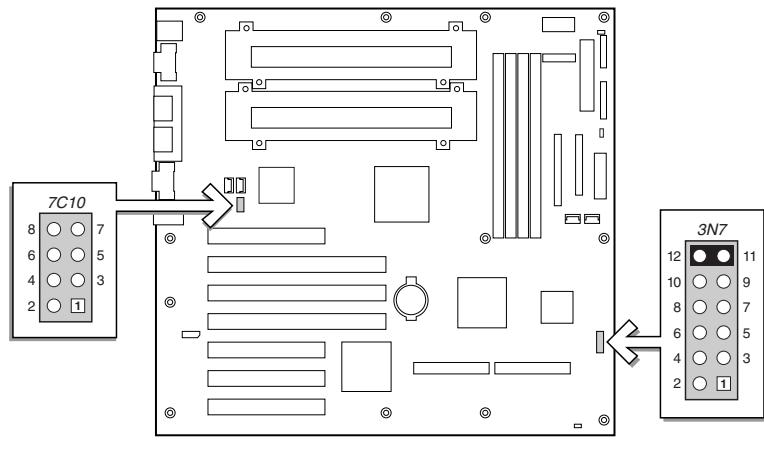


OM10428

구성 점퍼 (3N7)


| 점퍼 이름 | 핀 | 시스템 재설정시의 상태 |
|----------|-------|---|
| 구성 점퍼 | 11-12 | 정상 작동. 이 핀은 항상 점퍼로 연결되어 있어야 합니다. |
| BIOS 복구 | 9-10 | 정상 작동. 이 핀은 점퍼로 연결되어 있지 않아야 합니다. |
| 예약됨 | 7-8 | 예약됨. 이 핀은 점퍼로 연결되어 있지 않아야 합니다. |
| 예약됨 | 5-6 | 예약됨. 이 핀은 점퍼로 연결되어 있지 않아야 합니다. |
| 암호 사용 불가 | 3-4 | 이 핀이 점퍼로 연결되면, 다음 재설정시 암호가 지워집니다. 정상 작동시 이 핀은 점퍼로 연결되어 있지 않아야 합니다. |
| CMOS 지우기 | 1-2 | 이 핀이 점퍼로 연결되면, 다음 재설정시 CMOS 설정 값이 지워집니다. 정상 작동시 이 핀은 점퍼로 연결되어 있지 않아야 합니다. |

서버 보드 부품

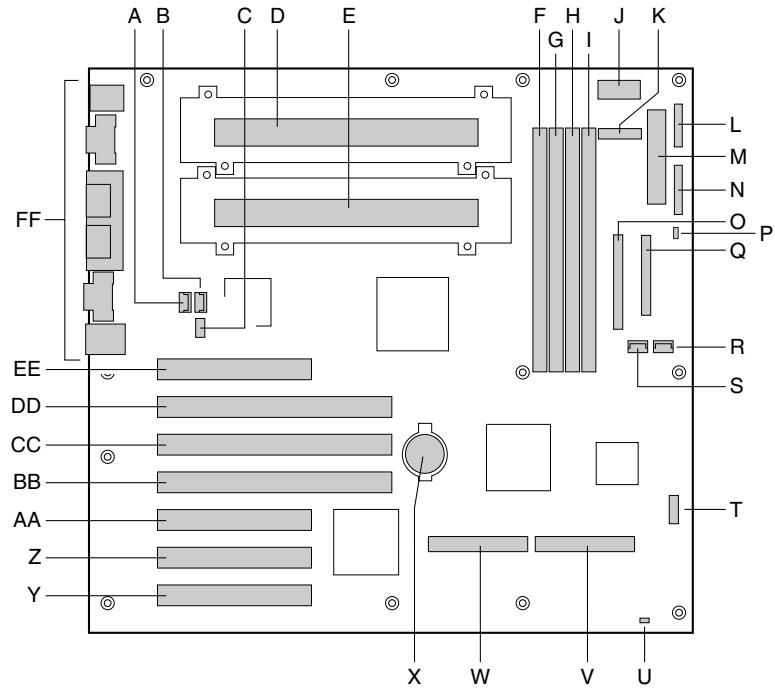

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| A. 팬 커넥터 | R. 팬 커넥터 |
| B. 팬 커넥터 | S. 팬 커넥터 |
| C. CPU 속도 점퍼 블록 | T. 구성 점퍼 블록 |
| D. 1 차 프로세서 | U. 리셋 스위치 커넥터 |
| E. 2 차 프로세서 | V. 싱글 엔드(SE) SCSI 커넥터 |
| F. DIMM 슬롯 4 | W. LVD SCSI 커넥터 |
| G. DIMM 슬롯 3 | X. 배터리 |
| H. DIMM 슬롯 2 | Y. 33 MHz/32 비트 PCI 커넥터 |
| I. DIMM 슬롯 1 | Z. 33 MHz/32 비트 PCI 커넥터 |
| J. 전원 공급 장치 신호 커넥터 | AA. 33 MHz/32 비트 PCI 커넥터 |
| K. 보조 전원 커넥터 | BB. 33 MHz/64 비트 PCI 커넥터 |
| L. 전면 패널 커넥터 P27 | CC. 66 MHz/64 비트 PCI 커넥터 |
| M. 전원 커넥터 | DD. 66 MHz/64 비트 PCI 커넥터 |
| N. 전면 패널 커넥터 P26 | EE. 반장(Half Length) |
| O. IDE 커넥터 | 33 MHz/32 비트 PCI 커넥터 |
| P. 스피커 커넥터 | FF. I/O 포트 |
| Q. 플로피 드라이브 커넥터 | |

후면 패널 커넥터

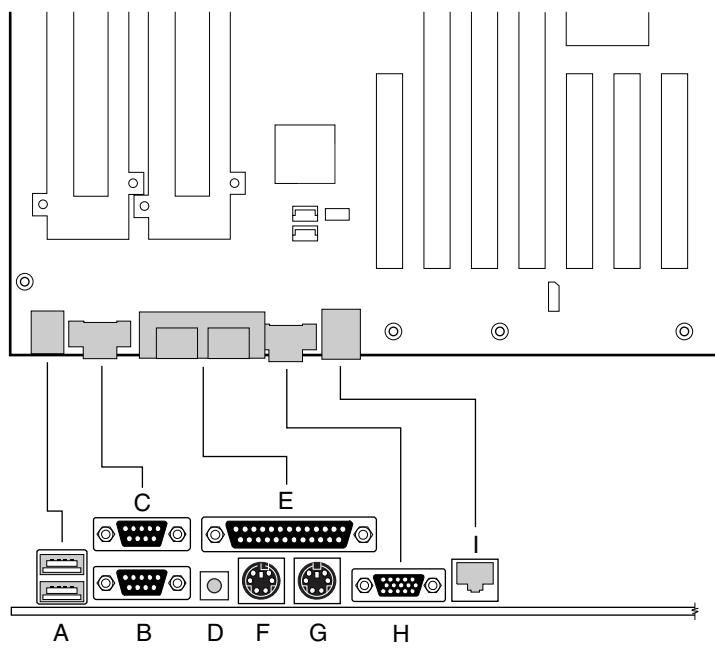

OM10424

- A. USB 커넥터
- B. 직렬 포트 2 커넥터
- C. 직렬 포트 1 커넥터
- D. NMI 스위치
- E. 병렬 포트 커넥터
- F. 키보드 커넥터
- G. 마우스 커넥터
- H. 비디오 커넥터
- I. 네트워크 커넥터

지원 정보

월드 와이드 웹

<http://support.intel.com/support/motherboards/server/sbt2>

전화

고객 지원 기술자와 전화 통화를 합니다 *(Intel은 사전 통보 없이 언제든지 전화 지원 요금을 변경할 권리가 있습니다).

미국: 1-900-555-5800 (월~금, 오전 7:00 – 오후 5:00, 목 오전 7:00 – 오후 3:00,
미국 태평양 표준 시간).

전화 지원 요금은 1 분당 미화 \$2.50 입니다.

미국 및 캐나다: 1-800-404-2284 (월~금, 오전 7:00 – 오후 5:00, 목 오전 7:00 –
오후 3:00, 미국 태평양 표준 시간). 신용 카드 전화의 경우 요금은 통화당 미화
\$25 입니다.

유럽:

영어: +44-131-458-6847

불어: +44-131-458-6848

독어: +44-131-458-6954

이탈리아어: +44-131-458-6951

(월, 목, 금, 오전 8:00 – 오후 5:00, 화~수, 오전 8:00 – 오후 4:00, 영국 시간)
신용 카드 전화의 경우 비용은 통화당 미화 \$25 입니다(신용 카드 환율에 따라
현지 통화로 징수되며 부가가치세가 추가됩니다).

아시아 태평양 지역 (싱가포르 시간, 10 월 – 4 월: 월 - 금, 오전 6:00 – 오후 4:00;
4 월-10 월: 월 - 금, 오전 5:00 – 오후 4:00).

신용 카드 전화의 경우 요금은 통화당 미화 \$25 입니다.

호주(시드니): +1-800-649-931

홀콩: +852-2-844-4456

한국: +822-767-2595

중국: +852-2-844-4456

싱가포르: +65-831-1311

대만: +886-2-718-9915

기타 지역: 북미 서비스 센터의 +1-916-377-7000 으로 연락하십시오.

(월~금, 오전 7:00 – 오후 5:00, 미국 태평양 표준 시간).

신용 카드 전화의 경우 요금은 통화당 미화 \$25 입니다.

* 또는 가까운 대리점이나 공급 회사에 연락하십시오.

기술 교육 및 지원

Genuine Intel Dealer Program(아시아-태평양 지역)의 정식 회원만이 기술 교육과
지원을 받으실 수 있습니다.

아시아: +65-831-1379(월~금, 오전 8:30 – 오후 5:30, 싱가포르 현지 시간)로
전화하거나 다음 전자우편을 이용하십시오: APAC_gid@ccm.isin.intel.com

이 온라인 제품 안내서를 사용하는 방법



목차

이 안내서의 목차(Contents)를 보려면 여기를 누르십시오.

원하는 쪽을 보려면



100쪽 중 1쪽 쪽으로 이동(Go To Page) 대화 상자를 열려면 왼쪽 아이콘을 누르십시오. 쪽 번호를 입력한 다음 확인(OK)을 누르십시오.

파일로 인쇄. 파일(File) 메뉴에서 인쇄(Print)를 선택한 다음, 대화 상자에서 전체 문서, 특정 범위의 문서, 또는 특정 쪽을 인쇄할 수 있습니다.

목차 영역 크기 변경. 커서가 영역의 테두리 위에 놓일 때 나타나는 양방향 화살표를 끌어 당깁니다.



창 왼쪽에 모든 쪽을 번호 아이콘으로 표시하려면 이 도구를 누릅니다. 원하는 쪽으로 이동하려면 해당 쪽 번호 아이콘을 누릅니다.



쪽이 표시되는 영역을 닫으려면 이 도구를 눌러서 목차 또는 번호 아이콘 영역을 닫습니다.



쪽을 수평 또는 수직 방향으로 이동하려면 이 도구를 누른 다음 쪽 영역에 놓고 원하는 방향으로 이동합니다.



이 도구를 누른 다음 쪽 영역을 누르면 쪽이 확대됩니다. 쪽을 계속 누르면, 쪽이 계속 확대됩니다.



이 도구를 누른 다음 쪽 영역을 누르면 쪽이 축소됩니다. 쪽을 계속 누르면, 쪽이 계속 축소됩니다.



이 도구를 누른 다음 쪽 영역으로 가서 문자를 선택합니다.



안내서의 처음 쪽을 보려면 이 도구를 누릅니다.



안내서의 이전 쪽을 보려면 이 도구를 누릅니다.



안내서의 다음 쪽을 보려면 이 도구를 누릅니다.



안내서의 마지막 쪽을 보려면 이 도구를 누릅니다.



뒤 쪽으로 건너뛴 다음 이전 쪽으로 돌아가려면 이 도구를 누릅니다. 예를 들면, 1쪽에서 4쪽으로 건너뛴 다음, 이 도구를 누르면 1쪽으로 돌아갑니다.



앞 쪽으로 건너뛴 다음 이전 쪽으로 돌아가려면 이 도구를 누릅니다. 예를 들면, 4쪽에서 1쪽으로 건너뛴 다음, 이 도구를 누르면 4쪽으로 돌아갑니다.



쪽을 실제 크기(100%)로 보려면 이 도구를 누릅니다. 창 크기가 작으면, 쪽의 일부만 보게 됩니다.



창에 전체 쪽이 나타나도록 하려면 이 도구를 누릅니다.



쪽 너비가 창 너비에 모두 나타나도록 하려면 이 도구를 누릅니다.



단어나 구절을 찾으려면 이 도구를 눌러서 대화 상자가 나타나도록 합니다.