

IBM

ThinkPad®X40 Series

服務與疑難排解手冊

IBM

ThinkPad®X40 Series

服務與疑難排解手冊

備註

在使用本資訊和其支援的產品之前，請務必閱讀第 v 頁的『重要安全資訊』、第 43 頁的附錄 A，『無線相關資訊』、第 47 頁的附錄 B，『保證資訊』和第 71 頁的附錄 D，『注意事項』。

第一版（2005 年 1 月）

下列段落若與該國之法律條款抵觸，即視為不適用：

IBM 僅以「現狀」提供本書，而不提供任何明示或默示之保證（包括但不限於可售性或符合特定效用的保證）。若有些地區在某些交易上並不允許排除上述保證，則該排除無效。

本書中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。同時，IBM 得隨時改進並（或）變動本書中所提及的產品及（或）程式。

IBM 得以各種適當的方式使用或散布由 貴客戶提供的任何資訊，而無需對您負責。

© Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

目錄

重要安全資訊	v
需要立即動作的狀況	v
一般安全準則	vi
維修	vi
電源線和電源整流器	vi
延長線及相關裝置	vii
插頭及插座	vii
電池	vii
熱能及產品通風	viii
CD 和 DVD 光碟機安全	ix
其他安全資訊	ix
雷射規定聲明	xiii
使用者重要注意事項	xv
使用者重要規定注意事項	xv
有關硬碟容量的資訊	xv
利用 Access IBM 尋找資訊	xvii
第 1 章 新 ThinkPad 電腦概觀	1
ThinkPad 簡介	2
功能	4
規格	6
照顧您的 ThinkPad 電腦	7
第 2 章 解決電腦問題	11
分析問題	12
疑難排解	12
錯誤訊息	12
沒有訊息的錯誤	16
密碼問題	18
電源開關問題	18
鍵盤問題	18
TrackPoint 問題	19
待命和休眠問題	20
電腦螢幕問題	23
電池問題	24
硬碟機問題	25
啓動問題	25
指紋鑑識問題	26
其他問題	27
啟動 IBM BIOS Setup Utility	29
回復預先安裝的軟體	30
升級硬碟機	31
更換電池	33
第 3 章 從 IBM 取得協助與服務	37
取得協助與服務	38
從 Web 取得協助	38
聯絡 IBM	38
在世界各地取得協助	42
附錄 A. 無線相關資訊	43
無線互通性	43
使用環境與您的健康	44
美國及加拿大之授權作業	44
啓用延伸頻道模式	45
附錄 B. 保證資訊	47
IBM 有限保證聲明 Z125-4753-08 04/2004	47
第一部分 - 一般條款	47
第二部分 - 各國特別條款	50
第三部分 - 保證資訊	62
墨西哥之滿意保證補充說明	68
附錄 C. 客戶可自行更換組件 (CRU)	69
客戶可自行更換組件 (CRU)	69
附錄 D. 注意事項	71
日期資料的處理	71
網站位址參照	71
電子發送注意事項	72
產品注意需求	73
環境注意事項 (致日本使用者)	73
IBM Lotus 軟體產品	74
商標	77
索引	79

重要安全資訊

本資訊有助於您安全地使用 IBM® 個人電腦。請遵循並保留您的 IBM 電腦隨附的所有資訊。本文件的資訊並不會改變購買合約的條款或 IBM 有限保證聲明。

IBM 非常重視客戶安全。我們的產品朝著安全有效的方向開發。然而，個人電腦是電子裝置，電源線、電源整流器及其他特殊裝置可能會帶來潛在的安全風險，如果使用不當可導致身體受傷或財產受損。為了減少這些風險，請照著產品所附的說明操作、遵守有關產品及操作說明中的所有警告，並詳讀本文件中包含的資訊。確實依照本文件所載的資訊以及產品隨附的資訊，可以幫助您保護自己不受到危險的傷害，同時也建立更安全的電腦工作環境。

註：本資訊內含電源整流器及電池的參考。除了攜帶式個人電腦外，IBM 還提供一些附有外接式電源整流器的產品（如喇叭或顯示器）。如果您有這類產品，本資訊即適用於您的產品。此外，您的電腦產品可能包含硬幣大小的內接式電池，即使電腦的電源插頭拔掉時也可為系統時鐘提供電源，因此電池安全資訊適用於所有電腦。

需要立即動作的狀況

產品可能會因使用不當或疏忽而受損。有些產品損壞情形十分嚴重，應加以檢查，並視需要拿到授權維修點進行修理後才能重新使用。

如同任何電子裝置一般，在開啟產品的電源時應特別注意。在極少數情況下，您可能會注意到從機器傳出氣味或看到一陣煙或火花。或者您可能會聽到爆聲、爆裂聲或嘶嘶聲。這些狀況可能僅僅表示內接式電子元件有安全和控制上的問題。或者，它們可能表示潛在的安全問題。然而，請勿冒險或嘗試自己診斷狀況。

請經常檢查您的電腦及其元件是否有損壞、磨損或危險的跡象。如果您對元件的狀況有任何疑慮，請勿使用產品。請與 IBM 支援中心或產品製造廠商聯絡，以獲得有關如何檢查產品的說明，並在必要時將產品送修。您所處地區的 IBM 支援中心電話號碼可以在本手冊的電話號碼一節中找到。

雖然以下所列的狀況極少發生，但如果遇到其中任何一種狀況，或對產品有任何安全上的考量，請停止使用產品並切斷電源及電信線路，然後向 IBM 支援中心尋求進一步的協助。

- 爆裂、破裂或損壞的電源線、插頭、電源整流器、延長線、穩壓保護器或電源供應器。

- 有過熱、煙霧、火花或著火的跡象。
- 電池損壞（如爆裂、凹陷及壓痕）、電池漏溢或電池上有異物堆積。
- 產品發出爆裂聲、嘶嘶聲、爆聲或強烈的氣味。
- 有被液體潑到或物體落到電腦產品、電源線或電源整流器上的跡象。
- 電腦產品、電源線或電源整流器碰觸到水。
- 在任何情況下摔落或損壞產品。
- 當您遵循操作說明時，產品沒有正常運作。

註：如果您發現非 IBM 產品（如延長線）有這些狀況，請停止使用該產品，直到您與產品製造廠商聯絡以取得進一步指示，或直到您取得適當的更換品。

一般安全準則

請務必遵守下列預防措施以減少受傷及財產損壞的風險。

維修

請勿嘗試自己維修產品，除非 IBM 支援中心指示您這麼做。只將產品送至經核准修理您特定產品的 IBM 授權服務供應商。

註：客戶可以自行升級或更換部分零件。這些零件稱為客戶可自行更換組件或 CRU。IBM 會明確指出這些 CRU，並在客戶更換這些零件時提供說明文件。您在執行這樣的更換時必須嚴格遵循所有指示。在嘗試更換前，請務必確定電源已關閉，而且產品也切斷任何電源。如果您有任何問題或考量，請與 IBM 支援中心聯絡。

電源線和電源整流器

只使用產品製造廠商提供的電源線和電源整流器。此電源線和電源整流器僅適用於本產品，請勿用於任何其他產品。

請勿將電源線繞在電源整流器或其他物品上。這麼做會導致電線磨損、斷裂或捲曲。這會帶來安全上的顧慮。

請勿將電源線佈置在容易被踩到、將人絆倒或被物品擠壓的地方。

避免電線及電源整流器碰觸到液體。例如，請勿將電源線或電源整流器留在靠近水槽、浴缸、廁所的地方或使用液體清潔劑清潔過的地板上。特別是如果由於不當使用壓壞了電線或電源整流器，液體會引起短路。液體還會使電源線終端及/或整流器上的接頭終端逐漸腐蝕，最終導致過熱。

請務必以正確的順序連接電源線及訊號線，並確定所有電源線接頭都安全及完全地插入插座。

請勿使用交流電輸入接腳腐蝕及/或交流電輸入處或電源整流器上的任何地方有過熱跡象（如塑料變形）的任何電源整流器。

請勿使用電子接點兩端有腐蝕或過熱跡象或電源線顯然已損壞的任何電源線。

延長線及相關裝置

確定使用的延長線、穩壓保護器、不斷電系統和多孔延長線的額定電壓能夠滿足產品的用電要求。請勿超載使用這些裝置。如果使用多孔延長線，負載不應超過多孔延長線輸入額定功率。有關電源負載、電源需求及輸入額定功率的問題，請向電氣技術人員請教以獲得更多資訊。

插頭及插座

如果與電腦設備搭配使用的插座（電源插座）看起來損壞或腐蝕，請讓合格的電氣技術人員更換插座後再使用。

請勿彎曲或變更插頭。如果插頭損壞，請與製造廠商聯絡以取得更換品。

部分產品配備三相插頭。這類插頭只適合接地電源插座。這是安全特殊裝置。請勿嘗試將三相插頭插入不接地的插座，否則安全特殊裝置會失效。如果您無法將插頭插入插座，請與電氣技術人員聯絡，取得經核准的插座整流器，或將插座更換為可使用這類安全特殊裝置的插座。請勿超載使用電源插座。整體系統負載不應超過分支電路額定功率的百分之八十。有關電源負載及分支電路額定功率的問題，請向電氣技術人員請教以獲得更多資訊。

請確定您使用的電源插座適當接線、可方便存取且位置接近設備。請勿將電源線拉伸到處於受力的狀態。

小心地將設備從電源插座上插拔。

電池

有關鋰電池的重要說明：

鋰電池過熱或發生短路時，電池格內部的壓力及溫度可能會升高。電池格的設計是為了透過電池格外殼上的孔釋放壓力及熱量。這種設計是一種安全裝置。

IBM 曾收到很多來自客戶的報告，反映他們的攜帶型電腦中的鋰電池出現了過熱及『排熱』現象。部分客戶報告在發生這些事件之前聽到了嘶嘶聲、破裂聲甚至爆裂聲。發生這些事件時可能伴隨煙霧、火星的出現，有時還會放出火燄。電池組

的底部可能會變得非常熱，這可能會導致攜帶型電腦的底部變形。在嚴重的情況下，熱量可能會在電腦的底部燒出一個洞。報告出現這種類型事件的不僅限於 IBM 產品或攜帶型個人電腦。

歡迎使用者遵循以下指示，定期訪問 IBM 的安全及有效計算網站以獲取最新資訊，網址為 <http://www.pc.ibm.com/us/safecomp.html>。攜帶型個人電腦通常包括一個可充電的電池組。

攜帶型個人電腦與桌面個人電腦可能還包括一個紐釦大小的內部電池，用來在機器未連接電源時給系統時鐘提供電力。下列資訊適用於所有這樣的電池：

- 對於您的產品，僅使用經過 IBM 核准使用的電池組及充電裝置。
- 在對電池進行充電及其他操作時遵循產品隨附的說明。
- 請勿打開或維修電池。請聯繫 IBM 支援中心尋求幫助。
- 請勿壓碎、戳破或焚燒電池組或使電池接點短路。
- 請勿讓電池接觸到水。
- 保持電池倉周圍的區域、電路接點及裝置機架清潔，並確保沒有碎屑，特別是脫落的金屬片。
- 如果您的電池受損，或者電池漏溢或電池導線有異物堆積，請停止使用電池並取得符合條件的更換品，然後正確捨棄原來的電池。
- 如果您循環使用攜帶型個人電腦中的可充電電池，它們會提供更好的性能及更長的壽命。若要循環使用電池，請在電池模式下使用膝上型電腦，在顯示低電警告後及時將電池充電至 100%。您不應讓電池長期保持在完全放電狀態（也稱作『深度放電』）。
- 如果長時間不使用，電池就會經受深度放電。這可能會縮短電池壽命，還可能增加電池短路的機會。請定期對電池進行充電，包括閒置不用的電池，以便避免潛在的問題。建議每六個月將電池充電至其電量的 40%。
- 如果電池無法充電，或者在電池模式下的工作時間很短，或者電池健康指示燈顯示紅色（您的機型可能不包括這項功能），您應停止使用該電池，並獲取 IBM 替換電池。雖然在沒有電池組時可能會感覺工作效率有所降低，您可以繼續使用 AC 配接器來操作計算機，直到收到替換電池為止。若替換電池不能提供更好的性能，請聯繫 IBM 支援中心尋求幫助。

熱能及產品通風

電腦在開啓和電池充電時會產生熱能。筆記型電腦由於體積較小，因此會產生相當多的熱能。請務必遵循以下的基本預防措施：

- 當電腦正在運作或電池充電時，請勿長時間將電腦底座放在膝上或身體的任一部分。您的電腦在一般操作期間會產生一些熱能。長時間與身體接觸可能會引起不舒服或可能造成皮膚灼傷。
- 請勿在易燃物附近或易爆炸的環境下操作電腦或為電池充電。
- 為求安全、舒適和可靠操作，產品附有通風槽、風扇及/或散熱器。這些特殊裝置可能會由於產品放置在床、沙發、地毯或其他彈性表面上而無法發揮功能。切勿阻礙、遮蓋或停用這些特殊裝置。

CD 和 DVD 光碟機安全


CD 和 DVD 光碟機以高速旋轉光碟。如果 CD 或 DVD 有破裂或任何受損，使用 CD 光碟機時，光碟有可能會斷開甚至會破碎。為了防止這種情況可能導致的損傷並減少機器損壞的危險，請執行下列步驟：

- 務必將 CD/DVD 光碟存放在原始包裝中
- 勿將 CD/DVD 光碟存放在遠離陽光直射及直接熱源處
- 不用時，請從電腦中取出 CD/DVD 光碟
- 勿彎曲或屈折 CD/DVD 光碟，或將它們強行放入電腦或其包裝中
- 在使用每片 CD/DVD 光碟前請檢查是否有破裂。請勿使用破裂或損壞的光碟

其他安全資訊



來自電源、電話與通訊接線的電流會造成危險。要預防受到電擊，在安裝、移除或開啟產品與所連接裝置的外殼時，請依照下列說明來連接與拔除接線。若產品本身提供 3 個插腳的電源線，則必須與有妥善接地的插座一起使用。

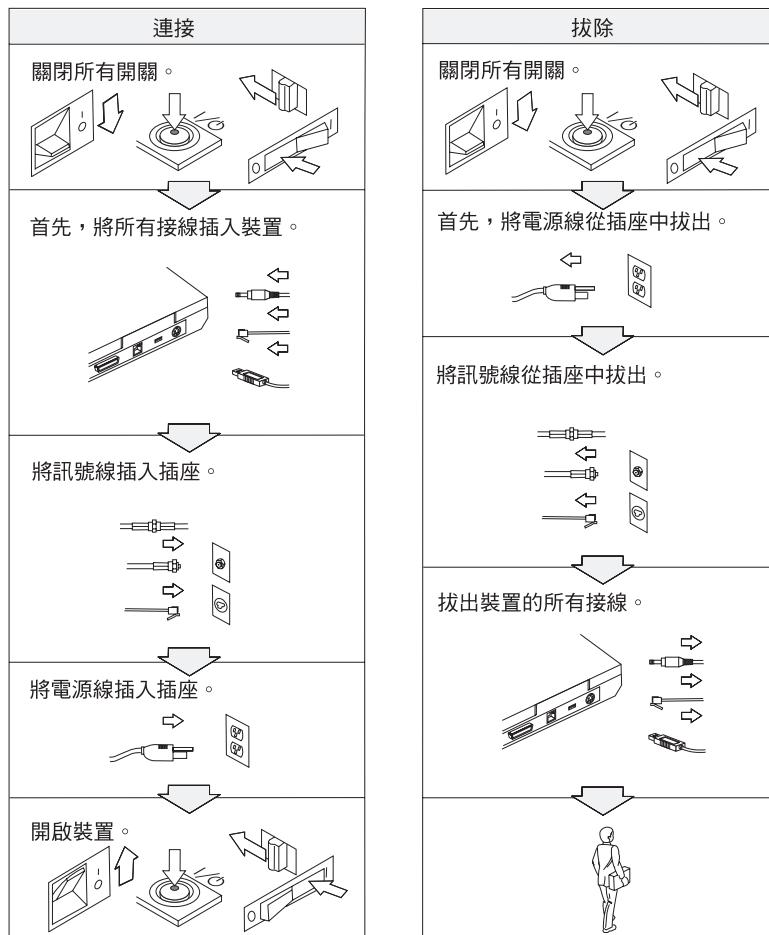



危險

請務必遵循包括以下的基本安全措施，以減少發生火災以及觸電的危險：

- 請勿在水中或近水的地方使用電腦。
- 在雷雨期間：
 - 請勿在接有電話接線的情況下使用電腦。
 - 請勿在牆上的電話插座上，連接或拔除接線。



危險：儲存可充電之電池組

電池組應該存放在室溫環境下，充電至約 30 到 50 % 的電容量。建議您約每年一次為電池組充電，以防止過度放電。



危險

如果不正確地更換可重新充電的電池組，可能會有爆炸的危險。電池組包含少量的有害物質。為了避免可能發生的傷害：

- 請只以 IBM 所建議的電池類型來更換。
- 讓電池組遠離火源。
- 請勿外曝在水或雨中。
- 請勿嘗試拆解它。
- 請勿使它發生短路。
- 請勿讓小孩取得。

不可將電池組丟到以掩埋方式處理的垃圾堆中。請根據當地法令或規範以及您公司的安全標準來處理電池。



危險

如果更換備份電池的方法不正確，可能會有爆炸的危險。

鋰電池內含鋰，若未適當的處理或處置，可能會有爆炸的危險。

只更換相同類型的電池。

為避免可能發生的傷亡意外，請勿：(1) 把電池丟擲或浸泡在水裡，(2) 讓電池溫度超出 100 °C (212 °F)，或 (3) 試圖修理或分解電池。請依據當地的法令或規範以及公司的安全標準來處置。



危險

在安裝或重新設定 **CDC** 或 **Mini PCI** 選項時，請遵循下列指示。

為了避免電擊的危險，在安裝 **CDC** 或 **Mini PCI** 選用設備或者打開電腦或附屬裝置的外殼時，請拔除所有的接線和 **AC** 整流器。來自電源、電話與通訊接線的電流會造成危險。

注意：

當您新增或是將 **CDC** 或 **Mini PCI** 卡或記憶卡升級時，請將外殼完全蓋好後，再使用您的電腦。當外殼打開時，切勿使用電腦。

注意：

液晶顯示器 (**LCD**) 中的螢光燈內含有水銀（汞）。不可將它丟到要以掩埋方式處理的垃圾堆中。請務必遵照當地法令或規定來處理它。

LCD 是用玻璃製造的，因此粗暴地操作或放下電腦會使 **LCD** 破裂。如果 **LCD** 破裂導致內部液體沾到您的眼睛或手，請立即以清水沖洗沾染部位至少 15 分鐘；如果在清洗後出現任何症狀的話，請就醫治療。



危險: 數據機安全資訊

為減少使用電話設備時發生火災、電擊、或其他傷害，請務必遵循基本安全預防措施，例如：

- 在雷雨期間，請勿安裝電話線路。
- 請勿在潮濕的環境下安裝電話插座，除非是特別為潮濕環境設計的插座。
- 請勿觸摸未絕緣的電話線或終端，除非您已切斷電話線與網路介面的連接。
- 請謹慎地安裝或修改電話線。
- 在電暴期間避免使用電話（無線類型除外）。可能會有遭受閃電電擊的危險。
- 請勿在瓦斯漏氣的附近地區使用電話報告漏氣狀況。
- 只使用 **26 AWG** 號或較其大（厚）的電話線。

雷射規定聲明

光學儲存體磁碟機（裝置），如可安裝在 IBM ThinkPad 電腦上的 CD 光碟機、CD-RW、DVD 光碟機以及 SuperDisk，都是雷射產品。光碟機的分類標籤（如下所示）位於光碟機的表面。

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

本光碟機已通過製造商的認證，並且在出產時即已符合 Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J 中 Department of Health and Human Services 21 Code 對於 Class I 雷射產品的需求。

本光碟機已在其他國家或地區通過認證，並且符合 Class 1 雷射產品的 IEC825 和 EN60825 需求。



危險

請勿拆開光學儲存體磁碟機單元；其中並沒有使用者可調整或維修的零件。

逕行控制和調整，以及執行非指定的程序，都可能導致危險的輻射外洩。

Class 1 雷射產品並不具危險性。在正常操作、使用者維護或修護中，雷射系統及光學儲存體磁碟機的設計可確保不會有超過 Class 1 等級的雷射輻射外洩。

部分光碟機包含內嵌的 Class 3A 雷射二極體。請注意此警告：



危險

打開時會發出可見及不可見的雷射輻射線。請避免眼睛直視。請勿凝視光線或以光學設備來直接觀看光線。



危險

請將包裝物好好保存在孩童無法拿到的地方，以避免孩童因塑膠袋而造成窒息的危險。

許多的電腦產品及配件包含電線、接線或纜線，如電源線或連接電腦及配件的電線。如果此產品有這種電線、接線或纜線，就可套用下列警告：

警告：處理這個產品的電線或與這個產品並售的配件相關電線，將使您暴露於鉛的危害之下，這種化學物質已被加州政府認定為會致癌、導致新生兒缺陷或其他生殖上的危險。**處理後請洗手**。

請將這些指示存放起來。

使用者重要注意事項

使用者重要規定注意事項

ThinkPad® X40 系列電腦會遵守已核准使用無線的國家或地區之無線頻率及安全標準。您必須確實依照當地的無線電頻率規定安裝以及使用您的 ThinkPad 電腦。在使用 ThinkPad X40 系列電腦之前，請閱讀 *ThinkPad X40 系列規定注意事項*，這些注意事項是本服務與疑難排解手冊的補充說明。注意事項包含在此說明文件的套裝軟體中。

有關硬碟容量的資訊

IBM® 不隨電腦提供回復光碟或 Windows® 光碟，而是提供更簡單的方法，來完成以往與這些光碟相關的作業。這些替代方法的檔案及程式都位於您的硬碟上，以減少誤置光碟的可能性和光碟版本不正確的問題。

IBM 預先安裝在您電腦上的所有檔案與程式的完整備份，是位於硬碟的隱藏區段（或稱為分割區）中。即使已經隱藏，分割區中的這些備份仍然會使用硬碟空間。因此，以根據 Windows 的方法來檢查硬碟容量時，您可能會發現硬碟的總計容量比預期還小。這個差異就是隱藏分割區的內容所致。（請參閱第 30 頁的『回復預先安裝的軟體』。）

有關如何將硬碟回復成原來預先安裝內容的其他資訊，請參照您系統上的說明資訊 (Access IBM)。按下藍色的 Access IBM 按鈕或按一下您桌面上的 Access IBM 圖示，然後瀏覽「學習」這一節裡的各式主題，其中包含備份和回復。

利用 Access IBM 尋找資訊



當電腦運作正常時，藍色的 Access IBM 按鈕能協助您處理許多情況，甚至電腦運作不正常時，該按鈕一樣可提供協助。請在您的桌面上，按下 Access IBM 按鈕來開啓 Access IBM。Access IBM 是內建的電腦說明中心，可提供參考圖例和簡易的指示，讓您盡快上手並維持生產力。您也可以使用 Access IBM 按鈕中斷電腦啓動順序，並啓動 IBM Rescue and Recovery。如果 Windows 無法正確啓動，請在電腦進行啓動順序期間按下 Access IBM 按鈕，來啓動 IBM Rescue and Recovery。您可以使用此區域來執行分析、還原備份（假設您已經使用 IBM Rescue and Recovery 建立備份）、還原成出廠內容（亦即您收到電腦時，其中電腦所附的內容）、啓動可供您變更啓動順序的公用程式、取得重要的系統資訊，以及啓動 IBM BIOS Setup Utility 來檢查和變更 BIOS 設定。

按下 Access IBM 按鈕，便可開啓能夠為您提供所有 IBM 資源的應用程式。在下面，您會看到 Access IBM 的「歡迎使用」頁面，這一頁說明 Access IBM 為了協助您所提供的每個部分。



說明系統中的部分主題包含簡短的影片；這些影片可以告訴您如何執行更換電池、插入 PC 卡或升級記憶體等作業。請使用所顯示的控制項，來播放、暫停，以及倒轉影片。




第 1 章 新 ThinkPad 電腦概觀

ThinkPad 簡介	2	規格	6
功能	4	照顧您的 ThinkPad 電腦	7

ThinkPad 簡介

正面圖

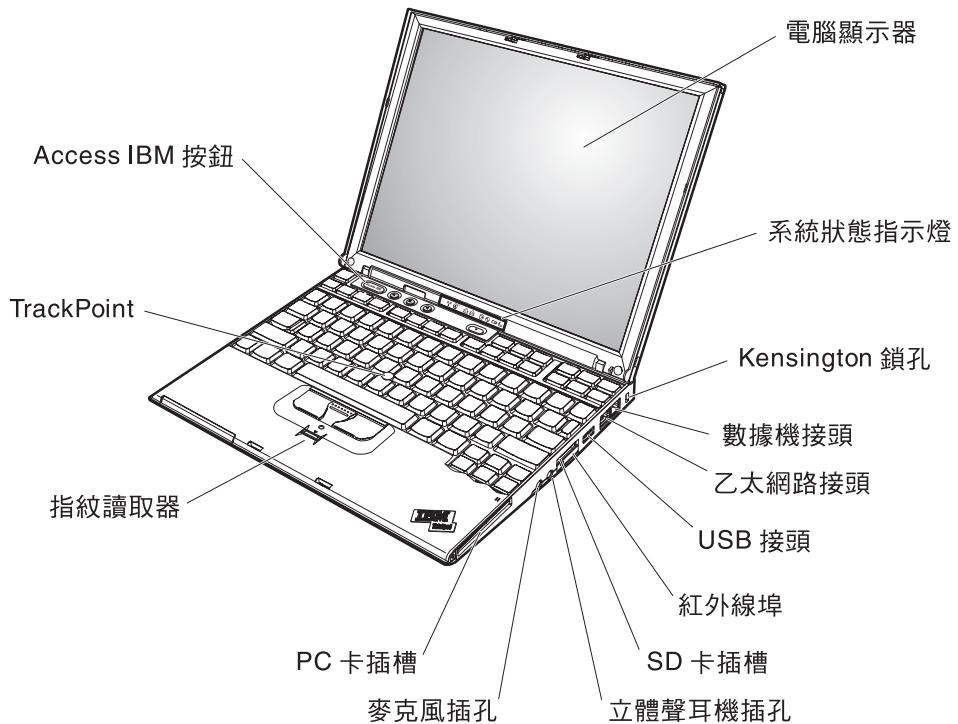

背面圖



功能

處理器

- Intel® Pentium® M 處理器

記憶體

- PC4200 雙倍資料傳輸率 II (DDR2) 同步動態隨機存取記憶體 (DRAM)

儲存裝置

- 1.8 吋硬碟機

顯示器

彩色顯示器使用 TFT 技術：

- 尺寸：12.1 吋
- 解析度：
 - LCD : 1024x768
 - 外接式顯示器：最高達 2048x1536
- 亮度控制

鍵盤

- 87 鍵、88 鍵或 92 鍵（包括 Fn 鍵、前進及後退鍵）
- 指紋讀取器（部分機型）
- 前進及後退鍵
- TrackPoint®
- Fn 功能鍵
- Access IBM 按鈕
- 音量控制按鈕
- ThinkLight™

外接式介面

- 外接式顯示器接頭
- PC 卡插槽 (Type I 或 Type II PC 卡)
- Secure Digital 卡槽
- 立體聲耳機插孔
- 麥克風插孔
- 通用序列匯流排 (USB) 接頭
- 供電的 USB 接頭（具有電源接頭的通用序列匯流排 (USB) 接頭）
- 紅外線埠
- RJ11 電話接頭
- RJ45 乙太網路接頭
- 擴充基座接頭

- 整合型無線 LAN 功能（部分機型）
- 整合型藍芽功能（部分機型）

規格

大小

- 寬度：268 公釐（10.55 英吋）
- 深度：211 公釐（8.31 英吋）
- 高度：21 公釐 - 27 公釐（0.83 英吋 - 1.06 英吋）

環境

- 沒有增壓的最大高度：3048 公尺（10,000 英呎）
- 溫度
 - 最高 2438 公尺的高度（8000 英呎）
 - 在沒有磁片時操作：5° 到 35°C (41° 到 95°F)
 - 在有磁片時操作：10° 到 35°C (50° 到 95°F)
 - 沒有操作：5° 到 43°C (41° 到 110°F)
 - 2438 公尺（8000 英呎）以上的高度
 - 最高操作溫度：31.3°C (88° F)

註：當您為電池組充電時，它的溫度必須至少有 10°C (50°F)。

- 相對濕度：
 - 磁碟機中沒有磁片時操作：8% 到 90%
 - 磁碟機中有磁片時操作：8% 到 80%

熱度的產生

- 最大 56 W (191 Btu/hr)

電源來源 (**AC 整流器**)

- 正弦波輸入：50 到 60 赫茲
- AC 整流器的輸入速率：100-240 伏特的交流電，50 到 60 赫茲

電池組

- ThinkPad X40 系列 4 芯鋰電池組
 - 額定電壓：14.4 V dc
 - 容量：1.9 AH
- ThinkPad X40 系列 8 芯鋰電池組
 - 額定電壓：14.4 V dc
 - 容量：4.3 AH

照顧您的 ThinkPad 電腦

雖然這部筆記型電腦經設計能在正常工作環境下穩定發揮作用，但在使用時，您仍需要小心維護。只要遵守下列幾個要訣，您就可以好好享有您的電腦。

重要要訣：

小心工作地點和工作方式

- 當電腦正在運作或電池充電時，請勿長時間將電腦底座放在膝上或身體的任一部分。電腦在正常運作時會發熱。這是系統活動或電池充電的現象。與您身體有長時間接觸的話（即使身上有衣物），可能會造成不舒服感，或是造成皮膚的燙傷。
- 請將液體放在遠離電腦的地方，以避免潑灑出來，並將電腦遠離水（以避免電擊的危險）。
- 請將包裝物妥善保存在孩童無法伸手可及的地方，以避免孩童因塑膠袋而造成窒息的危險。
- 讓您的電腦遠離磁鐵、使用中的行動電話、電器產品或喇叭（至少需 13 公分/5 英吋以上）。
- 請避免經常將電腦放置於極端的溫度下（5°C/41°F 以下，或 35°C/95°F 以上）。

溫和地使用電腦

- 請避免將物體（包括紙張）放在顯示器和鍵盤間，或鍵盤下。
- 請勿讓電腦受到掉落、撞擊、擦撞、扭轉、打擊、震動、推進等傷害或將重物放置在電腦、顯示器或外接式裝置上。
- 根據原本的設計，您的電腦顯示器是可以用大於 90 度的角度開啓使用的。但開啓角度請勿超過 180 度，這會損壞電腦的樞紐。

以正確方式攜帶電腦

- 移動電腦前，請確定已移除任何的媒體、已關閉附屬裝置，並拔掉電線和接線。
- 移動電腦前，請確定它已在待機或休眠模式，或已關閉。這可避免損壞硬碟機和資料流失。
- 當您要拿著開啓的電腦時，請抓住它的底端。請不要拿著或抓住電腦的顯示器。
- 使用優良的搬運機殼，可提供足夠的緩和和保護。請勿將電腦塞在繁密的手提箱或袋內。

以正確方式處理儲存媒體和磁碟機

- 避免以某個角度插入磁片，以及貼上多張或鬆散的磁片標籤，因為這樣可能會使磁片卡在磁碟機中。
- 如果您的電腦附有 CD、DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機，請勿接觸光碟的表面或托盤中的讀寫頭。
- 請在您聽到 CD 或 DVD 卡入 DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機中心的轉軸後，再關閉托盤。
- 在安裝硬碟、軟式磁碟機、CD、DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機時，請遵循硬體隨附的使用說明書，並只在裝置上必要的地方施力。請參閱內建說明系統 Access IBM，取得有關更換硬碟機的資訊（按下 Access IBM 按鈕，便可開啟 Access IBM）。

設定密碼時請小心

- 請記住您的密碼。如果您忘了監督者或硬碟密碼，IBM 也無法重設，因此您可能必須更換主機板或硬碟機。

其他重要秘訣

- 您的電腦數據機僅能使用類比電話網路，或公用交換式電話網路 (PSTN)。請勿將數據機連接到 PBX（專用支線交換機）或任何的數位式電話分機線路，因為這會損壞您的數據機。類比式電話線通常被使用在一般住家，而數位式電話線則會被用在飯店或辦公大樓。如果您不確定所使用的電話線路類型，請洽詢您的電話公司。
- 您的電腦中可能同時具有乙太網路接頭和數據機接頭。如果有，請確定您將通訊接線連接到正確的接頭，如此，您的接頭才不會損壞。請參閱內建說明系統 Access IBM，取得有關這些接頭的位置的資訊（按下 Access IBM 按鈕，便可開啟 Access IBM）。
- 請向 IBM 註冊您的 ThinkPad 產品（請參照網頁：www.ibm.com/pc/register）。當您的電腦遺失了或被偷時，這會協助您找回電腦。為您的電腦註冊也可讓 IBM 通知您新的技術或升級的相關資訊。
- 只有授權的 IBM ThinkPad 維修技術人員可拆開及維修您的電腦。
- 請勿修改或貼住卡榫，好讓顯示器開啓或關閉。
- 請注意在插入 AC 整流器時，不要顛倒電腦。這會使整流器破損。
- 如果您要更換裝置機槽中的裝置，請先關閉電腦，或是驗證裝置是否可進行暖抽換或熱抽換。
- 如果您要更換電腦的磁碟機，請重新安裝塑膠擋板（如果有的話）。
- 不使用外接式抽取式硬碟、軟式磁碟機、CD、DVD 或 CD-RW/DVD 光碟機時，請使用適當的容器保存。

清潔電腦機殼

請遵循下列步驟，不定期清潔您的電腦：

1. 準備一份廚房用柔性清潔劑（也就是不含磨砂粉或強力化學物質（如酸性或鹼性化學物質）的清潔劑）。一份清潔劑對五份清水。
2. 用海綿浸吸稀釋後的清潔劑。
3. 將海綿中多餘的液體擠掉。
4. 用海綿擦拭機殼，擦拭時請依圓形方向，並小心別讓多餘的液體流出。
5. 將表面上的清潔劑擦掉。
6. 用乾淨的清水沾濕海綿。
7. 用這塊乾淨的海綿擦拭機殼。
8. 然後用一塊柔軟不含棉絮的乾布擦拭表面。
9. 等表面完全變乾後，再移除擦拭用布留下的纖維。

清潔電腦的鍵盤

1. 用一塊柔軟不沾塵的布沾上一些外用稀釋酒精。
2. 用布擦拭每個按鍵的表面。輪流擦拭每個按鍵；如果同時擦拭多個按鍵，布可能會纏住相鄰的按鍵進而損壞它。要確認沒有在按鍵表面或按鍵之間留下液體。
3. 等它變乾。
4. 要清除按鍵下面的碎屑和灰塵，可以使用相機的空氣刷或用吹風機的冷風吹。

註：請避免直接噴灑清潔劑在顯示器或鍵盤上。

清潔電腦的顯示器

1. 請輕輕地用柔軟不含棉絮的乾布擦拭顯示器。如果您在顯示器上看到類似刮痕的痕跡，它可能是從外面擠壓外殼時，從鍵盤或 TrackPoint 指向按桿傳過來的污點。
2. 請輕輕地用柔軟的乾布擦掉這個污點。
3. 如果仍無法擦掉這個污點，請用不含雜質的清水或異丙醇與清水各半的合劑弄濕柔軟不含棉絮的布來擦拭。
4. 盡量將液體擰乾。
5. 再擦拭一次顯示器；請不要讓液體流入電腦中。
6. 請務必擦乾顯示器後，再合上顯示器。

保養指紋讀取器

下列動作可能會使指紋讀取器受損，或導致它無法正常運作：

- 用尖銳的硬物刮擦讀取器表面。
- 用指甲或任何硬物刮劃讀取器表面。
- 以骯髒的手指碰觸讀取器。

如果您發現有下列情形，請用柔軟、不起棉絮的乾布輕輕將讀取器表面擦拭乾淨：

- 讀取器表面髒了或有污點。
- 讀取器表面潮濕。
- 讀取器經常無法註冊或鑑識指紋。

第 2 章 解決電腦問題

分析問題	12	電池問題	24
疑難排解	12	硬碟機問題	25
錯誤訊息	12	啓動問題	25
沒有訊息的錯誤	16	指紋鑑識問題.	26
密碼問題	18	其他問題	27
電源開關問題.	18	啓動 IBM BIOS Setup Utility	29
鍵盤問題	18	回復預先安裝的軟體	30
TrackPoint 問題	19	升級硬碟機	31
待命和休眠問題	20	更換電池	33
電腦螢幕問題.	23		

分析問題

如果您的電腦有問題，您可使用 PC-Doctor for Windows 進行測試。如果要執行 PC-Doctor for Windows，請遵循下列步驟：

1. 按一下 **開始**。
2. 將指標移到**所有程式**（在 Windows XP 以外的 Windows，則移到**程式集**），然後移到 **PC-Doctor® for Windows**。
3. 按一下 **PC-Doctor**。
4. 從**裝置類別**或**測試腳本**中，選擇一種測試方式。

請注意

執行任何測試都可能要花上數分鐘或更久的時間。請確定您有足夠的時間來執行整個測試；測試期間，請勿中斷測試。

測試腳本的**系統測試**會針對部分重要的硬體元件進行測試，但不會執行 PC-Doctor for Windows 中所有的分析測試。如果 PC-Doctor for Windows 報告**系統測試**中的所有測試均已執行完畢，而且沒有發現問題，請考慮在 PC-Doctor for Windows 中執行更多的測試。

若您準備聯絡 IBM 以取得支援，請務必列印測試日誌，以便快速提供資訊，協助技術人員為您解決問題。

疑難排解

如果在此找不到您的問題，請參閱內建說明系統 (Access IBM)。若要開啟 Access IBM，請按下 Access IBM 按鈕。下節僅描述可能會阻止您存取說明系統的問題。

錯誤訊息

註:

1. 在圖表中，x 可以是任何字元。
2. 這裡所指的 PC-Doctor 版本是 PC-Doctor for Windows。

訊息	解決方案
0175: Bad CRC1, stop POST task	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 #6）。請將電腦送修。

訊息	解決方案
0176: System Security - The System has been tampered with.	如果您移除「安全晶片」並重新安裝，或是安裝新的「安全晶片」，會顯示此訊息。如需清除此項錯誤，請進入 IBM BIOS Setup Utility，按下 F9 設定值為預設值，然後按下 F10 儲存變更。如果仍無法解決問題，請將電腦送修。
0177: Bad SVP data, stop POST task.Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	EEPROM 中的監督者密碼總和檢查不正確。應該更換主機板。請將電腦送修。
0182: Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM 中 CRC2 設定的總和檢查不正確。按下 F1 進入 IBM BIOS Setup Utility。按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。按 F10 鍵後再按 Enter 鍵，重新啓動系統。
0185: Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	EEPROM 中啓動順序設定的總和檢查不正確。按下 F1 進入 IBM BIOS Setup Utility。按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。按 F10 鍵後再按 Enter 鍵，重新啓動系統。
0187: EAIA data access error	存取 EEPROM 失敗。請將電腦送修。
0188: Invalid RFID serialization information area	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 # 0 及 1，或區塊 # 6）。需要更換主機板，而且必須重新安裝此機器的序號。請將電腦送修。
0189: Invalid RFID configuration information area	EEPROM 總和檢查不正確（區塊 # 4 以及 5）。需要更換主機板，而且必須重新安裝 UUID。請將電腦送修。
0190: Critical low-battery error	因為電池電力過低，電腦已關閉。請將 AC 整流器連接至電腦，然後將電池充電，或以充完電的電池取代現行使用中的電池。
0191: System Security - Invalid remote change requested.	系統配置變更已失敗。請確認作業並重試。如需清除此項錯誤，請進入 IBM BIOS Setup Utility，按下 F9 設定值為預設值，然後按下 F10 儲存變更。
0192: System Security - IBM Embedded Security hardware tamper detected.	「安全晶片」已被不同的「安全晶片」所取代。請將電腦送修。
0199: System Security - IBM Security password retry count exceeded.	如果您輸入了錯誤的監督者密碼超過三次，會顯示此訊息。請確認監督者密碼，再重試一次。如需清除此錯誤，請進入 IBM BIOS Setup Utility。
01C8: More than one modem devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	請移除「數據機 Mini-PCI 卡」或「數據機子卡」。不然，按 Esc 略過警告訊息。如果這樣做仍無法解決問題，請將電腦送修。

訊息	解決方案
01C9: More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	您的 ThinkPad 電腦已內建了乙太網路功能；您不能再安裝乙太網路裝置來增加其他類似的功能。如果出現此錯誤訊息，請移除您所安裝的乙太網路裝置。否則請按 Esc 鍵忽略此警告訊息。如果仍無法解決問題，請將電腦送修。
0200: Hard disk error	硬碟無法運作。請確定已穩固地連接硬碟機。請執行 IBM BIOS Setup Utility，然後請確定在 Startup 功能表中未停用硬碟機。
021x: Keyboard error	<p>確定沒有物品置於鍵盤或外接式鍵盤上。請關閉電腦，然後關閉所有連接的裝置。請先開啟電腦的電源；然後開啟附屬的裝置。</p> <p>如果您仍然看見相同的錯誤碼，請執行下列動作：</p> <p>如果已連接外接式鍵盤，請執行下列動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 關閉電腦並且拔掉外接式鍵盤；然後開啟電腦。請確定內建的鍵盤操作正常。若可正常作業，請將外接式鍵盤送修。 請確定外接式鍵盤已連接至正確的接頭。 <p>使用 PC-Doctor 測試電腦。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果測試期間電腦停止作業，請將電腦送修。
0230: Shadow RAM error	Shadow RAM 已失效。請使用 PC-Doctor 測試您電腦的記憶體。如果您在開啓電腦前新增了記憶體模組，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0231: System RAM error	系統 RAM 失效。請使用 PC-Doctor 測試您電腦的記憶體。如果您在開啓電腦前新增了記憶體模組，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0232: Extended RAM error	延伸 RAM 已失效。請使用 PC-Doctor 測試您電腦的記憶體。如果您在開啓電腦前增加了記憶體，請重新安裝它。接著請使用 PC-Doctor 測試記憶體。
0250: System battery error	用來在電腦關閉時保留日期和時間等配置資訊的備用電池已耗盡。請更換電池，然後執行 IBM BIOS Setup Utility 來驗證配置。如果仍出現問題，請將電腦送修。
0251: System CMOS checksum bad	應用程式可能已損毀了系統 CMOS。電腦會使用預設設定。請執行 IBM BIOS Setup Utility，重新配置設定。如果您仍然看見相同的錯誤碼，請將電腦送修。
0260: System timer error	請將電腦送修。
0270: Real time clock error	請將電腦送修。
0271: Date and time error	電腦未設定日期與時間。請使用 IBM BIOS Setup Utility 設定日期及時間。
0280: Previous boot incomplete	<p>您的電腦無法完成上一次的啟動程序。</p> <p>請關閉電腦電源；然後重新開機，以啓動 IBM BIOS Setup Utility。請驗證配置然後選取 Restart 項目中的 Exit Saving Changes 選項，或是按下 F10 來重新啓動電腦。如果您仍然看見相同的錯誤碼，請將電腦送修。</p>
02D0: System cache error	快取記憶體已停用。請將電腦送修。

訊息	解決方案
02F4: EISA CMOS not writable	請將電腦送修。
02F5: DMA test failed	請將電腦送修。
02F6: Software NMI failed	請將電腦送修。
02F7: Fail-safe timer NMI failed	請將電腦送修。
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.	此電腦不支援 Mini-PCI 網路卡。請移除它。
1803: Unauthorized daughter card is plugged in-Power off and remove the daughter card.	此電腦不支援子卡。請移除它。
1810 : Hard disk partition layout error	<p>辨識硬碟分割區配置時出現問題，導致電腦無法啓動。這是因為 IBM Predesktop Area 已經被刪除或硬碟含有已毀損的資料。若要重新啓動電腦，請完成下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果是 IBM Predesktop Area 被刪除 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 F1 開啓 IBM BIOS Setup Utility。 2. 選取 Security->IBM Predesktop Area-> Access IBM Predesktop Area。 3. 將這個項目設成 Disabled。 4. 儲存並退出。 • 如果並未成功 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按下 Enter 鍵。 2. 連按兩下 RECOVER TO FACTORY CONTENTS，然後遵循畫面指示。 <p>註：這麼做會永久消除硬碟的整個內容，並還原 IBM 預先安裝的軟體。</p> <p>按下 F1 來開啓 BIOS Setup，或按下 Enter 鍵來啓動 IBM Predesktop Area。</p> <p>如果電腦仍無法啓動，請打電話給 IBM 支援中心。列於第 39 頁的電話號碼電話號碼。</p>
開機密碼提示	已設定了開機密碼或監督者密碼。請鍵入密碼，然後按下 Enter 鍵，便可使用電腦。如果開機密碼不被接受，即可能已設定了監督者密碼。請輸入監督者密碼，然後按下 Enter 鍵。如果您仍然看見相同的錯誤訊息，請將電腦送修。

訊息	解決方案
硬碟密碼提示	已設定硬碟密碼。請鍵入密碼，然後按下 Enter 鍵，便可使用電腦。 如果您仍然看見相同的錯誤訊息，請將電腦送修。
休眠時發生錯誤	系統配置在電腦進入以及離開休眠模式之間已被變動，而且您的電腦無法繼續正常作業。 • 請將系統配置還原為電腦在進入休眠狀態前的配置。 • 如果記憶體大小已變更，請重新建立休眠檔。
找不到作業系統。	請驗證下列項目： • 請確定已正確安裝硬碟機。 • 可啓動的磁片已在軟碟機中 如果仍然出現相同的錯誤訊息，請使用 IBM BIOS Setup Utility 來檢查開機順序。
風扇發生錯誤	冷卻風扇發生故障。請將電腦送修。
未安裝 EMM386 -- 無法設定頁面資訊框的基本位址。	編輯 C:\CONFIG.SYS，將這一行 device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 變更為 device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS 然後儲存這個檔案。
CardBus 配置錯誤 -- 裝置已停用	請進入 IBM BIOS Setup Utility。按一下 F9，再按一下 Enter 鍵來載入預設設定。 按 F10 鍵後再按 Enter 鍵，重新啟動系統。
熱感應器錯誤	熱感應器運作不正常。請將電腦送修。
無法鑑識系統服務。 按 <Esc> 鍵回復。	HDD 中的 IBM Predesktop Area 損壞了。如果您需要使用 IBM Predesktop Area，請取得回復光碟，並使用此回復光碟來回復 IBM Predesktop Area。

沒有訊息的錯誤

問題：

當我開啟電腦時，螢幕一片空白，且啟動時電腦沒有發出嘩聲。

註：如果您不確定是否有聽到任何嘩聲，請將電腦關機；然後再將它開啟，再聽一次。如果您使用的是外接式顯示器，請參照第 23 頁的『電腦螢幕問題』。

解決方案：

如果已設定開機密碼，請按一下任何鍵來顯示開機密碼提示，然後鍵入正確的密碼，再按下 Enter 鍵。

如果未顯示開機密碼提示，亮度可能設定為最小值。請按下 Fn+Home 來調整亮度。

如果螢幕仍然空白，請確定：

- 已正確安裝電池。
- AC 整流器已連接至電腦，且電源線已插入電源插座。
- 已經開啟電腦的電源。（再次打開電源開關以便確認。）

如果這些項目都已正確設定，但螢幕仍然空白，請將電腦送修。

問題：

當我開啟電腦時，畫面一片空白，但是可聽到多聲嗶聲。

解決方案：

請確定已正確地安裝了記憶卡。如是，但螢幕仍空白，且您聽到五次嗶聲，請將電腦送修。

如果您聽到 4 次嗶聲，且重複 4 回，表示安全晶片有問題。請將電腦送修。

問題：

當我開啟機器電源時，畫面上僅出現白色指標。

解決方案：

請重新安裝作業系統，然後開啟電腦。如果在螢幕上仍只看到指標，請將電腦送修。

問題：

當開啟電腦時，我的螢幕一片空白。

解決方案

可能已啓用螢幕保護程式或電源管理。請移動 TrackPoint 或按下任一鍵來結束螢幕保護裝置，或按下電源開關使電腦從待命或休眠中回復。

問題：

DOS 的全螢幕看起來比較小。

解決方案：

如果您使用只支援 640×480 解析度（VGA 模式）的 DOS 應用程式，螢幕影像看起來可能會有點失真，或者比顯示畫面的大小還小。這是為了與其他 DOS 應用程式相容所致。若要將螢幕的影像展開至實際螢幕的大小，請啟動 ThinkPad Configuration 程式，按一下 LCD，然後選取 **Screen expansion** 功能（影像看起來可能仍會有點失真）。

註：如果您的電腦具有螢幕展開的功能，您可以使用 Fn+F8 鍵來展開螢幕影像。

密碼問題

問題：

我忘了密碼。

解決方案：

如果您忘記開機密碼，您必須將電腦送交 IBM 授權服務供應者或業務代表，以便取消密碼。

如果您忘了硬碟密碼，IBM 將無法重設您的密碼，或從硬碟中回復資料。您必須將電腦送到 IBM 授權的維修中心或 IBM 業務代表，以更換硬碟機。這需要購買證明，而且零件及服務需額外收費。

如果您忘了監督者密碼，IBM 將無法重設您的密碼。您必須將電腦送到 IBM 授權的維修中心或 IBM 業務代表，以更換主機板。這需要購買證明，而且零件及服務需額外收費。

電源開關問題

問題：

系統沒有回應，無法關閉電腦。

解決方案：

按住電源開關至少 4 秒鐘以上，即可關閉電腦。如果電腦還是無法重設，請移除 AC 整流器與電池。

鍵盤問題

問題：

鍵盤上全部或部分按鍵失效。

解決方案：

如果連接了外接式 PS/2 鍵盤，則電腦中的數字鍵盤便會失效。請使用外接式鍵盤上的數字鍵盤。

如果連接外接式數字鍵盤或滑鼠：

1. 關閉電腦。
2. 移除外接式數字鍵盤或滑鼠。
3. 開啓電腦電源，然後再嘗試使用鍵盤。

如果鍵盤問題解決了，請仔細重新連接外接式數字鍵盤、外接式鍵盤或滑鼠，同時確定您已適當地插好接頭。

如果鍵盤上的按鍵仍無法運作，請將電腦送修。

問題：

輸入字母時，畫面中卻出現數字。

解決方案

已開啓數字鎖定功能。若要停用，請按住 Shift；再按下 NumLk。

問題：

外接式數字鍵盤上全部或部分按鍵失效。

解決方案：

請確定外接式數字鍵盤和電腦的連接正確。

問題：

外接式 PS/2 鍵盤的全部或部份按鍵失效。

解決方案：

如果您使用的是 X4 UltraBaseTM 擴充基座，請將鍵盤接頭連接到 X4 UltraBase 擴充基座的鍵盤/滑鼠接頭。如果同時使用滑鼠和外接式鍵盤，則需要鍵盤/滑鼠接頭。請確定鍵盤/滑鼠連接已正確地連接到 X4 UltraBase 擴充基座的滑鼠接頭，而且鍵盤線也正確地連接到鍵盤/滑鼠接頭的鍵盤接頭。

如果連線正確，請拔除接線，並確定內建式鍵盤能正確操作。如果內建式鍵盤能夠運作，問題可能出在外接式鍵盤上。請嘗試使用其他的外接式鍵盤。

TrackPoint 問題

問題：

開啟電腦或回復一般作業狀態之後，指標會出現飄移狀態。

解決方案：

如果不是在正常作業期間使用 TrackPoint，指標便可能出現飄移狀態。這是 TrackPoint 的正常特性，不是瑕疵。在下列情況之下，指標會飄移幾秒鐘：

- 當電腦開啓時。
- 電腦回復正常作業時。
- 長時間按住 TrackPoint 時。
- 當溫度改變時。

問題：

滑鼠或指標裝置無法運作。

解決方案：

請確定在 ThinkPad Configuration 程式中，TrackPoint 是設定為 Automatic。接著分離滑鼠或指標裝置，再嘗試使用 TrackPoint。若 TrackPoint 能夠正常運作的話，則錯誤可能由滑鼠或指標裝置所引起的。

請確定滑鼠或指標裝置的接線已穩固地連接在 X4 UltraBase 擴充基座。

若您的滑鼠與 IBM PS/2 滑鼠不相容，請使用 ThinkPad Configuration 程式來關閉 TrackPoint。

註：如需其他相關資訊，請參閱滑鼠所附的手冊。

問題

滑鼠按鈕無法運作。

解決方案

將滑鼠驅動程式變更為 **Standard PS/2® Port Mouse**，然後重新安裝 **IBM PS/2 TrackPoint**。硬碟機上的 C:\IBMTTOOLS\DRIVERS 目錄提供有這些驅動程式。如果您的硬碟機不包含裝置驅動程式，請造訪 ThinkPad 網站。若要造訪此網站，請按下 Access IBM 按鈕。隨即會開啟 Access IBM 畫面。在畫面中，按一下**取得協助與支援**，再按一下**下載與更新**。選取**裝置驅動程式以及軟體下載**。

問題

捲動功能或放大鏡功能無法運作。

解決方案

檢查「裝置管理員」視窗中的滑鼠驅動程式，並確定已安裝 IBM PS/2 TrackPoint 驅動程式。

待命和休眠問題

問題：

電腦意外進入待機模式。

解決方案：

處理器過熱時，電腦就會自動進入待機模式，以便讓電腦冷卻並且保護處理器和其他內部元件。此外，也請使用 Power Manager 來檢查待機模式的設定。

問題：

電腦在進行「開機自我測試」(POST) 後，立即進入待機模式（待機指示燈亮起）。

解決方案：

請確定：

- 電池已充電。
- 作業溫度在可接受的範圍內。請參照第 6 頁的『規格』。

如果這些項目都正確，請將電腦送修。

問題：

顯示「嚴重低電量錯誤」訊息，然後電腦立即關閉。

解決方案：

電池的電力不足。請連接電腦的 AC 整流器，或更換電力充足的電池。

問題：

在您採取動作從待機模式返回之後，電腦顯示器仍然是空白的。

解決方案：

請檢查電腦在待機模式時，外接式顯示器是否已中斷連線。當電腦在待機模式或休眠模式中，請勿拔除外接式顯示器的接線。當電腦回復正常模式時，如果沒有連接外接式顯示器，則電腦顯示器仍會一片空白，且無法顯示輸出。這個限制和解析度大小無關。按下 Fn+F7 以起始電腦顯示器。

註：如果您使用 Fn+F7 按鍵組合來套用簡報作業方式，請至少在 3 秒鐘內按下 Fn+F7 三次，這樣影像才會顯示在電腦螢幕上。

問題：

電腦無法從待機模式返回，或待機指示燈仍亮著，電腦無法作業。

解決方案：

如果系統未回到待機模式，可能是因為電池電力用完而自動進入待機或休眠模式。請檢查待機指示燈。

- 如果待機指示燈亮起，表示電腦在待機模式。請將 AC 整流器連接到電腦；然後按下 Fn。
- 如果待用指示燈未亮起，表示電腦在休眠模式或電源關閉狀態。請將 AC 整流器連接到電腦，然後按電源按鈕來重新開始作業。

如果系統仍未回到待機模式，表示您的電腦可能停止回應而且無法關閉電腦。在這種情況下，您必須重設電腦。如果您有未儲存的資料，該資料可能遺失。要重設電腦，請按住電源開關至少 4 秒鐘。如果還是無法重設電腦，請移除 AC 整流器與電池。

問題：

電腦未進入待機或休眠模式。

解決方案：

檢查是否選取了任何選項，而使電腦無法進入待機或休眠模式。

問題：

如果電腦未接上 AC 電源，系統未依定計時器上所設定的時間喚醒。

-或-

如果電腦未接上電源，系統不會從暫停模式進入休眠模式。

解決方案：

預設停用電池模式下的定時喚醒作業。如果您啓用此功能，在執行此功能時，電腦也會喚醒並開始執行；這可能會損壞硬碟。

只要記得有此風險，就可以啓用電池模式下的定時喚醒作業。

1. 關閉電腦再開啓它；接著，當螢幕左下方顯示“*To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button*”訊息時，請按下 Access IBM 按鈕。此時會開啓 IBM Rescue and Recovery 畫面。
2. 按一下**存取 BIOS**。此時會出現需要重新啓動系統的視窗。
3. 按一下**是**。電腦重新啓動，並顯示 IBM BIOS Setup Utility 功能表。
4. 利用游標鍵，選取 **Config**；然後按 Enter 鍵。此時會顯示 **Power** 子功能表。
5. 按下 Enter 鍵，選取 **Timer Wake with Battery Operation**。
6. 利用 F5 或 F6 鍵，選取 **Enabled**；然後按 Enter 鍵。
7. 按 F10 及 Enter 鍵，儲存這個設定並結束此一公用程式。

如需 BIOS Setup Utility 的相關資訊，請參閱電腦內建說明系統 Access IBM 中的“IBM BIOS Setup Utility”。

問題：

Fn+F12 按鍵組合無法使電腦進入休眠模式。

解決方案：

電腦無法進入休眠模式：

- 您正在使用任一種 IBM 通信 PC 卡。如果要進入休眠模式，請停止通訊程式，然後移除 PC 卡或停用 PC 卡插槽。按一下 (Windows XP) 工作列中的**安全地移除硬體圖示**或 (Windows 2000) 工作列中的**拔除或退出硬體圖示**。
- 未啓用休眠模式。若要啓用它，請執行下列步驟：

Windows XP 或 Windows 2000：

1. 啓動 ThinkPad Configuration 程式。
2. 按一下 **Power Management**。
3. 按一下**休眠**標籤。
4. 選取「啓用休眠」核取方塊。
5. 按一下「確定」。

註：只有安裝了 Windows 2000 或 Windows XP 的 PM 驅動程式，才能以按下 Fn+F12 的方式來進入休眠模式。

問題：

在 Windows XP 中，Fn+F3 按鍵組合並不會使電腦畫面一片空白。

解決方案：

Windows XP 可讓多個使用者同時登入系統。如果您是第一個登入電腦的使用者，您就可以使用 Fn+F3 按鍵組合。否則按鍵組合就無法在電腦上作用。

電腦螢幕問題

問題：

螢幕空白。

解決方案：

- 按下 Fn+F7 來開啓影像。

註：如果您使用 Fn+F7 按鍵組合來套用簡報設計，請至少在 3 秒鐘內按下 Fn+F7 三次，則影像才會顯示在電腦螢幕上。

- 如果您正在使用 AC 整流器，或是正在使用電池，而且電池狀態指示燈亮起（綠色），請按 Fn+Home 讓畫面更明亮。
- 如果待機狀態指示燈亮起（綠色），請按 Fn 鍵從待機模式回復。
- 如果問題繼續存在，請執行下列問題中的「解決方案」。

問題：

螢幕無法正確顯示或失真。

解決方案：

請確定：

- 已安裝正確顯示裝置驅動程式。
- 已正確設定螢幕解析度與色彩品質。
- 顯示器類型正確。

若要檢查這些設定，請遵循下列步驟：

Windows XP 和 Windows 2000：

- 在桌面上按下滑鼠右鍵，按一下內容，再按一下**設定值**標籤。
- 檢查螢幕解析度與色彩品質是否設定正確。
- 按一下**進階**。
- 按一下**介面卡**標籤。
- 確定**介面卡資訊**視窗已顯示 "Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family"。
- 按一下**內容**按鈕。勾選「裝置狀態」方塊，並確定裝置的運作是否正常。
若不是，請按一下**疑難排解**按鈕。
- 按一下**監視器**標籤。
- 確定**資訊**是正確的。
- 按一下**內容**按鈕。勾選「裝置狀態」方塊，並確定裝置的運作是否正常。
若不是，請按一下**疑難排解**按鈕。

問題：

即使關機之後，螢幕仍停留在開啓狀態。

解決方案：

按住電源開關至少 4 秒鐘以關閉電腦；然後重新開啟。

問題：

每次開啟電腦時，螢幕會出現漏點、變色或亮點的情況。

解決方案：

這是 TFT 技術上的一種實際特性。您的電腦的顯示器含有「多重薄膜電晶體」(TFT)。螢幕上的不明、變色或亮點可能會始終存在。

電池問題

問題：

在關機模式下，電池無法在電腦的標準充電時間內完全充電。

解決方案：

電池可能過度放電。請執行下列步驟：

1. 關閉電腦。
2. 請確定過度放電的電池已在電腦內。
3. 連接電腦的 AC 整流器，讓它充電。

如果電池無法在 24 小時內完成充電，請使用新的電池。

如果有選購「快速充電器」，請使用它將過度放電的電池充電。

問題：

電池狀態指示燈未顯示電力耗盡，但電腦自動關機 -或- 電池狀態指示燈顯示電力耗盡，但您的電腦仍可繼續運作。

解決方案：

將電池放電並重新充電。

問題：

電池在完全充電後，作業時間仍較平常短。

解決方案：

將電池放電並重新充電。如果電池的作業時間還是很短，請使用新的電池。

問題：

電腦無法使用完全充電的電池來作業。

解決方案：

電池的穩壓保護器可能在作用中。關閉電腦一分鐘，以重設保護裝置；然後再開啟電腦。

問題

電池無法充電。

解決方案

電池如果太熱，請勿充電。如果電池過熱，請從電腦上移除，並冷卻至室溫。冷卻後，再重新安裝並重新充電。如果仍然無法充電，請送修。

硬碟機問題

問題：

硬碟機會間歇地發出輕微的噪音。

解決方案：

您可能會在發生以下狀況時聽到輕微噪音：

- 硬碟機開始或停止存取資料時。
- 當您搬運硬碟機時。
- 攜帶電腦時。

這是硬碟機的正常特性，不是問題。

問題：

硬碟機無法運作。

解決方案：

在 BIOS Setup Utility 的啓動功能表中，確定硬碟機是在 "Boot priority order" 之中。如果是在 "Excluded from boot order" 的裝置清單中，則會停用該硬碟機。請將該硬碟機移至 "Boot priority order" 中。

啓動問題

問題：


Microsoft® Windows® 作業系統無法啓動。

解決方案：

請使用 IBM Rescue and Recovery 工作區來協助解決或識別您的問題。啓動 IBM Rescue and Recovery 工作區是很容易的。

若要開啓 IBM Rescue and Recovery，請執行下列步驟：

1. 關閉您的 PC 後，再重新開機。
2. PC 啓動時，請注意看畫面。當螢幕左下方顯示 "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" 訊息時，請按下藍色 Acess IBM 按鈕。此時會開啓 IBM Rescue and Recovery 工作區。並顯示視窗如下：

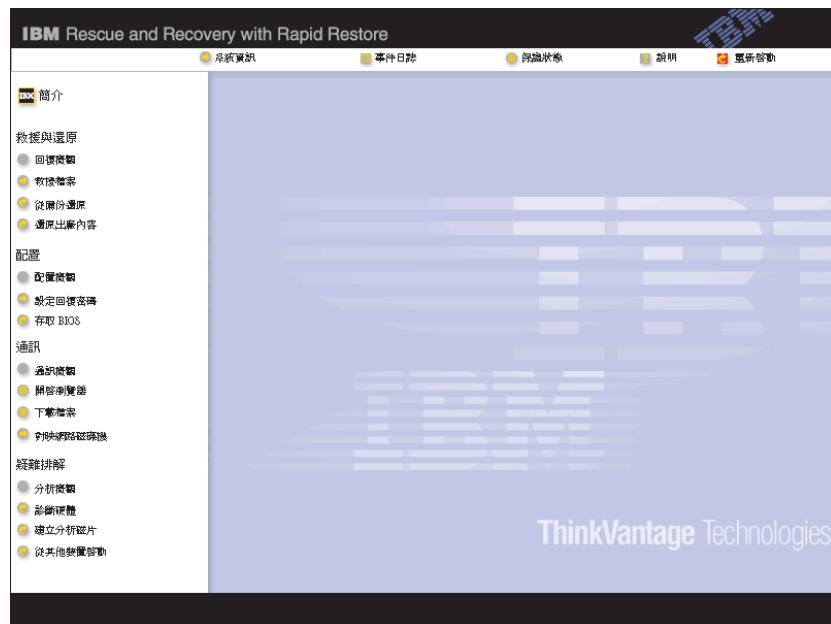

3. 開啓 Rescue and Recovery 工作區之後，請執行下列步驟：

- **救援與還原**您的檔案、資料夾或備份。
- **配置**您的系統設定及密碼。
- **通訊**使用網際網路並鏈結至 IBM 支援網站。
- **疑難排解**使用分析功能進行疑難排解及分析問題。

您可在 IBM Rescue and Recovery 工作區的上方畫面中按一下以下各項，來開啓其他頁面或結束該公用程式：

事件日誌讓您檢視包含與 Rescue and Recovery™ 作業相關之事件或工作相關資訊的日誌。

系統資訊可讓您查看有關電腦的重要硬體及軟體資訊。此資訊可能會在您嘗試分析問題時有用。

保證狀態可讓您查看保證何時到期、電腦維修條款或零件更換清單。

說明提供有關 IBM Rescue and Recovery 工作區中各個頁面的資訊。

重新啟動可關閉 IBM Rescue and Recovery 工作區，並回復先前中斷的開機程序。

指紋鑑識問題

如果您的手指有下列情形，可能就無法進行註冊或鑑識：

- 手指起皺。

- 手指粗糙、乾燥或受傷。
- 手指太乾燥。
- 手指上沾有髒物、泥土或油脂。
- 手指表面與您註冊指紋時大不相同。
- 手指潮濕。
- 您所使用的手指尚未註冊。

若要改善這些狀況，請嘗試下列步驟：

- 清潔或擦乾您的手，將手指上的髒物或水份擦乾淨。
- 使用另一手指來註冊和鑑識。
- 如果手太乾，請擦乳液滋潤一下。

其他問題

問題：

電腦被鎖定，不接受任何輸入。

解決方案：

在通訊作業期間進入待機模式，可能會造成電腦的鎖定。當您在網路上作業時，請停用待機計時器。

如果要關閉電腦，請按住電源開關至少 4 秒鐘。

問題：

電腦未從您想要的裝置（例如磁碟機）啓動。

解決方案：

請參照 IBM BIOS Setup Utility 的 Startup 功能表。請確定 IBM BIOS Setup Utility 中的啓動程序已設定完成，便可讓電腦從您想要的裝置開機。

亦請檢查啓動電腦的裝置是否已啓用。在 IBM BIOS Setup Utility 的 Startup 功能表中，請確認在 "Boot priority order" 清單已包括該裝置。如果它被列在 "Excluded from boot order" 清單中，即被停用。在清單中選取硬碟機項目，然後按 x 鍵。該項目就會移到 "Boot priority order" 清單中。

問題：

電腦沒有回應。

解決方案：

PCI 的 IRQ 全都設為 11。電腦沒有回應，因為它無法與其他裝置共用 IRQ。
請參照 ThinkPad Configuration 程式。

問題：

電腦無法播放 CD 或音效品質不佳。

解決方案：

確定光碟符合您所在國家或地區的標準。通常，符合當地標準的光碟都會在標籤上標示 CD 標誌。如果您使用的光碟不符合這些標準，我們無法保證它一定可以播放，即使可以播放，也無法保證音效品質一定很好。



問題：

在 Windows 2000 上無法順利地播放 DVD。

解決方案：

如果您對 Intel SpeedStep™ 技術選取了 Maximum Battery 模式，則可能會發生這個問題。此模式之設計是藉由根據處理器的使用量，在固定低度和該速度的一半之間切換處理器速度，以達到最長的電池壽命。如果使用量增加，Intel SpeedStep 會將處理器速度切換到較低的速度。在此模式下的作業會嚴重降低處理器的效能，並且導致 DVD 的播放斷斷續續。

若要避免或減少這個問題，您可以選擇如下三個不同的作業模式之一：

- **Maximum Performance**：使處理器的速度一直維持在最高速度。
- **Automatic**：在高速與低速之間切換處理器速度，取決於處理器的使用量而定。如果使用量增加，Intel SpeedStep 會將處理器速度切換到高速。
- **Battery Optimized Performance**：始終讓處理器保持在低速狀態。

若要選擇模式，請執行下列步驟：

1. 啓動 ThinkPad Configuration 程式。
2. 按一下 **Power Management**。
3. 按一下 **Intel SpeedStep technology** 標籤。
4. 從清單選取您要的模式。
5. 按一下 **OK**。

問題：

若作業系統是 Windows 2000 並且使用 USB 1.x 裝置，當電腦從待命或休眠模式中回復到一般作業時，可能會出現「不安全的移除裝置」的訊息。

解決方案：

您可以放心地關閉此訊息。出現此訊息是因為 USB 2.0 驅動程式在 Windows 2000 上的問題。您能在微軟知識庫文件編號 328580 與 323754 中的 More Information 段落中，獲得詳細資訊：請造訪微軟知識庫網頁：

<http://support.microsoft.com/>，在搜尋欄位中輸入需要的知識庫文章號碼，再按一下 Search 按鈕。

啓動 IBM BIOS Setup Utility

您的電腦提供了 IBM BIOS Setup Utility 程式，您可以利用這個程式來選擇不同的安裝參數。

- Config：設定您的電腦配置。
- Date/Time：設定日期與時間。
- Security：設定安全功能。
- Startup：設定啓動裝置。
- Restart：重新啓動系統。

註：利用 ThinkPad Configuration 程式，輕鬆地設定這些參數。

若要啓動 IBM BIOS Setup Utility，請執行下列步驟：

1. 為了避免資料意外流失，請備份您的資料和電腦登錄。如需詳細資訊，請參閱 Access IBM 內建說明中的「資料備份及還原工具」。
2. 取出磁碟機中的磁片，然後關閉電腦。
3. 開啓電腦的電源；當畫面左下角顯示 “To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button” 訊息時，請按下 Access IBM 按鈕。此時會開啓 IBM Rescue and Recovery 工作區。
4. 按一下**存取 BIOS**。此時會出現需要重新啓動系統的視窗。
5. 按一下**是**。電腦重新啓動，並顯示 IBM BIOS Setup Utility 畫面。

若您有設定監督者密碼，IBM BIOS Setup Utility 功能表會在您輸入密碼後出現。您可以按下 Enter 而不輸入監督者密碼，就可以啓動公用程式；但是，您不能變更由監督者密碼所保護的參數。如需其他相關資訊，請參照內建說明。

6. 使用游標按鍵，將游標移動到您想要變更的項目上。標示好您要的項目時，請按下 Enter 鍵。此時會出現一個子功能表。
7. 請變更您要變更的項目。如果要變更項目的值，請使用 F5 或 F6 鍵。如果項目具有子功能表，您可以按一下 Enter 鍵來顯示。
8. 按 F3 或 Esc 鍵，結束子功能表。如果您位於巢狀子功能表上，請重覆按下 Esc 鍵，直到出現 IBM BIOS Setup Utility 功能表為止。

註：如果您需要將設定還原為購置時的原始狀態，請按下 F9 鍵以便載入預設設定。您也可以選取 Restart 子功能表中的選項，載入預設設定或捨棄變更。

9. 選取 Restart；然後按下 Enter 鍵。移動游標至您要重新啓動電腦的選項；然後按 Enter 鍵。電腦就會重新啓動。

回復預先安裝的軟體

本電腦的硬碟備有一個備份用的隱藏式保護區。該區內含一份硬碟出廠時的完整備份，以及一個稱為 IBM Rescue and Recovery 的程式。

如果您已經使用 Rescue and Recovery 程式執行備份作業，就會同時存有一或多個備份，每個備份代表不同時間點所儲存的硬碟內容。這些備份可能儲存在您的硬碟、網路磁碟機或卸除式媒體中，這將視您當初在執行備份時所選的選項而定。

您可以透過 Rescue and Recovery 程式或 IBM Rescue and Recovery 工作區，利用稍早儲存的任一備份檔，將硬碟內容還原為先前的狀態。IBM Rescue and Recovery 工作區是獨立執行，與 Windows 作業系統無關。因此，您可在啓動期間出現提示時，按下藍色的 Access IBM 按鈕來啓動它。

在 Rescue and Recovery 工作區開啓後，即使您無法啓動 Windows，仍可執行回復作業。如需使用 Rescue and Recovery 功能的其他相關資訊，請參閱 Access IBM 中的「資料備份及還原工具」或「Rescue and Recovery 簡介」。

如果您要讓硬碟回復到它的原始內容，請執行下列步驟：

註：

1. 如果回復期間 ThinkPad 電腦未連接光碟機，將不會安裝 DVD 軟體和 CD 燒錄軟體。若要確定能正確安裝這些軟體，請將 ThinkPad 電腦連接到 X4 UltraBase 擴充基座，並將光碟機安裝在 Ultrabay Slim 硬碟轉接盒，然後再執行回復作業。
2. 回復處理可能需費時 2 小時。

請注意：在回復過程中，主要硬碟分割區（通常是磁碟機 C）中的所有檔案，都會遺失。不過，在覆寫任何資料之前，您仍有機會將一或多個檔案儲存到其他媒體。

1. 可能的話，請儲存所有檔案，並關閉作業系統。
2. 關閉電腦並至少等待 5 秒。
3. 開啓電腦電源。請注意看畫面。當螢幕左下方顯示 "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" 訊息時，請按下 Access IBM 按鈕。此時會開啓 IBM Rescue and Recovery 工作區。
4. 按一下**還原您的系統**。
5. 按一下**將硬碟還原為出廠狀態**，再按下一步。
6. 依照畫面指示進行。
7. 回復程序完成時，請按下 Enter 鍵。這時電腦會使用預先安裝的作業系統、驅動程式及軟體重新啓動。

升級硬碟機

您可以把電腦硬碟機更換為容量較大的硬碟機，以增加電腦的儲存體容量。您可以向 IBM 轉銷商或 IBM 行銷服務人員購買新的硬碟機。

註：

- 只有在硬碟機升級或維修時，才加以更換。硬碟機的接頭與機槽不適合經常變更，或進行磁碟機交換。
- 選購的硬碟機中不含 IBM Rescue and Recovery 工作區與「產品回復」程式。

請注意


處理硬碟機

- 不要讓磁碟機掉落或是受到震動。將磁碟機置於如軟布的物品上，以吸收實際的震動。
- 不要施壓於磁碟機外殼。
- 不要碰觸接頭。


磁碟機非常敏感。不當操作會造成硬碟的損壞，或是資料永久流失。移除硬碟之前，請為硬碟的資料作備份，然後關閉電腦電源。切勿在系統運作、處於待機或休眠模式時取出磁碟機。

如果要更換硬碟機，請執行下列步驟。


- 關閉電腦電源；然後拔除 AC 整流器以及所有的接線。
- 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。
- 拿出電池。
- 取下固定硬碟機的螺絲。

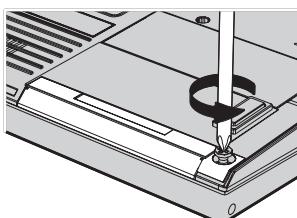

- 打開電腦顯示器；接著將電腦的側面朝下立起，然後向外拉出硬碟機外殼，即可移除硬碟機。

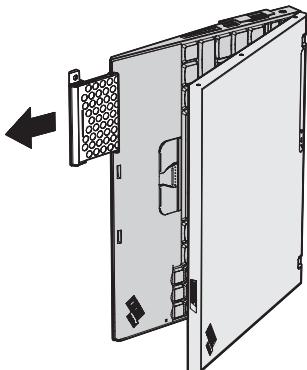


6. 拆下硬碟機的外殼。

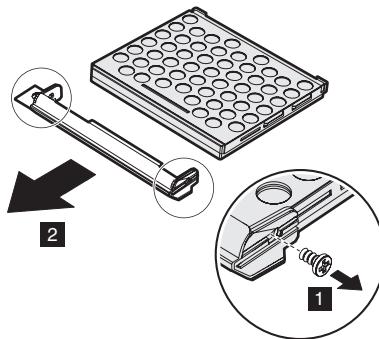

7. 把外殼裝到新的硬碟機上。

8. 請將硬碟機和其外殼插入硬碟機機槽；然後穩固地裝入。

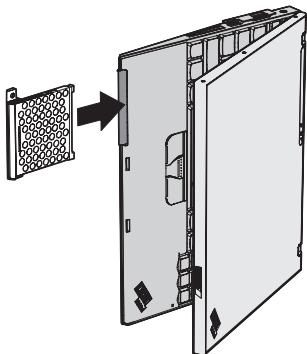

9. 蓋上電腦顯示器，並把電腦翻轉過來，使其底面朝上。

10. 重新鎖上螺絲。

11. 重新安裝電池。

12. 再把電腦翻轉過來。把 AC 整流器與接線連接到電腦上。


更換電池

1. 關閉電腦，或是進入休眠模式。然後拔除 AC 整流器與所有接線與電腦的連接。

註: 如果您使用 PC 卡或 Secure Digital 卡，則電腦可能會無法進入休眠模式。
若發生這種情形，請關閉電腦。


2. 關閉電腦顯示器，把電腦翻轉過來。

3. 將電池鎖滑到解除鎖定位置。

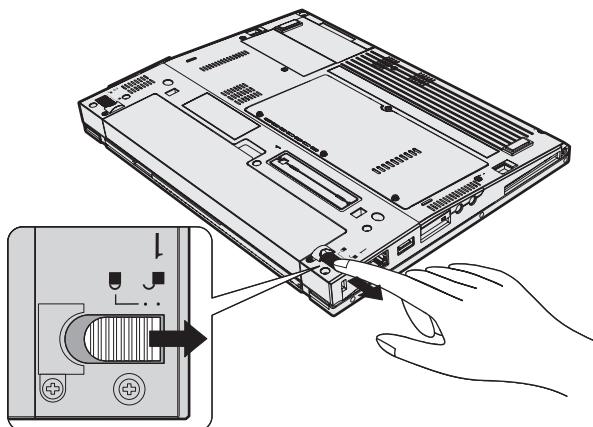


4. 將電池卡榫滑到解除鎖定位置上，並保持不動 **1**；然後取出電池 **2**。


更換電池

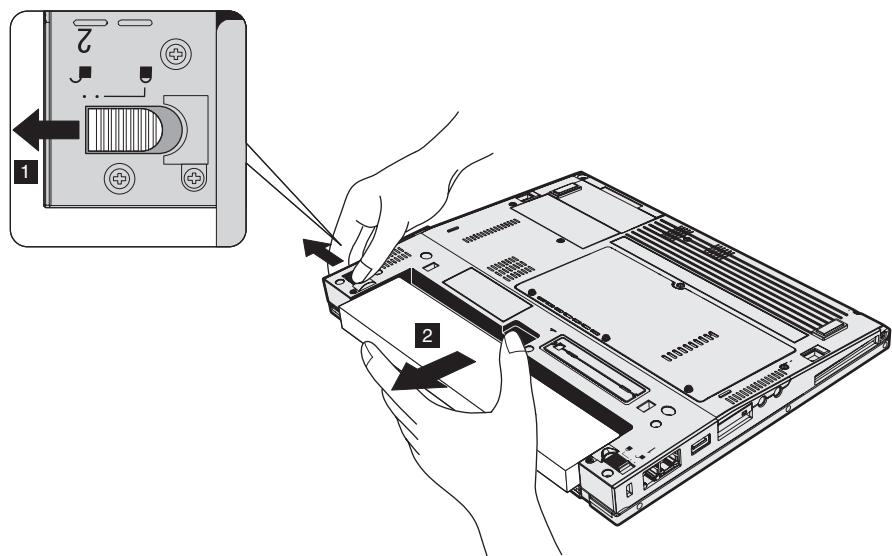

5. 將已完全充電的備用電池的前面對齊電腦之電池放置槽前側；然後輕輕地將電池推入放置槽中。

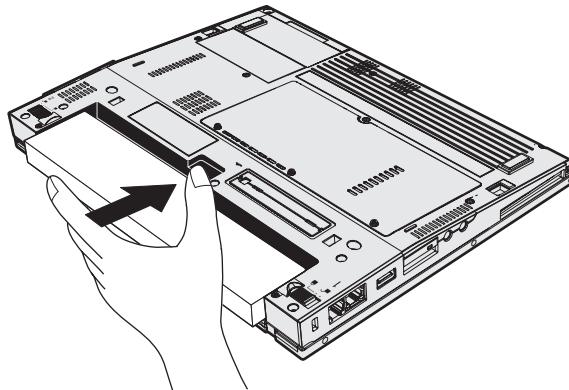

6. 將電池鎖滑到鎖定位置。

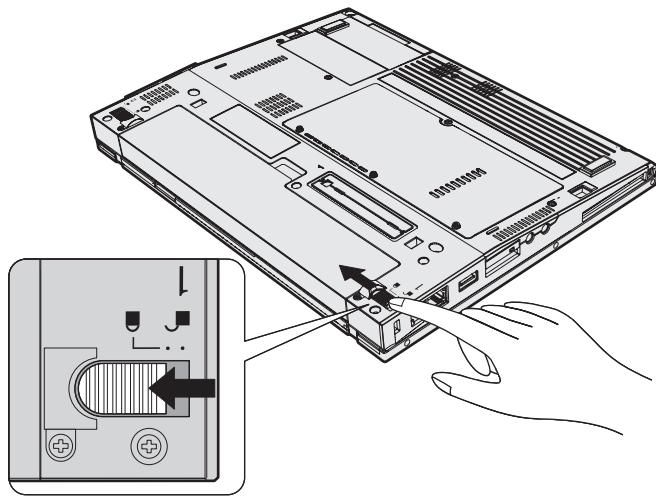

7. 再把電腦翻轉過來。把 AC 整流器與接線連接到電腦上。

更換電池

第 3 章 從 IBM 取得協助與服務

取得協助與服務	38	聯絡 IBM	38
從 Web 取得協助	38	在世界各地取得協助	42

取得協助與服務

如果您需要協助、服務、技術協助或僅需要關於 IBM 產品的詳細資訊，您可從 IBM 找到豐富的來源來協助您。這部分包含何處可取得關於 IBM 和 IBM 產品的額外資訊、電腦遇到問題時，要如何因應，以及需要服務時，要打電話給誰等相關資訊。

Microsoft Service Packs 是 Windows 產品更新的最新軟體來源。這些可透過網站下載（可能需要連線費）或透過光碟取得。如需更多具體的資訊和連結，請造訪 www.microsoft.com。IBM 提供 IBM 預先安裝之 Microsoft Windows 產品的 Service Pack 安裝或相關問題之不斷更新且持續技術協助。欲瞭解更多資訊，請聯絡 IBM 支援中心，列於第 64 頁的 電話號碼。

從 Web 取得協助

IBM 在全球資訊網上，針對 IBM 個人電腦產品與支援提供最新資訊。IBM 個人電腦首頁的網址為 www.ibm.com/pc

IBM 針對攜帶型電腦與 ThinkPad 電腦，提供內容豐富的網站：
www.ibm.com/pc/support。造訪這個網站，可讓您知道解決問題的方式、找出使用電腦的新方法，及了解簡化 ThinkPad 電腦操作程序的方式。

聯絡 IBM

在保證期限內，如果您在嘗試自行更正問題後，仍然需要協助，您可撥打電話，透過 IBM 支援中心取得協助和資訊。下列是我們在保證期限內所提供的服務：

- 問題判斷 - 我們有專業的人員可以協助您判斷硬體是否有問題，並協助您決定採取哪些必要的行動來解決問題。
- IBM 硬體送修 - 若問題是出在 IBM 硬體，且該硬體仍在保證期限內，則專業的服務人員就會提供適當的服務。
- 工程變更管理 - 在產品售出後，有可能會需要進行變更。IBM 或是您的轉銷商（若經由 IBM 授權）將會提供適用於您硬體的「工程變更」(EC)。

保證服務不包含下列項目：

- 更換或使用非 IBM 的零件或不在保證範圍內的 IBM 零件

註: 所有保證的零件均有 7 個字元的識別碼，格式為 IBM FRU XXXXXXX

- 軟體問題來源的識別
- 安裝或升級時，關於 BIOS 配置的部分
- 裝置驅動程式的變更、修改或升級
- 網路作業系統 (NOS) 的安裝與維護

- 應用程式的安裝與維護

請參照您的 IBM 硬體保證，以瞭解 IBM 保證條文的完整說明。請確實保留您的購買證明，以取得保證服務。

如果可能，當您打電話給技術協助代表時，請將電腦放在附近，以防他在協助您解決電腦問題時需要用到。打電話前，請先確定您已下載了最新的驅動程式以及系統更新，並已執行分析和記錄資訊。當您打電話尋求技術協助時，請先備妥以下資訊：

- 機型和型號
- 電腦、顯示器以及其他元件的序號或購買證明
- 問題說明
- 任何錯誤訊息的正確記錄
- 您的系統的軟硬體配置資訊

電話號碼

註：電話號碼有可能會變更，恕不另行通知。如需最新的 IBM 支援中心電話號碼和服務時間，請造訪「技術支援網站」，網址是 www.ibm.com/pc/support。

國家或地區	語言	電話號碼
非洲		非洲 +44 (0)1475 555 055 南非 +27 11 3028888 0800110756 中非：請聯絡最近的 IBM 事業夥伴 (Business Partner)
阿根廷	西班牙語	0800-666-0011
澳洲	英語	131-426
奧地利	德語	+43-1-24592-5901
比利時	荷蘭語	02-210 9820
	法語	02-210 9800
玻利維亞	西班牙語	0800-0189
巴西	葡萄牙語	55-11-3889-8986
加拿大	英語/法語	1-800-565-3344 在多倫多請電 416-383-3344
智利	西班牙語	800-224-488
中國	華語	800-810-1818

國家或地區	語言	電話號碼
中國（香港特別行政區）	廣東話	家用電腦 852-2825-7799
	英語	商用電腦 852-8205-0333
	普通話	ThinkPad 及 WorkPad 852-2825-6580
哥倫比亞	西班牙語	1-800-912-3021
哥斯大黎加	西班牙語	284-3911
塞浦路斯		357-22-841100
捷克共和國		420-2-7213-1316
丹麥	丹麥語	4520-8200
多明尼加共和國	西班牙語	566-4755
		566-5161 分機 8201
		1-200-1929 (多明尼加共和國境內免付費電話)
厄瓜多爾	西班牙語	1-800-426911
薩爾瓦多	西班牙語	250-5696
愛沙尼亞		386-61-1796-699
芬蘭	芬蘭語	+358-9-459-6960
法國	法語	+33-238-557-450
德國	德語	+49-7032-1549 201
希臘		30-210-680-1700
瓜地馬拉	西班牙語	335-8490
宏都拉斯	西班牙語	德古斯加巴及汕塢 232-4222
		汕塢 552-2234
匈牙利		36-1-382-5720
印度	英語	1600-44-6666
印尼	巴哈沙語/印尼語 /英語	800-140-3555
愛爾蘭	英語	+353-(0)1-815 9200
義大利	義大利語	+39-02-7031-6101
日本	日語	0120-887-874
		海外請洽 81-46-266-4724

國家或地區	語言	電話號碼
韓國	韓語	82-2-3284-1500
拉托維亞		386-61-1796-699
立陶宛		386-61-1796-699
盧森堡	法語	+352-298-977 5063
馬來西亞	英語	1800-88-8558
馬爾他		356-23-4175
墨西哥	西班牙語	001-866-434-2080
中東		+44 (0)1475 555 055
荷蘭	荷蘭語	+31-20-514 5770
紐西蘭	英語	0800-446-149
尼加拉瓜	西班牙語	255-6658
挪威	挪威語	NetVista、ThinkCentre 及 ThinkPad+47 6699 8960 所有產品 +47 815 21550
巴拿馬	西班牙語	206-6047
秘魯	西班牙語	0-800-50-866
菲律賓	英語	1800-1888-1426
波蘭		+48-22-878-6999
葡萄牙	葡萄牙語	+351-21-892-7147
俄羅斯	俄語	+7-095-940-2000
新加坡	英語	1800-3172-888
斯洛伐克		421-2-4954-1217
斯洛維尼亞		+386-1-5830-050
西班牙	西班牙語	+34-91-714-7983
斯里蘭卡	英語	+94-11-2448-442 +94-11-2421-066 +94-11-2493-500
瑞典	瑞典語	+46-8-477-4420
瑞士	德語/法語/義大利語	+41-583-33-09-71
臺灣	華語	886-2-8723-9799
泰國	泰語	1800-299-229

國家或地區	語言	電話號碼
土耳其	土耳其語	00800-211-4032 +90-212-317-1760
英國	英語	+44-1475-555 055
美國	英語	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
烏拉圭	西班牙語	000-411-005-6649
委內瑞拉	西班牙語	0-800-100-2011
越南	英語/越語	胡志明市 (84)8-824-1474 河內 (84)4-842-6316

在世界各地取得協助

如果您帶著電腦到其他國家或地區，或轉移至有出售您的 ThinkPad 機型並有 IBM 或授權執行保證服務的 IBM 轉銷商提供服務的國家或地區，您的電腦將適用「國際保證服務」。

服務方式與程序因國家或地區而不同，而且有些服務可能不適用於所有國家或地區。「國際保證服務」會依維修國家或地區所提供的服務方式（如到府取件、自行送修或到府維修）進行。在某些國家或地區，服務中心可能無法對特定機型的所有機型都提供服務。某些國家或地區在提供服務時，可能會收取費用或有所限制。

若要判斷您的電腦是否合乎「國際保證服務」(International Warranty service) 資格，以及檢視提供服務國家或地區的清單，請造訪 www.ibm.com/pc/support，然後按一下 **Warranty**。合格的 IBM 電腦是以機型的四碼數字來加以識別。如需其他「國際保證服務」的相關資訊，請參閱 <http://www.ibm.com/> 的 Service Announcement 601-304。

附錄 A. 無線相關資訊

無線互通性

「無線 LAN Mini-PCI 介面卡」的設計，可與任何以「直接序列展頻」(DSSS) 無線電技術及/或「正交劃頻多工」(OFDM) 無線電技術為基礎的無線 LAN 產品相互運作，並且相容於：

- 美國電子電機工程師學會 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 所定義且核准的 IEEE 802.11a/b/g 無線區域網路標準。
- 無線乙太網相容聯盟 (Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA) 所定義的「無線相容性認證」(Wireless Fidelity, WiFi)。

藍芽子卡的設計，可與任何相容於藍芽規格 1.1 和 1.2（由藍芽技術研發聯盟 *Bluetooth SIG* 所定義）的藍芽產品互通操作。藍芽子卡支援以下的設定：

- 一般存取
- 服務探索
- 序列埠
- 撥號網路
- 傳真
- 使用 PPP 進行 LAN 存取
- 個人區域網路
- 一般物件交換
- 一般物件推送
- 檔案轉送
- 同步化
- 音訊閘道
- 耳機
- 印表機
- 人機介面裝置（鍵盤/滑鼠）
- 影像傳輸 (Basic Image)
- 免持聽筒

使用環境與您的健康

與其他無線電裝置相同，「無線 LAN Mini-PCI 配接卡」和「藍芽子卡」也會發射無線頻率電磁波。然而，所釋放的電磁波能量遠較其他無線裝置（例如：行動電話）來的低。

因為「無線 LAN Mini-PCI-PCI 配接卡」和「藍芽子卡」是以無線電頻率安全標準和建議中的準則來運作，IBM 相信消費者可以安全地使用整合型無線卡。該標準及推薦值反映了科學團體與科學家們所進行之研究的結果，這些科學家們一直在持續的審查及解譯廣大的研究文件。

在部份狀況和環境中，建築物的擁有者或組織的負責代表可能會限制「無線 LAN Mini-PCI 配接卡」或「藍芽子卡」的使用。下列為一些範例：

- 在飛機或醫院中使用整合型無線卡
- 在某些環境中，會干擾其他裝置或對其他裝置造成損害。

如果您對於在特定組織中使無線裝置的規定不熟悉（例如：機場或醫院），建議您在開啓 ThinkPad 電腦前，先申請許可，以使用「無線 LAN Mini-PCI 配接卡」或「藍芽子卡」。

美國及加拿大之授權作業

系統支援延伸頻道模式功能時，可參考下列內容。若要檢查此功能之支援服務，請查看延伸頻道模式啓用說明，以瞭解所安裝無線卡的內容。

系統含 802.11b 無線功能且支援「延伸頻道模式」：

此設備只能與「存取點」搭配使用，授權範圍僅限於其正在使用的區域。搭配此設備使用之「存取點」若不符合 Wi-Fi 規範，且您的使用區域未獲授權，使用上可能違反政府法規。請查詢網路管理者、說明手冊或「存取點」上之核准標籤，以得知您「存取點」的授權國家或地理區域。

「延伸頻道模式」只有在美國及加拿大以外的區域才可勾選，儘管機率甚小，但這是為了避免在未授權的情況下操作設備。在「延伸頻道模式」下，於美國及加拿大以外的區域使用本設備，可使用未授權於美國及加拿大使用的頻率。使用已獲授權且與 Wi-Fi 相容的「無線存取點」，在 Ad Hoc 模式下，本設備在所有地理區域皆以授權模式運作。

當您由某個國家或地區旅行至另一個國家或地區時，請重新設定選擇的頻率。

啓用延伸頻道模式

系統支援延伸頻道模式功能時，可參考下列內容。若要檢查此功能之支援服務，請查看延伸頻道模式啓用說明，以瞭解所安裝無線卡的內容。

美國及加拿大以外的國家或地區，可能支援額外的 IEEE 802.11b 頻道。若您在連接「存取點」時有問題，請聯絡您的系統管理員或檢查「存取點」使用的頻道。另外，若 802.11b 的頻道為 12 或以上，請以下列方式來啓用「延伸頻道模式」。

1. 啓動 Windows 2000/XP。以管理權限登入。
2. 將游標移到桌面上的「我的電腦」，按下滑鼠右鍵並選擇「內容」。
3. 按一下「硬體」標籤，並按下「裝置管理員」按鈕。
4. 按一下「網路介面卡」，尋找無線配接裝置，在該裝置上按滑鼠右鍵並選擇「內容」。
5. 按一下「進階」標籤。
6. 選擇「延伸頻道模式」，並將數值設定為「啓用」。

註：當系統含 802.11b 無線功能且支援「延伸頻道模式」時，適用上述操作方式。

附錄 B. 保證資訊

本附錄含有 ThinkPad 的保證資訊、保證期間、保證服務與支援以及 IBM 有限保證聲明。

IBM 有限保證聲明 Z125-4753-08 04/2004

第一部分 - 一般條款

本「有限保證聲明」包含三部分：「第一部分 - 一般條款」、「第二部分 - 各國特別條款」及「第三部分 - 保證資訊」。「第二部分」之條款取代或修改「第一部分」之條款。IBM 依本「有限保證聲明」所提供之保證僅適用於 貴客戶所取得之供自己使用，而非供轉售之「機器」。「機器」係指 IBM 廠牌機器、其特殊裝置、轉換、升級、元件、配件或其任何組合。「機器」一詞，不包括任何預載或日後安裝於機器內之軟體程式。倘本「有限保證聲明」中對 IBM 責任之排除或限制係非法律所許者，則該排除或限制無效。

本「保證」涵蓋之範圍

IBM 保證每部「機器」1) 均無材料及製造上之瑕疵 2) 符合 IBM 規格書所載之規格（「規格」），若 貴客戶提出要求，IBM 將提供此等「規格」。「機器」之保証期間，（保證期間）標明於「第三部分 - 保證資訊」，自該「機器」之第一次「安裝完成日」起算。除非 IBM 或轉銷商另行通知， 貴客戶發票或收據上之日期即為「安裝完成日」。因安裝特殊裝置，轉換或升級而移除之零件應歸還 IBM，該更換部份將承接被更換部份之原有之保證服務狀態。除非 IBM 另有指明，否則下列保證僅適用 於 貴客戶購買「機器」之國家或地區。

本條保證是 貴客戶的僅有保證且取代其他一切明示或默示之保證（包括且不限於可售性及符合特定效用之保證）。倘法律規定不得排除明示或默示之保證，則該排除無效。在此種情況下，此等保證僅於保證期間有效。該期間後一切保證均喪失效力。倘法律規定不得限制默示保證之有效期間者，則該限制無效。

本「保證」未涵蓋之範圍

本保證未涵蓋下列範圍：

- 任何預載、隨同「機器」出貨或日後安裝之軟體程式；
- 因不當使用（包括且不限於使用非 IBM 以書面同意 貴客戶可使用之任何「機器」容量或功能）、意外、變更、實體或作業環境不良或自行不當維護等因素所致故障；

- 非 IBM 負責之產品所致故障；及
- 任何非 IBM 產品，包括 IBM 應 貴客戶要求而整合於 IBM「機器」或與其一併交付之產品。

擅自除去或更動「機器」或其組件之識別標籤者，本保證失效。

IBM 不保證「機器」之運作不會中斷或全無錯誤。

依本保證就「機器」所提供之任何技術或其他支援（例如，協助答覆「技術」問題及「機器」設定與安裝等問題）IBM **不作任何保證**。

如何取得保證服務

於保證期間內，機器之運作與保證內容不符時，請洽詢 IBM 或轉銷商，以取得保證服務。若 貴客戶之「機器」未向 IBM 登錄， 貴客戶可能被要求出示購買證明文件，以證實享有保證服務之資格。

IBM 如何更正問題

貴客戶聯繫 IBM 以要求服務時，請務必遵循 IBM 所指定之問題判斷與解決程序。貴客戶之問題，其初次診斷得由技術人員透過電話為之，亦得以電子媒介存取 IBM 網站為之。

貴客戶之「機器」所適用之保證服務類型載明於「第三部分 - 保證資訊」。

貴客戶應自行自 IBM 網際網路網站或其他電子媒體下載及安裝所指定之「機器碼」（隨同 IBM 機器出貨之微碼、基本輸入/輸出系統碼 (BIOS)、公用程式、裝置驅動程式及診斷程式）及其他軟體更新，並遵循 IBM 所提供之指示。

若 貴客戶之問題可由「客戶可自行更換組件」(CRU)（例如：鍵盤、滑鼠、喇叭、記憶體、硬式磁碟機）解決時，IBM 會將 CRU 運送至 貴客戶所在處，由 貴客戶自行安裝。

於保證期間，若「機器」之運作與保證內容不符，且 貴客戶之問題無法透過電話或以電子媒介獲得解決，亦無法藉由安裝「機器碼」、軟體更新或更換 CRU 而解決時，IBM 或被 IBM 授權提供保證服務之經銷商得自行決定採取下列其中一項措施：1) 修復「機器」，使「機器」之運作符合保證內容；或 2) 更換一部功能不亞於原「機器」之機器。若 IBM 無法執行上列措施， 貴客戶得將「機器」退還予原購買處，並索回 貴客戶所付金額。

IBM 或轉銷商也將管理和安裝適用於該「機器」的設計變更。

「機器」或組件之更換

保證服務需要更換「機器」或零件時，IBM 或轉銷商提供的更換品歸 貴客戶所有，換下的物件歸 IBM 或轉銷商所有。 貴客戶必須確保所有因更換而移除項目都

是未經變更的真品。更換的物件可能不是全新，但必定能夠正常運作，而且功能至少與原來之功能相當。新更換部分之保證服務期間仍依原定期間，不得延長。

貴客戶之其他責任

IBM 或經銷商更換「機器」或零件前， 貴客戶同意先行移除所有保證服務外之特殊裝置、零件、選擇裝置、修改及附加裝置。

貴客戶亦同意：

1. 確保無禁止更換「機器」之法定義務或限制；
2. 取得「機器」所有人之授權，容許 IBM 或轉銷商提供服務；
3. 於叫修前，應先完成下列事項：
 - a. 遵循 IBM 或經銷商之叫修程序；
 - b. 備份或妥善保管「機器」中之一切程式、資料及金錢；
 - c. 提供 IBM 或經銷商自由及安全進出之維護環境，以盡其維護義務；以及
 - d. 通知 IBM 或轉銷商有關「機器」裝置地點之異動情形。
4. (a) 確保「機器」中所有有關已指明或可識別之個人資料（個人資料）均已刪除（竭盡技術之所能）；(b) 若 IBM 或轉銷商認定有必要依本有限保證聲明之規定履行其義務（包括將「機器」運送至位於全球各處之其他 IBM 服務處，以履行其義務， 貴客戶應容許 IBM、轉銷商或 IBM 供應商代替 貴客戶處理剩餘之一切個人資料；及 (c) 確保該處理程序符合該個人資料適用之一切法律規定。

賠償上限

IBM 僅就「機器」於下列情況所遭受之毀損或滅失負責：1) IBM 占有「機器」時，或 2) 就 IBM 應負擔「機器」運費之運送途中。

「機器」因故送回 IBM 時， IBM 或轉銷商對「機器」內之任何機密、專有或個人資料，不負任何責任。送回「機器」前， 貴客戶應先行移除此類資訊。

因 IBM 違約或其他可歸責事由，致 貴客戶得向 IBM 提出損害賠償之請求時，無論 貴客戶基於何種請求權請求賠償，除依據相關法律而不得排除或加以限制者外， IBM 之賠償責任限於：

1. 人身傷害（包括死亡）及物之毀損之賠償；及
2. 任何其他直接實際損害，惟以造成損害之個別「機器」之價款為上限（如為定期付款者，則以 12 個月之費用計算）。就本項而言，「機器」一詞包括「機器碼」與「授權內碼」("LIC")。

此限制亦適用於 IBM 供應商與轉銷商。此為 IBM、IBM 供應商及轉銷商之全部賠償責任上限。

IBM、其供應商或其轉銷商對下列各項不負任何責任，即使其被告知該情事有可能發生，亦同：**1) 第三人向 貴客戶請求之賠償（不含上述第一項）** **2) 資料之滅失或損害** **3) 特殊損害、附帶損害、間接損害或任何衍生性經濟損害；或 4) 利潤損失、營業收益、商譽或預期節餘。**法律規定不得排除或限制賠償責任者，該排除或限制無效。法律規定不得限制默示保證之有效期間者，該限制無效。

準據法

貴客戶與 IBM 同意 貴客戶取得「機器」時所在國家或地區之法律為本有限保證聲明之準據法、解釋及強制 貴客戶及 IBM 於肇因或關聯本有限保證聲明所涉內容而有之所有權利、責任及義務，而與法律原則是否衝突無關。

此等保證賦予 貴客戶特定法定權利， 貴客戶亦可能擁有不同法律所規定之其他權利。

適用範圍

當事人雙方之一切權利、職責及義務均受 貴客戶取得「機器」之所在國所屬法院之管轄。

第二部分 - 各國特別條款

美國

阿根廷

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由 Buenos Aires 市之「一般商業法庭」進行完整裁決。

玻利維亞

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由 La Paz 市之法庭進行完整裁決。

巴西

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「合約」之訴訟，皆由 Rio de Janeiro, RJ 法庭進行完整裁決。

智利

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由聖地牙哥民事法庭進行完整裁決。

哥倫比亞

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由哥倫比亞共和國之法官進行完整裁決。

厄瓜多

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由 Quito 之法官進行完整裁決。

墨西哥

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由聯邦政府區墨西哥市之聯邦政府法庭進行完整裁決。

巴拉圭

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由 Asuncion 市之法庭進行完整裁決。

秘魯

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由 Cercado 的 Lima 區法院之法官及推事進行完整裁決。

賠償上限：在本節尾端加入下列資料：依據 Article 1328 of the Peruvian Civil Code，本節所指限制與排除不適用於 IBM 因蓄意錯誤處置 ("dolo") 或重大疏失（不可抗辯之疏失）所致損害。

烏拉圭

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由蒙特維多市之法庭管轄區進行完整裁決。

委內瑞拉

管轄：在第一句之後，加入下列資料：

肇因於本「有限保證聲明」之訴訟，皆由加拉卡斯市之首都法庭進行完整裁決。

北美地區

如何取得保證服務：在本節中加入下列資料：

如欲在加拿大或美國境內，取得 IBM 之保證服務，請電洽：1-800-IBM-SERV (426-7378)。

加拿大

賠償上限：本節之項目 I 由下列資料取代：

1. 因 IBM 之疏忽所致人身傷害（包括死亡）或物之實際毀損；及

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：
安大略省法律。

美國

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：
紐約州法律。

亞太地區

澳洲

本保證所涵蓋之範圍：在本節中加入下列段落：

本節所指保證，係 貴客戶在 Trade Practices Act 1974 或其他類似法律下，所擁有之任何權利以外之保證；且僅限於適當法律所允許之範圍。

賠償上限：在本節中加入下列資料：

如 IBM 違反 Trade Practices Act 1974 或其他類似法律中所默示之條款或保證，IBM 之賠償責任僅限於修復或更換商品，或提供相等商品。如該條款或保證與銷售權、私有物或淨所有權、或商品為個人用、家庭用、或消費量有關，則本段落之任何限制均不適用。

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：
州或準州法律。

柬埔寨與寮國

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：
美國紐約州法律。

柬埔寨、印尼及寮國

裁決：在本標題下加入下列資料：

肇因或關聯於本「有限保證聲明」而有之爭議，皆由新加坡依「新加坡國際裁決中心裁決法規」（「SIAC 法規」）進行最終裁決後生效。裁決判定為得約束 貴我雙方之未上訴之最終結果，且應以書面為之，並具體陳述事實之發現及法律結果。

裁決者人數應為三人，雙方有權指定一位裁決者。雙方所指定之兩位裁決者應指定第三位裁決者擔任後續程序之主席。如主席角色懸缺，應由 SIAC 主席擔任。其他懸缺應由個別提名之一方擔任。後續程序應由懸缺發生時之階段繼續進行。

如一方已任命其裁決者，而另一方於 30 日內拒絕或未任命其裁決者，倘已任命之裁決者之任命係屬有效而適當，該裁決者應為唯一裁決者。

所有上述內容皆以英文爲之，其中包括上述內容所提及之所有文件。本「有限保證聲明」之英文版本效力在任何其他語言版本之上。

中華人民共和國香港特別行政區與中華人民共和國澳門特別行政區

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：中華人民共和國香港特別行政區法律。

印度

賠償上限：本節中項目 1 及項目 2 由下列資料取代：

1. 對人身傷害（包括死亡）及物之毀損之賠償，限於因 IBM 之疏忽而造成始予賠償；及
2. 至於其他各種狀況，包含 IBM 未履行有限保證聲明所致任何實際損害，限於貴客戶爲求償「機器」所支付之費用。就本項而言，「機器」一詞包括「機器碼」與「授權內碼」("LIC")。

仲裁：在本標題下加入下列資料

肇因或關聯於本「有限保證聲明」而有之爭議，皆於印度孟加拉依印度法律進行最終裁決後生效。裁決判定爲得約束 貴我雙方之未上訴之最終結果，且應以書面爲之，並具體陳述事實之發現及法律結果。

裁決者人數應爲三人，雙方有權指定一位裁決者。雙方所指定之兩位裁決者應指定第三位裁決者擔任後續程序之主席。如主席角色懸缺，應由印度律師委員會主席擔任。其他懸缺應由個別提名之一方擔任。後續程序應由懸缺發生時之階段繼續進行。

如一方已任命其裁決者，而另一方於 30 日內拒絕或未任命其裁決者，倘已任命之裁決者之任命係屬有效而適當，該裁決者應爲唯一裁決者。

所有上述內容皆以英文爲之，其中包括上述內容所提及之所有文件。本「有限保證聲明」之英文版本效力在任何其他語言版本之上。

日本

準據法：在本節中加入下列資料：

任何與本「有限保證聲明」有關之疑問將由 貴我雙方於互信原則下誠懇並和諧地解決。

馬來西亞

賠償上限：刪除第五段落項目 3 之「特殊」一字。

紐西蘭

本保證所涵蓋之範圍：在本節中加入下列段落：

本節所指保證係 貴客戶在 Consumer Guarantees Act 1993 或其他不可排除或限制

之法律下，所擁有之任何權利以外之保證。如 貴客戶係爲了商業之目的（如 Consumer Guarantees Act 1993 中所定義）而需要 IBM 提供之商品，則 Consumer Guarantees Act 1993 不適用於 IBM 提供之任何商品。

賠償上限：在本節中加入下列資料：

如不是爲了商業之目的（如 Consumer Guarantees Act 1993 中所定義）而取得「機器」，則本節中之限制由 Consumer Guarantees Act 1993 所管轄。

中華人民共和國

準據法：下列資料取代第一句之「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」：
美國紐約州法律（除非當地法律另有要求）。

菲律賓

賠償上限：第五段項目 3 由下列資料取代：

任何經濟衍生性損害之特殊損害（包括名義損害與懲戒性損害）、道德損害、附帶損害或間接損害；或

裁決：在本標題下加入下列資料：

肇因或關聯於本「有限保證聲明」而有之爭議，皆於菲律賓馬尼拉依菲律賓法律進行最終裁決後生效。裁決判定爲得約束 貴我雙方之未上訴之最終結果，且應以書面爲之，並具體陳述事實之發現及法律結果。

裁決者人數應爲三人，雙方有權指定一位裁決者。雙方所指定之兩位裁決者應指定第三位裁決者擔任後續程序之主席。如主席角色懸缺，應由 Philippine Dispute Resolution Center, Inc. 主席擔任。其他懸缺應由個別提名之一方擔任。後續程序應由懸缺發生時之階段繼續進行。

如一方已任命其裁決者，而另一方於 30 日內拒絕或未任命其裁決者，倘已任命之裁決者之任命係屬有效而適當，該裁決者應爲唯一裁決者。

所有上述內容皆以英文爲之，其中包括上述內容所提及之所有文件。本「有限保證聲明」之英文版本效力在任何其他語言版本之上。

新加坡

賠償上限：已刪除第五段落項目 3 中「特殊」與「經濟」二字。

歐洲、中東、非洲 (EMEA)

下列條款適用於所有 EMEA 國家或地區：

本「有限保證聲明」之條款適用於採購自 IBM 或 IBM 經銷商之「機器」。

如何取得保證服務：

將下列段落加入**西歐**（安道爾、奧地利、比利時、塞普勒斯、捷克共和國、丹

麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、梵蒂岡國，以及後續加入歐盟之一切國家，（自加入日起生效）：

於西歐取得之「機器」，其保證於西歐一切國家或地區均有效且適用，惟該等機器需已於此等國家或地區公佈並上市。

若 貴客戶係於上列其中一個西歐國家或地區購得「機器」，則 貴客戶得自上述任何國家或地區之 (1) 經認可提供保證服務之 IBM 經銷商，或 (2) IBM，取得對該「機器」之保證服務，惟該機器於 貴客戶欲取得服務之所在國家或地區需已由 IBM 公佈並上市。

如 貴客戶是在阿爾巴尼亞、亞美尼亞、貝拉魯斯、波西尼亞及荷齊哥維那、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、喬治亞、匈牙利、哈薩克、吉爾吉斯坦、南斯拉夫聯邦共和國、前南斯拉夫共和國馬其頓 (FYROM)、摩杜瓦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克共和國、斯洛維尼亞或烏克蘭購得「個人電腦」，則 貴客戶得自上述任何國家或地區之 (1) 經認可提供保證服務之 IBM 經銷商，或 (2) IBM，取得對該機器之保證服務。

如 貴客戶係於中東或非洲國家或地區購得「機器」，且 貴客戶採購該「機器」之 IBM 單位在該國內提供保證服務， 貴客戶得向該單位取得該機器在該國內之保證服務，否則， 貴客戶得向 IBM 所認可在該國內得執行該「機器」保證服務之 IBM 轉銷商取得保證服務。非洲之保證服務可於 IBM 核准服務提供者之 50 公里範圍內取得。在 IBM 核准服務提供者之 50 公里範圍以外，運輸成本由 貴客戶負責。

準據法：

「貴客戶取得機器時所在國家或地區之法律」一詞由下列資料取代：

- 1) 下列國家或地區適用「奧地利法律」：阿爾巴尼亞、阿美尼亞、阿瑟班捷、貝拉若斯、波西尼亞及荷齊哥維那、保加利亞、克羅埃西亞、喬治亞、匈牙利、哈薩克、吉爾吉斯、前南斯拉夫共和國馬其頓、摩杜瓦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛法尼亞、塔吉克、土庫曼斯坦、烏克蘭、烏茲別克斯坦及前南斯拉夫； 2) 下列國家或地區適用「法國法律」：阿爾及利亞、貝南、布吉納法索、喀麥隆、維德角、中非共和國、查德、科摩洛、剛果共和國、迪吉波緹、剛果民主共和國、赤道附近之幾內亞、法屬圭亞那、法屬玻里尼西亞、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比紹、象牙海岸、黎巴嫩、馬達加斯加、馬利、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特島、摩洛哥、新喀里多尼亞、尼日、留尼旺島、塞內加爾、塞席爾、多哥、突尼西亞、萬那杜共和國及瓦利斯和富圖納群島；3) 下列國家或地區適用「芬蘭法律」：愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛；4) 下列國家或地區適用「英格蘭法律」安哥拉、巴林、波札那、蒲隆地、埃及、埃立特里亞、依索匹亞、迦納、約旦、肯亞、科威特、賴比瑞亞、馬拉威、馬爾他、莫三鼻克、奈及利亞、阿

曼、巴基斯坦、卡達、盧安達、聖圖美、沙烏地阿拉伯、獅子山、索馬利亞、坦尚尼亞、烏干達、阿拉伯聯合大公國、英國、西邦加/加薩、葉門、尚比亞及辛巴威；以及 5) 下列國家或地區適用「南非法律」：南非、那米比亞、賴索托及史瓦濟蘭。

管轄：在本節中加入下列例外：

1) 於奧地利，肇因及關聯於本「有限保證聲明」之一切爭議（包括其存在性），其管轄應選擇奧地利維也納法定法庭（內部城市）；2) 於安哥拉、巴林、波札那、蒲隆地、埃及、埃立特里亞、依索匹亞、迦納、約旦、肯亞、科威特、賴比瑞亞、馬拉威、馬爾它、莫三鼻克、奈及利亞、阿曼、巴基斯坦、卡達、盧安達、聖圖美、沙烏地阿拉伯、獅子山、索馬利亞、坦尚尼亞、烏干達、阿拉伯聯合大公國、西邦加/加薩、葉門、尚比亞和辛巴威，肇因於本「有限保證聲明」或關聯於其執行之一切爭議（包括總結程序），皆由英國法庭提供完整管轄；3) 於比利時與盧森堡，肇因於本「有限保證聲明」或關聯於其解釋或其執行之一切爭議，僅貴客戶已登記之報公式及/或營業處所在國家或地區之法律與首都法庭具法定權力予以管轄；4) 於法國、阿爾及利亞、貝南、布吉納法索、喀麥隆、維德角、中非共和國、查德、科摩洛、剛果共和國、迪吉波緹、剛果民主共和國、赤道附近之幾內亞、法屬圭亞那、法屬玻里尼西亞、加彭、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、象牙海岸、黎巴嫩、馬達加斯加、馬利、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特島、摩洛哥、新喀里多尼亞、尼日、留尼旺島、塞內加爾、塞席爾、多哥、突尼西亞、萬那杜及瓦利斯和富圖納群島；肇因於本「有限保證聲明」或關聯於其違反或執行而有之一切爭議（包括總結程序），皆由巴黎商業法庭進行完整裁決；5) 於俄羅斯，肇因或關聯於本「有限保證聲明」執行之解譯、違反、終止及失效之一切爭議，皆由莫斯科裁決法庭進行裁決；6) 於南非、納米比亞、賴索托及史瓦濟蘭，貴我雙方均同意有關本「有限保證聲明」之一切爭議皆由 約翰尼斯堡高等法庭管轄；7) 於土耳其 肇因或關聯於本「有限保證聲明」之一切爭議，皆土耳其共和國伊斯坦堡之伊斯坦堡中央 (Sultanahmet) 法庭與執行理事會進行裁決；8) 於下列各指定國家或地區，肇因於本「有限保證聲明」之一切法定要求，分別由下列各城市之法定法庭進行完整裁決： a) 雅典（希臘適用）；b) Tel Aviv-Jaffa（以色列適用）；c) 米蘭（義大利適用）；d) 里斯本（葡萄牙適用）；及 e) 馬德里（西班牙適用）；及 9) 於英國， 貴我雙方均同意，肇因或關聯於本「有限保證聲明」之一切爭議，皆由英國法庭管轄。

裁決：在本標題下加入下列資料：

於阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、貝拉倫斯、波士尼亞 - 赫塞哥維納、保加利亞、克羅埃西亞、喬治亞、匈牙利、哈薩克、吉爾吉斯、前南斯拉夫共和國馬其頓、摩爾達維亞、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛維尼亞、塔吉克、土庫曼、烏克蘭、烏茲別克及前南斯拉夫共和國，肇因或關聯於本「有限保證聲明」之違反、終止或失效之一切爭議，皆由依維也納聯邦經濟議會國際裁決中心之裁決與調停法規（維也納法規）任命之三位裁決者進行最終裁決。仲裁於奧地

利進行；後續程序所用正式語言為英語。此等裁決者之判定係最終裁決，並對雙方當事人均具法定拘束。職此，依據「奧地利民事程序法典」第 598 段落 (2)，雙方當事人明白表示放棄該法典第 595 段落 (1) 圖 7 之適用性。但 IBM 得於安裝時所在國家或地區之法定法庭提出訴訟。

於愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，肇因或關聯於本「有限保證聲明」之一切爭議，皆由於芬蘭赫爾辛基所為仲裁依芬蘭仲裁法律進行最終裁決後生效。雙方當事人應各自任命一位裁決者。此等裁決者應共同任命一位主席。此等裁決者於任命主席一事無法達成共識者，改由赫爾辛基之中央商業理事會任命主席。

歐盟 (EU)

下列條款適用於所有 EU 國家或地區：

於歐盟國家或地區取得之「機器」，其保證於歐盟一切國家或地區均有效且適用，惟該等「機器」需已於此等國家或地區公佈並上市。

如何取得保證服務：在本節中加入下列資料：

欲於歐盟國家或地區取得 IBM 之保證服務者，請參閱「第三部分 - 保證資訊」所列電話。

貴客戶得以下列住址聯絡 IBM：

IBM Warranty & Service Quality Dept.

PO Box 30

Spango Valley

Greenock

Scotland PA16 0AH

消費者

消費者享有規範消費品銷售之適用國家或地區立法所訂法定權利。此等權利不受本「有限保證聲明」所述保證規範。

奧地利、丹麥、芬蘭、希臘、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典與瑞士

賠償上限：本節之各項條款皆由下列資料取代：

強制法另有規定者不在此限：

1. 對 IBM 依本「有限保證聲明」規定或其相關規定履行 IBM 義務所致一切損害與滅失，或其他關聯於本「有限保證聲明」之原因所致一切損害與滅失，IBM 之賠償責任，僅限於經證實後確定為未履行此等義務（IBM 為過失之一方者）所致立即與直接結果所生損害與滅失或前述該原因所生損害與滅失之賠償，且賠償上限為 貴客戶因購買「機器」所支付之費用。就本項而言，「機器」一詞包括「機器碼」與「授權內碼」("LIC")。

- 前述賠償上限不適用於人身傷害（包括死亡）所致損害，亦不適用於 IBM 需依法賠償之物之損害。
2. 不論在何種情況下，IBM、其供應商或其經銷商對下列各項皆不負任何責任，即使 IBM、其供應商或其經銷商被告知該情事有可能發生，亦同：1) 資料之滅失或損害；2) 附帶損害、間接損害或任何經濟衍生性損害；3) 利潤損失（縱使該等損失係損害事件所致立即結果所致，亦同）；或 4) 營業、收益、商譽或預期節餘等項之損失。

法國和比利時

賠償上限：本節之各項條款皆由下列資料取代：

強制法另有規定者不在此限：

1. 對 IBM 依本「有限保證聲明」規定或其相關規定履行 IBM 義務所致一切損害與滅失，IBM 之賠償責任，僅限於經證實後確定為未履行此等義務（IBM 為過失之一方者）所致立即與直接結果所生損害與滅失，且賠償上限為 貴客戶因導致此等損害之「機器」所支付之費用。就本項而言，「機器」一詞包括「機器碼」與「授權內碼」("LIC")。

前述賠償上限不適用於人身傷害（包括死亡）所致損害，亦不適用於 IBM 需依法賠償之物之損害。

2. 不論在何種情況下，IBM、其供應商或其經銷商對下列各項皆不負任何責任，即使 IBM、其供應商或其經銷商被告知該情事有可能發生，亦同：1) 資料之滅失或損害；2) 附帶損害、間接損害或任何經濟衍生性損害；3) 利潤損失（縱使該等損失係損害事件所致立即結果所致，亦同）；或 4) 營業、收益、商譽或預期節餘等項之損失。

下列條款適用於所指定之國家或地區：

奧地利

本有限保證之規定得取代任何適用法定保證。

本保證所涵蓋之範圍：本節第一段第一句由下列資料取代：

IBM 「機器」之保證，涵蓋正常使用下「機器」之功能，及該「機器」符合其規格。

在本節中加入下列段落：

消費者就保證之未履行所提訴訟，其限制期間以法定期間為下限。若 IBM 或其轉銷商無法修復 IBM 「機器」，則 貴客戶得要求就未修復「機器」之價值，提出部分退費；或要求取消該「機器」之相關合約，並收回已付款項。

第 2 段不適用。

IBM 如何更正問題：在本節中加入下列資料：

保證期間，由 IBM 補貼運送故障「機器」至 IBM 所需費用。

賠償上限：在本節中加入下列段落：

本「有限保證聲明」所指限制及排除條款，不適用於因 IBM 隱瞞或疏忽及明示之保證而造成之損害。

在項目 2 尾端加入下句：

本項目下 IBM 之賠償僅限於因一般疏忽而違反重要契約條款。

埃及

賠償上限：本節之項目 2 由下列資料取代：

至於其他實際直接損害，IBM 之賠償責任僅限於 貴客戶為求償「機器」所支付之費用。就本項而言，「機器」一詞包括「機器碼」與「授權內碼」("LIC")。

供貨廠商與轉銷商適用（未變更）。

法國

賠償上限：本節第一段第二句由下列資料取代：

無論 貴客戶基於何種權利請求賠償，IBM 之賠償責任僅限於：（項目 1 及 2 未變更）。

德國

本保證所涵蓋之範圍： 本節第一段第一句由下列資料取代：

IBM 「機器」之保證，涵蓋正常使用下「機器」之功能，及該「機器」符合其規格。

在本節中加入下列段落：

「機器」保證期間下限為十二個月。若 IBM 或其經銷商無法修復 IBM 「機器」，則 貴客戶得要求就未修復「機器」之價值，提出部分退費；或要求取消該「機器」之相關合約，並收回已付款項。

第 2 段不適用。

IBM 如何更正問題：在本節中加入下列資料：

保證期間，運送故障「機器」至 IBM 所需費用由 IBM 支付。

賠償上限：在本節中加入下列段落：

本「有限保證聲明」所指限制及排除條款，不適用於因 IBM 隱瞞或疏忽及明示之保證而造成之損害。

在項目 2 尾端加入下句：

本項目下 IBM 之賠償僅限於因一般疏忽而違反重要契約條款。

匈牙利

賠償上限：在本節末端加入下列資料：

此處所指限制與排除不適用於因蓄意、重大疏失或犯罪行為而違約所致生命損害或身心損害之賠償責任。

雙方當事人同意此等限制與排除為有效條款，並聲明：本有限保證聲明所生增價及其他利益與本限制及排除達成平衡者，適用「匈牙利民事法規」第 314.(2) 節。

愛爾蘭

本保證所涵蓋之範圍：在本節中加入下列資料：

除了此等條款所明確提出者，排除所有法令條款（包含默示之條款），但不侵害 Sale of Goods Act 1893 或 Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 所默示之前述所有保證之概括表述。

賠償上限：本節之各項條款皆由下列資料取代：

就本節而言，稱「違約行為」者，係指 IBM 一方所致與有限保證聲明主旨相關之一切行為、陳述、疏忽或疏失，IBM 應就此等行為、陳述、疏忽或疏失對 貴客戶負起契約或民事侵權行為法定賠償責任。大體上共同導致或促成相同滅失或損害之多項「違約行為」，應視為一項「違約行為」，此「違約行為」係指此等「違約行為」之最後一項發生日之該「違約行為」。

貴客戶得就「違約行為」向 IBM 提出損害賠償之請求。

本節制定 IBM 之賠償責任範圍及 貴客戶之唯一補救方法。

1. 對 IBM 之疏失所致死亡或人身傷害，IBM 應接受無限賠償責任。
2. 依 **IBM 勿需負責賠償**之下列項目之規定，就 IBM 之疏失所致物之實體損害，IBM 應接受無限賠償責任。
3. 就任一「違約行為」所致實際損害，IBM 之完全賠償責任不得超過 1) EUR 125,000 或 2) 貴客戶因「機器」直接關聯於該「違約行為」而支付之金額之 125%；上列項目 1 與項目 2 另有規定者，不在此限。

IBM 勿需負責賠償之項目

不論在何種情況下，IBM、其供應商或其轉銷商對下列各項皆不負任何責任，即使 IBM、其供應商或其轉銷商被告知該等損失有可能發生，亦同，但上列項目 1 所提一切賠償責任，不在此限：

1. 資料之滅失或損害；
2. 特殊損失、間接損失或衍生性損失；或
3. 利潤損失、營業損失、收益損失、商譽損失或預期節餘損失。

斯洛伐克

賠償上限：在最後一段尾端加入下列資料：

此等限制僅適用於斯洛伐克商業法規 373-386 未禁止之範圍。

南非、納米比亞、波札那、賴索托與史瓦濟蘭

賠償上限：在本節中加入下列資料：

因各種狀況（包含 IBM 未履行保證服務），而對 貴客戶造成實際損失者，IBM 之完全賠償責任僅限於 貴客戶為求償「機器」所支付之費用。

英國

賠償上限：本節之各項條款皆由下列資料取代：

就本節而言，稱「違約行為」者，係指 IBM 一方所致與有限保證聲明主旨相關之一切行為、陳述、疏忽或疏失，IBM 應就此等行為、陳述、疏忽或疏失對 貴客戶負起契約或民事侵權行為法定賠償責任。大體上共同導致或促成相同滅失或損害之多項「違約行為」，應視為一項「違約行為」。

貴客戶得就「違約行為」向 IBM 提出損害賠償之請求。

本節制定 IBM 之賠償責任範圍及 貴客戶之唯一補救方法。

1. IBM 應就下列各項接受無限賠償責任：
 - a. IBM 之疏失所致死亡或人身傷害；及
 - b. IBM 違反 Sale of Goods Act 1979 第 12 節或 Supply of Goods 第 2 節，及 Services Act 1982 中所默示之義務，或違反其中一節之法定修訂或重新制定之義務。
2. 依 **IBM 勿需負責賠償**之下列項目之規定，就 IBM 之疏失所致物之實體損害，IBM 應接受無限賠償責任。
3. 就任一「違約行為」所致實際損害，IBM 之完全賠償責任不得超過 1) 75,000 英鎊，或 2) 應支付採購總價之 125% 或 貴客戶因「機器」直接關聯於該「違約行為」而支付之金額之 125%。

此等限制亦適用於 IBM 之供應商與轉銷商。此等限制規定 IBM 與此等供應商及經銷商之連帶責任上限。

IBM 勿需負責賠償之項目

不論在何種情況下，IBM 或其任何供應商或轉銷商對下列各項皆不負任何責任，即使 IBM 或其任何供應商或轉銷商被告知該等損失有可能發生，亦同，但上列項目 1 所提一切賠償責任，不在此限：

1. 資料之滅失或損害；
2. 特殊損失、間接損失或衍生性損失；或
3. 利潤損失、營業損失、收益損失、商譽損失或預期節餘損失。

第三部分 - 保證資訊

本「第三部分」提供 貴客戶之「機器」適用之保證資訊，包括 IBM 所提供之保證期間與保證服務類型。

保證期間

保證期間視各國家或各地區而定，茲將其載明於下表。請注意：「地區」意指中華人民共和國之香港或澳門特別行政區。

零件三年與人工一年所構成之保證期間，係指 IBM 免費提供下列各項之保證服務：

- a. 保證期間第一年之零件與人工；及 b. 保證期間第二年與第三年之零件，且以交換為之。保證期間第二年與第三年 IBM 得就服務人員到場維修或更換組件索取人工費用。

機型	採購國家或地區	保證期限	保證服務類型
1864	美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲及日本	零件及維修 - 4 年	6
		電池組 - 1 年	1
1865	其他	零件及維修 - 4 年	7
		電池組 - 1 年	1
2525	所有	零件及維修 - 4 年	5
		電池組 - 1 年	1
2525	美國、加拿大、墨西哥、巴西及澳洲	零件及維修 - 3 年	6
		電池組 - 1 年	1
2525	日本	零件及維修 - 1 年	6
		電池組 - 1 年	1
2526	其他	零件及維修 - 3 年	7
		電池組 - 1 年	1
2526	所有	零件及維修 - 3 年	5
		電池組 - 1 年	1
2527	美國、加拿大	零件及維修 - 1 年	6
		電池組 - 1 年	1

機型	採購國家或地區	保證期限	保證服務類型
2528	美國、加拿大	零件及維修 - 3 年	6
		電池組 - 1 年	1

保證服務類型

必要時，IBM 應依上表所指定或以下所述之「機器」保證服務類型，為 貴客戶提供修復或交換服務。經 IBM 核准而得以執行保證服務之轉銷商，亦得提供保證服務。服務排程視 貴客戶叫修時間與零件供應而定。服務水準係回應時間之目標，而非保證。全球各服務處不一定皆能提供上表所定之保證服務水準，此外，IBM 正常服務區域外可能需要收取額外費用；請洽詢 貴客戶當地 IBM 業務代表或轉銷商，以取得各國家或地區與各服務處之特定資訊。

1. 客戶可更換裝置 (CRU) 服務

IBM 提供替換 CRU 予 貴客戶，並由 貴客戶自行安裝。CRU 資訊及更換指示隨同 貴客戶之機器一起出貨，且 貴客戶得隨時要求 IBM 提供該等資訊及指示。層次 1 CRU 之安裝，由 貴客戶自行負責。若 IBM 應 貴客戶要求而安裝層次 1 CRU，IBM 得向 貴客戶索取安裝費。依 貴客戶之「機器」適用保證服務類型之規定，貴客戶得自行安裝或要求 IBM 代為安裝層次 2 CRU，且無需額外費用。IBM 應於隨同替換 CRU 一起出貨之著作物中載明不良 CRU 應否送回 IBM。若應送回，1) 替換 CRU 出貨時應檢附送回指示及容器；及 2) 若 IBM 於 貴客戶收受替換品後三十日內未收到該不良 CRU，IBM 得向 貴客戶索取該替換 CRU 之費用。

2. 到府服務

IBM 或其經銷商於 貴客戶所在處修復或交換故障之「機器」，並驗證其運作狀況。貴客戶應提供適當工作區，以利 IBM 機器之拆解與重新組裝。該區應保持乾淨，並具備良好照明，以利工作之進行。就部分「機器」而言，其某些修復可能需要將「機器」送至 IBM 服務中心。

3. 郵寄或倉庫服務 *

貴客戶應切斷故障「機器」之連線，以利 IBM 所安排收取事宜之進行。IBM 茲將提供運運用集裝箱予 貴客戶，供 貴客戶將 貴客戶之「機器」運往指定服務中心。貴客戶之「機器」將由貨運人員收取後交付至指定服務中心。IBM 將於修復或交換後，將「機器」送回至 貴客戶所在處。貴客戶應負責其安裝與驗證事宜。

4. 客戶自行送修或寄修服務

貴客戶應依 IBM 之指定方式將妥善包裝之故障「機器」運送或郵寄至 IBM 指定地點（費用應預先支付，但 IBM 另有規定者不在此限）。IBM 修復或交換「機器」後，IBM 將通知 貴客戶收回，若為郵寄服務，IBM 將負擔費用將「機器」歸還 貴客戶，但 IBM 另有規定者不在此限。貴客戶應負責後續之安裝與驗證事宜。

5. CRU 及現場服務

本保證服務類型係類型 1 及類型 2 之組合（請參閱上列說明）。

6. CRU 及郵寄或倉庫服務

本保證服務類型係類型 1 及類型 3 之組合（請參閱上列說明）。

7. CRU 及客戶運送或郵寄服務

本保證服務類型係類型 1 及類型 4 之組合（請參閱上列說明）。

列出類型 5、6 或 7 之保證服務者，由 IBM 決定該保證服務類型是否適用於該項修復。

* 於部分國家或地區，此服務類型稱為 ThinkPad EasyServ 或 EasyServ。

IBM 機器保證全球網站（網址：

http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/）提供 IBM 機器有限保證之全球概觀、IBM 詞彙、常問集 (FAQs) 及產品（機器）支援（可鏈結至「產品支援」網頁）。IBM 的「有限保證聲明」在該網站上譯成 29 種語言，可供查詢。

欲取得保證服務者，請洽詢 IBM 或 IBM 經銷商。於加拿大或美國者，請電洽：1-800-IBM-SERV (426-7378)。在其他國家或地區，請參閱下面的電話號碼。

全球電話清單

電話號碼如有變動，恕不另行通知。若某國家或地區的保證服務聯絡電話號碼尚未列於下列清單，請聯絡該國或地區之 IBM，或者造訪 <http://www.ibm.com/pc/support/>，按一下 **Support Phone List**，以取得最新的電話清單。

國家或地區	電話號碼
非洲	非洲 : +44 (0) 1475 555 055 南非 : +27 11 3028888 0800110756 中非 : 請聯絡最近的 IBM 事業夥伴 (Business Partner)
阿根廷	0800-666-0011
澳洲	131-426
奧地利	+43-1-24592-5901
比利時	荷蘭語 : 02-210 9820 法語 : 1-800-565-3344
玻利維亞	0800-0189
巴西	55-11-3889-8986
加拿大	英語 : 1-800-565-3344 法語 : 1-800-565-3344 多倫多地區 : 416-383-3344
智利	800-224-488
中國	800-810-1818
中國（香港特別行政區）	家用 PC : 852-2825-7799 商用 PC : 852-8205-0333 ThinkPad 及 WorkPad : 852-2825-6580
哥倫比亞	1-800-912-3021
哥斯大黎加	284-3911
塞浦路斯	+357-22-841100
捷克共和國	+420-2-7213-1316
丹麥	4520-8200
多明尼加共和國	566-4755 或 566-5161 轉 8201 多明尼加共和國境內免費電話 : 1-200-1929
厄瓜多爾	1-800-426911

國家或地區	電話號碼
薩爾瓦多	250-5696
愛沙尼亞	+386-61-1796-699
芬蘭	+358-9-459-6960
法國	+33-238-557-450
德國	+49-7032-15-49201
希臘	+30-210-680-1700
瓜地馬拉	335-8490
宏都拉斯	德古斯加巴及汕塢：232-4222 汕塢：552-2234
匈牙利	+36-1-382-5720
印度	1600-44-6666
印尼	800-140-3555
愛爾蘭	+353-(0)1-815-9200
義大利	+39-02-7031-6101
日本	*桌上型電腦：0120-887-870 • *越洋電話：81-46-266-4724 *ThinkPad： 0120-887-874 • *越洋電話：81-46-266-4724 IntelliStation 及 xSeries： 81-46-266-1358 PC 軟體： 0120-558-695 • 越洋電話：81-44-200-8666
韓國	82-2-3284-1500
拉托維亞	+386-61-1796-699
立陶宛	+386-61-1796-699
盧森堡	+352-298-977-5063
馬來西亞	1800-88-8558
馬爾他	+356-23-4175
墨西哥	001-866-434-2080

國家或地區	電話號碼
中東	+44 (0) 1475-555-055
荷蘭	+31-20-514-5770
紐西蘭	0800-446-149
尼加拉瓜	255-6658
挪威	NetVista、ThinkCenter 及 ThinkPad : +47 6699 8960 所有產品 : +47 815 21550
巴拿馬	206-6047
秘魯	0-800-50-866
菲律賓	1800-1888-1426
波蘭	+48-22-878-6999
葡萄牙	+351-21-892-7147
俄羅斯聯邦	+7-095-940-2000
新加坡	1800-3172-888
斯洛伐克	+421-2-4954-1217
斯洛維尼亞	+386-1-5830-050
西班牙	+34-91-714-7983
斯里蘭卡	94-11-2448-442 94-11-2421-066 94-11-2493-500
瑞典	+46-8-477-4420
瑞士	+41-58-333-0971
臺灣	886-2-8723-9799
泰國	1800-299-229
土耳其	00800-211-4032 +90-212-317-1760
英國	+44-1475-555-055
美國	1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
烏拉圭	000-411-005-6649
委內瑞拉	0-800-100-2011

國家或地區	電話號碼
越南	胡志明市 : (848) 824-1474 河內 : (844) 842-6316

註: * 上述號碼將以日語語音提示應答。如需英語電話支援, 請等待日語語音提示結束, 隨即有接線生應答電話。請要求 "English support please", 您的來電就會轉由說英語的接線生服務。

墨西哥之滿意保證補充說明

此份補充說明為 IBM 「有限保證聲明」之一部分, 可單獨並專門對在美國墨西哥地區內經銷與販售之產品產生作用。若有衝突狀況, 應套用此補充說明之條款。

此設備中預先載入之軟體程式, 應該對安裝缺陷僅有從購買後 30 天之保證期。IBM 對此項軟體程式中之資訊, 及/或任何您自行安裝或購買產品後才之額外安裝之軟體程式並不負責。

對受保證者不收費之服務應對最終使用者在授權之前收費。

需要保證維修時, 請打電話給支援中心。電話 :

001-866-434-2080, 您將被轉接到最近的授權服務中心。若您的城市中或周圍 50 英里之內沒有授權服務中心, 保證服務將包含關於將產品運送到最近的授權服務中心之任何合理運送費用。請打電話給最近的授權服務中心, 以取得關於必要核准或產品運送與運送地址之資訊。

若要取得授權服務中心之名單, 請造訪下列網站 :

[www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/
servicio_mexico.html](http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/servicio_mexico.html)

IBM de México, Manufactura y Tecnología, S. A. de C. V.
Camino a El Castillo 2200
El Salto, Jalisco
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900

附錄 C. 客戶可自行更換組件 (CRU)

客戶可自行更換組件 (CRU)

以下零件是 ThinkPad 腦腦中，可由客戶自行更換的組件 (CRU)。

下面列出 CRU 及提供拆卸/更換指示的說明文件。

	服務與疑難排解 手冊	安裝海 報	Access IBM	線上硬體維護手 冊	線上視 訊
層次 1 CRU					
電池	X		X	X	X
AC 整流器和電源 線		X			
Trackpoint 套帽		X			
硬碟機	X		X	X	X
電話線		X			
記憶體		X	X	X	X
層次 2 CRU					
通訊子卡			X	X	X
Mini-PCI 卡			X	X	X
鍵盤			X	X	X

您可以在 Access IBM (即電腦內建說明) 中，找到更換 CRU 的指示。若要啓動 Access IBM，請按一下 ThinkPad 上的藍色 Access IBM 按鈕。

如果您無法存取這些指示說明，或是更換 CRU 時遇到困難，您可以使用下列其中一項資源：

- IBM 支援中心網站上的「線上硬體維護手冊」及「線上視訊」，網址為：
<http://www.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?Indocid=part-video>
- IBM 支援中心。有關您國家或地區的支援中心電話號碼，請參閱第 39 頁的 電話號碼。

附錄 D. 注意事項

本書是針對 IBM 在美國所提供之產品與服務撰寫的。

在其他國家或地區中，IBM 不見得有提供本書中所提的各項產品、服務或功能。要知道您所在的地區是否可用到這些產品或服務時，請向當地的 IBM 服務代表查詢。IBM 產品、程式或服務的任何參照絕不表示或暗示只能使用 IBM 產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 的智慧財產權，任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 IBM 產品、程式或服務。不過，其他非 IBM 產品、程式的評估與驗證，其責任屬於使用者。

IBM 對於本文件的內容擁有專利或專利申請案。使用者不享有本文件內容之專利權。您可以透過書面查詢授權，來函請寄到：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

日期資料的處理

本產品已妥善因應千禧年，如果本產品係遵循其相關說明文件使用，且假設所有適當地使用本產品的其他產品（例如：軟體、硬體與韌體）均可交換其日期資料，將可正確處理、提供和/或接收 20 世紀與 21 世紀之內或之間的日期資料。

IBM 並不負責非 IBM 產品的日期資料處理功能，即使這些產品已預先安裝在系統中或是由 IBM 所分送的。您必須直接連絡該產品的販售商，來瞭解產品的功能並在需要時將其更新。如果您所使用或交換資料的軟體、升級或週邊設備裝置未能妥善因應千禧年，此 IBM 硬體產品仍無法防止錯誤發生。

這是千禧年的因應措施說明。

網站位址參照

本出版品中對於 IBM 以外網站的任何參考資料僅供使用方便，不代表 IBM 以任何形式認可這些網站。那些網站中所提供的資料與此 IBM 產品無關；您將自行負擔使用那些網站而產生的風險。

電子發送注意事項

Federal Communications Commission (FCC) Statement

IBM ThinkPad X40, machine type 1864, 1865, 2525, 2526, 2527, and 2528

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telephone 1-919-543-2193



Industry Canada Class B Emission Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Community Directive Conformance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electro-magnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022.

產品注意需求

下列注意事項適用於配有 DVD 或電視輸出功能的機器：

本產品納入了著作權保護技術，該技術受 Macrovision 公司及其他權利擁有者所擁有的特定美國專利權及其他智慧財產權的保護。此著作權防護技術的使用必須經過 Macrovision 公司的授權，僅供家庭使用及其他限制之用途，除非有 Macrovision 公司的特別授權。嚴禁逆向工程或編譯。

環境注意事項（致日本使用者）

Collecting and recycling a disused computer

If you are a company employee and need to dispose of a computer that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. The computer is categorized as industrial waste. It should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, IBM Japan provides, through its PC Collecting and Recycling

Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers. For details, visit the IBM Web site at www.ibm.com/jp/pc/service/recycle

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers by the manufacturer was begun on October 1, 2003. For details, visit the IBM Web site at: <http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/personal.html>

Disposing of a ThinkPad computer component containing heavy metal

The printed circuit board of a ThinkPad computer contains heavy metal. (Soldering with lead is used on the printed circuit board.) To properly dispose of the disused printed circuit board, follow the instructions in Collecting and recycling a disused ThinkPad computer.

Disposing of a disused lithium battery

A button-shaped lithium battery is installed on the system board of your ThinkPad computer to back up the main battery.

If you want to replace it with a new one, contact your place of purchase or ask for a repair service provided by IBM. If you have replaced it by yourself and want to dispose of the disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase, and follow the instructions.

If you use a ThinkPad computer at home and need to dispose of a lithium battery, you must comply with local ordinances and regulations.

Handling a disused ThinkPad rechargeable battery pack

Your ThinkPad computer has a lithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack. If you need to dispose of a battery pack, contact the proper person in IBM sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You can also see the instructions at www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery

IBM Lotus 軟體產品

關於本產品： 合格的 IBM 個人電腦用戶會收到 Lotus Notes『單機版』用戶端的有限授權及 Lotus SmartSuite 軟體授權。這項授權可讓您選擇下列其中一項，在新的 IBM 個人電腦上安裝及使用此軟體：

- **本產品沒有附上此軟體的媒體。如果您還沒有適當的 Lotus Notes 用戶端或 Lotus SmartSuite 軟體媒體，您可以訂購 CD 後再將軟體安裝到電腦上。****
請使用下一頁所列出的其中一種方式來進行訂購。

- 如果您已經有本軟體的授權版本，您就有權製作及使用所擁有軟體的另一個副本。

關於 IBM Lotus Notes：您可以使用 Notes 單機版用戶端，整合最重要的傳訊、協同作業和個人資訊管理 (PIM) 資源（如電子郵件、行事曆、待辦事項），讓您在網路連線或離線的時候，都可以存取這些資源。此單機版授權不含任何 IBM Lotus Domino 伺服器的存取權，不過，此單機版授權可以優惠價格升級至完整版的 Notes 授權。如需其他資訊，請造訪 <http://www.lotus.com/notes>。

關於 IBM Lotus SmartSuite：Lotus SmartSuite 具有功能強大的應用程式，這些應用程式的省時功能可讓您著手處理工作，並逐步引導您完成個別作業。

- Lotus Word Pro - 文書處理器
- Lotus 1-2-3 - 試算表
- Lotus Freelance Graphics - 簡報繪圖軟體
- Lotus Approach - 資料庫
- Lotus Organizer - 時間、聯絡人和資訊管理程式
- Lotus FastSite - Web 發佈軟體
- Lotus SmartCenter - 網際網路資訊管理程式

客戶支援中心：如需初次安裝軟體的支援資訊及電話號碼，請造訪 <http://www.pc.ibm.com/support>。若要取得此初次安裝支援以外的其他需付費技術支援，請造訪 <http://www.lotus.com/passport>。

國際程式授權合約：本產品授權給您的軟體，並不包括軟體升級或技術支援，且受到軟體附帶的「IBM 國際程式授權合約 (IBM International Program License Agreement, IPLA)」條款之規範。當您使用本產品提及的 Lotus SmartSuite 和 Lotus Notes 程式時，即表示您接受本「產品」和 IPLA 的所有條款。如需有關 IBM IPLA 的進一步資訊，請造訪 <http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>。這些程式禁止轉售。

權利證明書：IBM 個人電腦的購買證明及本「產品」文件，應該保存作為您的權利證明書。

購買升級版、額外授權和技術支援

您可以透過 IBM 的 Passport Advantage Program 來付費取得軟體升級版及技術支援。如需購買 Notes、SmartSuite 或其他 Lotus 產品額外授權的相關資訊，請造訪 <http://www.ibm.com> or <http://www.lotus.com/passport>。

訂購 CD :

****重要事項：**依照本「產品」規定，一項授權只能訂購一份 CD 媒體。您必須提供所購買的新 IBM 個人電腦之 7 位數序號。CD 是免費提供的；然而，當地轄區可能會要求適當的運費、關稅和稅金。在接到您的送貨要求後，須等待 10 到 20 個工作天才能收到貨品。

-**美國或加拿大：**

電話 800-690-3899

-**拉丁美洲國家：**

網際網路：<http://smartsuite.modusmedia.com>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

501 Innovation Avenue

Morrisville, NC, USA 27560

傳真號碼：919-405-4495

若要查詢訂購進度，請洽詢：

Smartsuite_ibm@modusmedia.com

-**歐洲國家：**

網際網路：<http://ibm.modusmedia.co.uk>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

P.O. Box 3118

Cumbernauld, Scotland, G68 9JX

若要查詢訂購進度，請洽詢：

ibm_smartsuite@modusmedia.com

-**亞太地區國家：**

網際網路：<http://smartsuite.modusmedia.com>

郵寄地址：

IBM - Lotus Notes and SmartSuite Program

Modus Media International

eFulfillment Solution Center

750 Chai Chee Road

#03-10/14, Technopark at Chai Chee,

Singapore 469000

傳真號碼：+65 6448 5830

若要查詢訂購進度，請洽詢：

Smartsuiteapac@modusmedia.com

商標

下列詞彙是 IBM 公司在美國及/或其他國家或地區的商標：

IBM	IBM Lotus SmartCenter
IBM (標誌)	Lotus
IBM Lotus Notes	PS/2
IBM Lotus Domino	Rescue and Recovery
IBM Lotus SmartSuite	ThinkLight
IBM Lotus WordPro	ThinkPad
IBM Lotus 1-2-3	TrackPoint
IBM Lotus Freelance Graphics	Ultrabay
IBM Lotus Approach	UltraBase
IBM Lotus Organizer	UltraNav
IBM Lotus FastSite	

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft 公司在美國和/或其他國家或地區的商標。

Intel、Pentium 及 Intel SpeedStep 是 Intel 公司在美國和/或其他國家或地區的商標。（如需 Intel 商標的完整清單，請造訪
www.intel.com/sites/corporate/tradmarx.htm）

其他公司、產品或服務名稱可能是該公司的商標或服務標誌。

索引

索引順序以中文字，英文字，及特殊符號之次序排列。

〔四劃〕

分析問題 12

〔五劃〕

功能 4
正面 2

〔六劃〕

休眠問題 20
「回復修復」磁片 30
回復預先安裝的軟體 30
安全指示 v

〔七劃〕

位置 2
沒有訊息的錯誤 16

〔八劃〕

協助
在世界各地 42
透過 Web 38
透過電話 38
與服務 38
保證
資訊 47, 69

〔九劃〕

客戶可自行更換組件 (CRU) 69
更換品 63
零件清單 69
待命問題 20

指紋讀取器
保養 10
鑑識問題 26
背面 2
要訣, 重要 7
重要要訣 7

〔十劃〕

配置設定 29

〔十一劃〕

問題
分析 12
休眠 20
待命 20
指紋讀取器 26
密碼 18
啓動 25
硬碟 25
電池 24
電源開關 18
電源管理 20
電腦螢幕 23
疑難排解 12
鍵盤 18

〔十二劃〕

無線
互通性 43
硬碟
升級 31
問題 25

〔十三劃〕

電池
更換 33
問題 24
電源開關問題 18
電腦螢幕 23

〔十四劃〕

疑難排解 12

〔十六劃〕

錯誤訊息 12

〔十七劃〕

儲存裝置, 升級 31
環境 7
無線 44
鍵盤
問題 18

〔二十一劃〕

攜帶電腦 7

A

Access IBM 按鈕 xvii

B

BIOS Setup Utility 29

P

PC-Doctor for Windows 12

T

TrackPoint 問題 19

讀者意見表

為使本書盡善盡美，本公司極需您寶貴意見；懇請您閱讀後，撥冗填寫下表，惠予指教。

請於下表適當空格內，填入記號（√）；我們會在下一版中，作適當修訂，謝謝您的合作！

評估項目	評 估 意 見	備 註
正 確 性	內容說明與實際程序是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	參考書目是否正確	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
一 致 性	文句用語及風格，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	實際產品介面訊息與本書中所提是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
完 整 性	是否遺漏您想知道的項目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字句、章節是否有遺漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
術語使用	術語之使用是否恰當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	術語之使用，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
可 讀 性	文句用語是否通順	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	有否不知所云之處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
內容說明	內容說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	例題說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排版方式	本書的形狀大小，版面安排是否方便閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字體大小，顏色編排，是否有助於閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
目錄索引	目錄內容之編排，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	索引語錄之排定，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
※評估意見為“否”者，請於備註欄提供建議。		

其他：(篇幅不夠時，請另外附紙說明。)

上述改正意見，一經採用，本公司有合法之使用及發佈權利，特此聲明。
註：您也可將寶貴的意見以電子郵件寄至 NLSC01@tw.ibm.com，謝謝。


ThinkPad® X40 Series

39T2000

服務與疑難排解手冊

-折疊線-

台北市 110 信義區松仁路 7 號 3 樓



臺灣國際商業機器股份有限公司
大中華研發中心 軟體國際部

啟

廣告回信
台灣北區郵政管理局
台灣北區郵政管理局
北台字第 0076 號

(免貼郵票)

寄件人姓名：
地址：

寄

-折疊線-

讀者意見表

IBM

Part Number: 39T2000

Printed in China

(1P) P/N: 39T2000

